

Vinduer Øst

Vinduer er fra 1976, med fast karm. Er i dag tolags energilagsvindu som ikke holder dagens krav ang tetthet. Utvending viser vinduer preg av manglende vedlikehold og tid som er gått. Flere av vinduer er punkterte og råteskader på karmer er til stede. Alle vinduer bør byttes. Antall 3 .

Vinduer Vest

Vinduer er fra 1976 med fast karm. Store råteskader i vinduskarmer der vann har deformert fasthet. Mangelfull vedlikehold og feilmontert inndekning rundt vinduer er resultert at glass er synlig flere steder i karm. Alle vinduer bør byttes. Antall 3

Dører

Rømningsdør 9x22 – Ytterdør 10x21

Dører holder ikke dagens krav til tetting da vridning/bue i dørblad er over 10 mm.

Bør byttes for å oppnå dagens krav til tetthet.

Kledning Vest

Kledning er av enkelfalset med staff. Har ikke tetthet og sammenheng, da flere typer kledning er nyttet. Sterkt preget av tiden, værmessige forhold og mangel på vedlikehold. Bilde 4-5-6-7

Kledning Øst

Mangelfull innfestning og dårlig handverk. Er blitt byttet noen bort, som er lappet sammen med tilfeldige kledningstyper. Flere skjøter på samme plass, dårlig tetthet. Noen bord kan det kan gjennomføre å beholde/ tilbakeføres ved restaurering. Mestepart bør skiftes ut. Bilde 1-2-3

Kledning Nord.

Enkelfalset kledning. Nyere modell kledning med store råteskader. Mangler tetthet og styrke. Flere bord er inntrukket av vann, da maling holder vann inne i materialer. Alt bør byttes ut.

Isolering

Ser med fordel at bygget blir etterisolert i samarbeid med kommende restaurering. Arbeid som er planlagt er metoder som ikke endrer utsend og preg av bygget. Anbefaler 100mm før evt ny panel monteres.

Byggmester Trond Vågenes