

Avviksrapport

Prosjekt

KTR Fuktsikring og fall til sluk, adr. Fyllingsnesveien
110

Kontrollerende

Byggmester Jan Frode Larsen AS
Jan Frode Larsen

Avvik registrert av

Jan Frode Larsen

Tiltakshaver

Richard Hansen

Prosjekterende

Malmo og Uglestad Eiendomsservice AS

Avviket gjelder

Utførelse

Feil/avvik:

Det er ikke samsvar mellom prosjekteringstegninger dat. 03.12.14 og det som er utført.

1.

Feile fallforhold. Målt uhensiktsmessig stort lokalt fall rundt sluk til 45 mm i radius 600 mm. Øvrige deler av gulv er tilnærmet flatt med stedvis små forhøyninger som gir motfall til dør.

2.

Mangler tetting under dør.

3.

Det er prosjektert inn 2 stk. sluk men kun lagt opp til 1 stk.

PRO:

Dokumentasjon mangler.

1.

Dokumentasjon for utført kvalitetssikring innen kontrollområdet.

UTF:

Dokumentasjon mangler.

1.

Rutine for kvalitetssikring innen kontrollområdet.

2.

Produksjonsunderlag for plassering av sluk (plan og høyde).

3.

Spesifikasjon av membran/belegg og sluk.

4.

Produsentbekreftelse for samvirke mellom produktene som system for membran/belegg og sluk.

5.

Produksjonsunderlag for arbeid med våtromsbelegg.

Avvik meldt til:

UTF v/Fargehuset Villanger AS

Dato: 03.03.2016

Tiltakshaver Richard Hansen

Dato: 03.03.2016

FRIST FOR RETTING (settes av kontrollansvarlig)

Dato: 01.04.2016

Tiltak for å lukke avviket:

Prosjekterende og utførende må sammen finne ut av tiltak slik at avviket kan lukkes.

Avviket er rettet og registrert (avviket er lukket)

Dato:

Eventuelle kommentarer: