

Rapport veilys Midgardshøgda, Leknes

Vi har vært på befaring og foretatt en funksjonskontroll av anlegget den 07.10.2019. Deler av anlegget virker ikke, da kurs 4 faller ut etter ca 30. min drift. Dette skyldes mest sannsynlig en kabelfeil, da vi hadde dårlige målinger på den aktuelle kabelen/kursen, se vedlagt måleresultat.

Kurs 5 og 6 har også noe lave målinger ref måleresultat, men her henger sikringen inne.

En del lyskilder må byttes da disse ikke lyste.

Anlegget består av 31 stålør master, bygget som 400v anlegg med en skrusikring pr mast.

Generelt tilfredsstiller ikke anlegget kravene til veilysanlegg etter HB264 (nå V124) Vi har ikke nok dokumentasjon til å kunne si noe om de deler av anlegget som ikke er synlig. Dersom dette ikke forefinnes, må anlegget måles inn.

1. 2 master er skeive etter påkjørsel, disse bør rettes/byttes.
2. Det var ikke montert krympeskritt på veilyskabler.
3. Tenn/sikrings skap var ikke dobbeltvegget, noe som kan medføre innvendig kondens.
4. Astrour bør byttes.
5. Kabelfeil på kurs 4 må utbedres.
6. Gruppeskift på lyskilder er nødvendig, anbefaler bytte av armaturer til Led og sikringer byttet til automat.

Stig Dahle

Anleggsleder veilys

BKK Enotek AS

