



Thorbjørn Nilsen
Hallane 20
5955 LINDÅS

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/2348 - 19/14311

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
10.05.2019

Svarbrev angående problem med overvatn - GBNR 108/341 Hallane 20 Lindås

Visar til kontakten som har vore mellom Dykk og tilsett på vegavdelinga i Lindås kommune. Då vart det teke opp problem ikring overvatn som renn inn mot dykkar eigedom. Eg har fått opplysningar om at problemet er kome etter legging av fiber og asfaltering av desse grøftene.

Vegavdelinga har vore ute og sett på staden fredag 5.april. Ein kan sjå at vatnet renn, som du påpeikar, inn mot Dykkar eigedom. Om dette problemet oppstod etter graving og asfaltering av fibergrøfter kan ikkje me seie noko om, då me ikkje har noko som viser situasjonen slik den var før grøftearbeidet.

Det me har registrert av punkt som påverkar dagens situasjon er som fylgjer:

- Langs Hallane 22 er det etablert hage heilt inntil asfaltkant. Det er difor ikkje grøft langs kommunal veg og overvatn vert pressa ut på asfalten. Ditt problem startar allereie her.
Løysing: Her må det etablerast grøft til overvatn.



Bileta viser at hage er etablert heilt inntil asfaltkant Hallane 22.



- Det er ikkje lagt ned rør under avkøyrse til Hallane 22.
Løysing: Røyr under avkøyrse må etablerast. Dimensjon 200mm.




- Langs Hallane 20 er grøfta fylt med singel inntil asfalkant og massane ligg høgare enn asfaltdekke. Dette fører til at overvatn vert pressa ut på asfalt.
Løysing: Fjerne singelmassane og reetablere veggrøft.



Bileta viser at kommunal grøft er fylt med singel inntil asfaltkant. Massane ligg høgare enn asfaltdekke.

- Grunna singel i grøft renn mykje av vatnet forbi etablert rist/sluk som skal ta unna overvatn frå området.
- Det vatnet som ikkje renn ned i rist/sluk renn vidare og inn avkøyrslе til Hallane 20.

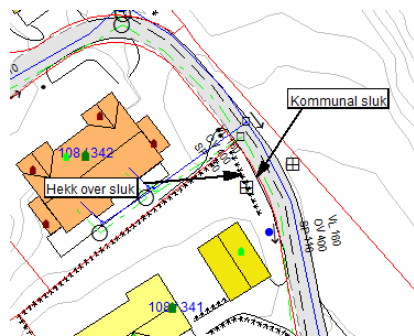

Situasjonskart som viser kommunale sluker i området.

- Det er ikkje registrert røyr under avkøyrslе til Hallane 20.
Løysing: Røyr under avkøyrslе må etablerast. Dimensjon 200mm.



Bilete viser hekk i grøft og avkøyrslе til Hallane 20. Det er ikkje lagt dreneringsrør under avkøyrslе

- Lindås kommune ved vegavdelinga må grøfterenske vidare langs Hallane om, desse tiltaka som er beskrive, skal ha noko effekt.

Når det gjeld røyr under avkøyrslar er dette noko eigar av avkøyrslene skal leggje ned og kommunen vil vedlikehalde dette dersom rett røyrdimensjon er lagt ned. Det er eigarar av Hallane 20 og 22 som må legge ned dreneringsrøyr under avkøyrslene.

Tiltak som er beskrive over vert vurdert utført, men me har ikkje noko tidspunkt for oppstart. Det vert teke med i prioriteringane våre framover. Om det vert utført med eige mannskap eller innleigde vert teke stilling til ved seinare høve. Kven som er økonomisk ansvarleg er heller ikkje teke stilling til på noverande tidspunkt.

Har du spørsmål til saka, ta kontakt med vegavdelinga på telefon **56 37 50 00** eller på epost : teknisk@lindas.kommune.no

Med helsing

Rune Kilen
Avdelingsleiar veg

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Kjetil Eikefet

Mottakarar:

Thorbjørn Nilsen

Hallane 20

5955

LINDÅS