

Modalen kommune
Postboks 44
5729 Modalen

Lokasjon: Modalen barnehage
Adresse: Skjerjaveien 51
5729 Modalen

Kontrolldato: 14. mai 2023
Inspektør: Øyvind Vågen
Sertifikatnr: NSLEK-069
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggnr:
Deres ref: Grete Urdal
Avtalenr: 71119-3

TILSTANDS-RAPPORT



Årlig hovedettersyn av lekeplassen

SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

SUM

22

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD

A = Kan medføre fare for barnets liv

0

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

3

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

5

D = Avvik uten sikkerhetsrisiko

8

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

NS	NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag
LF	Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176.
	For Aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produktstandarder

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyreinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»



RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:


DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176



Hovedettersyn er gjennomført av:

Øyvind Vågen, NSLEK-069

DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR


Nr 1 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Bart metall med mulighet for frostskaade	C	NS1-4.1.1	Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres.





Nr 2 Lekehus		Produsent: Mangelfull merking		
		Ingen registrerte avvik		



Nr 3 Lekehus		Produsent: Norsk Lek & Park		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; oppskåret/ødelagt/knukket element	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv




Nr 4 Vippe		Produsent: Proludic v/Elverdal		
				



Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Fare for klem/knuseskader i skjøter og koplingsdeler - mellom fjær og komprimert løsmasse inne i fjæren / ved vinterlige forhold	B	NS6-4.4, 4.9	Om i fjæren/festet; sette inn/repasere "stoppere" som forhindrer klemfare / fjerne slark i senteropplagring. Om mot underlaget i fjær; heve utstyret /senke støtflaten så festeplaten til fjæren kommer over støtflaten.


Nr 5 Huske		Produsent: <u>Tress</u>		
		Ingen registrerte avvik		



Nr 6 Vippe		Produsent: <u>Proludic v/Elverdal</u>		
		  		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Fare for klem/knuseskader i skjøter og koplingsdeler - mellom fjær og komprimert løsmasse inne i fjæren / ved vinterlige forhold	B	NS6-4.4, 4.9	Om i fjæren/festet; sette inn/repasere "stoppere" som forhindrer klemfare / fjerne slark i senteropplagring. Om mot underlaget i fjær; heve utstyret /senke støtflaten så festeplaten til fjæren kommer over støtflaten.
2.	Bart metall med mulighet for frostskaade	C	NS1-4.1.1	Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres.
3.	Manglende vedlikehold; oppskåret/ødelagt/knukket element	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv

Nr 7 Lekehus		Produsent: <u>Mangelfull merking</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; overflatebehandling	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv



Nr 8 Rollelek		Produsent: Norsk Lek & Park		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Rekkverk i utstyr som er lett tilgjengelig for alle barn inviterer til klatring	C	NS1-4.2.4.4	Montere rekkverk iht krav. Her gjelder det svært mange regler. Kontakt evt produsent.
2.	Manglende vedlikehold; overflatebehandling	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv


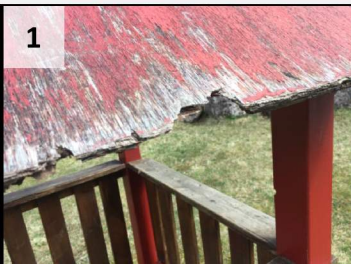

Nr 9 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Bart metall med mulighet for frostskaade	C	NS1-4.1.1	Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres.


Nr 10 Sandkasse (balanselek)		Produsent: Norsk Lek & Park		
				Ingen registrerte avvik

Nr 11 Felleshuske		Produsent: Proludic v/Elverdal		
				


Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; gummiunderlag-elementer glir fra hverandre/flyttes	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv

Nr 12 Lekehus		Produsent: Mangelfull merking		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; oppskåret/ødelagt/knukket element	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv

Nr 13 Lekehus		Produsent: <u>Norsk Lek & Park</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; oppskåret/ødelagt/knukket element	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv
2.	Manglende vedlikehold; overflatebehandling	D	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv

Nr 14 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking		
	Ingen registrerte avvik			

Nr 15 Terrengrutsjebane **Produsent: Mangelfull merking**

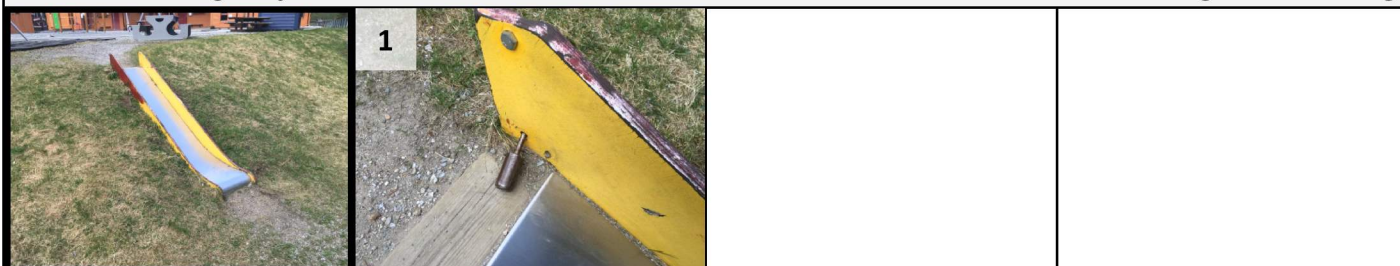

Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Hektefare for finger i åpning i fritt bevegelsesrom i hull/forborede hull i konstruksjonen NB: Anføres som ett avvik - gjelder begge sider.	B	NS1-4.2.7.6	Tette med limbasert tettemasse, sugru, bolter e.l. I tre: plater/lister/kiler eller treplugger rundstokk og lim, så åpningen blir mindre enn 0,8. Kontakt evt produsent for veiledning og deler.

Nr 16 Klatrelek **Produsent: Novum**



Ingen registrerte avvik

Nr 17 Huske **Produsent: Tress**





Ingen registrerte avvik

Nr 18 Lekehus **Produsent: Mangelfull merking**




Ingen registrerte avvik

Nr 19 Sandkasse (balanselek)	Produsent: Mangelfull merking
	Ingen registrerte avvik

Nr 20 Rollelek	Produsent: Mangelfull merking			
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Fallsone har hindring nærmere enn 150. Her målt 20 til røtter, stein og stubbe	C	NS1-4.2.8.4	Flytte hindringen eller apparatet iht oppgitt minstekrav, eller overdekke hindringen med egnet underlag uten at det er oppstikkende kanter.

Nr 21 Rollelek	Produsent: Mangelfull merking
	Ingen registrerte avvik

Nr 22 Kombinertapparat	Produsent: Tress
	Ingen registrerte avvik