

Modalen kommune  
Postboks 44  
5729 Modalen

**Lokasjon:** Modalen barnehage  
Adresse: Skjerjaveien 51  
5729 Modalen

Kontrolldato: 8. mai 2022  
Inspektør: Øyvind Vågen  
Sertifikatnr: NSLEK-069  
Vår ref: Jan Heyerdahl  
Mobil: 901 78 241  
Anleggnr:  
Deres ref: Grete Urdal  
Avtalenr: 71119-3

## TILSTANDS-RAPPORT



### Årlig hovedettersyn av lekeplassen

#### SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

**SUM**

23

#### AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD

A = Kan medføre fare for barnets liv

2

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

4

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

6

D = Avvik uten sikkerhetsrisiko

6

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

|    |   |
|----|---|
| NS | NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag   |
| LF | Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176. |
|    | For Aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produktstandarder                      |

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyreinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»


#### RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:

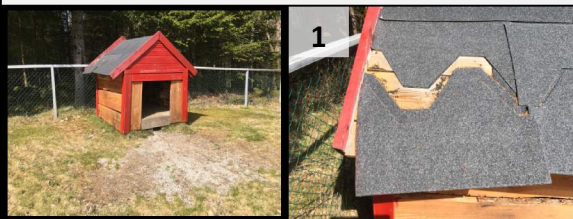
DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176


Hovedettersyn er gjennomført av:


**Øyvind Vågen**, NSLEK-069


**DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR**


| Nr 1 Rollelek  |  | Produsent: Mangelfull merking |           |  |
|--|--|-------------------------------|-----------|--|
|  |  |                               |           |  |
| Nr   | AVVIK                                    | Grad                          | Hjemmel   | FORSLAG TIL TILTAK   |
| 1.   | Bart metall med mulighet for frostskaade | C                             | NS1-4.1.1 | Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres. |


| Nr 2 Lekehus  |  | Produsent: Mangelfull merking |         |   |
|---|--|-------------------------------|---------|---|
|  |  |                               |         |   |
| Nr  | AVVIK  | Grad                          | Hjemmel | FORSLAG TIL TILTAK  |
| 1.  | Manglende vedlikehold; elementer/innfestinger løsner/er løse | D                             | NS7-6   | Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv |


| Nr 3 Lekehus   |  | Produsent: <a href="#">Norsk Lek &amp; Park</a> |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | Ingen registrerte avvik                         |  |  |




| Nr 4 Sandkasse (balanselek)  |   | Produsent: Mangelfull merking |         |   |
|--|---|-------------------------------|---------|---|
|  |   |                               |         |   |
| Nr   | AVVIK   | Grad                          | Hjemmel | FORSLAG TIL TILTAK  |
| 1.   | Det er en del råteskader i konstruksjonen. - her også flisete | D                             | NS7-6,  | Ift omfanget og sikkerhet; alt fra impregnering til utskifting. Om alvorlig; stenging/riving. Kontakt evt leverandør. Fliser fjernes / pusses vekk. |



| Nr 5 Vippe   |   | Produsent: <a href="#">Proludic v/Elverdal</a> |              |  |
|--|---|--|--------------|--|
|  |   |  |              |  |
| Nr   | AVVIK   | Grad   | Hjemmel      | FORSLAG TIL TILTAK   |
| 1.   | Fare for klem/knuseskader i skjøter og kopplingsdeler - mellom fjær og komprimert løsmasse inne i fjæren / ved vinterlige forhold | B  | NS6-4.4, 4.9 | Om i fjæren/festet; sette inn/reparere "stoppere" som forhindrer klemfare / fjerne slark i senteropplagring. Om mot underlaget i fjær; heve utstyret /senke støtflaten så festeplaten til fjæren kommer over støtflaten. |


| Nr 6 Huske  |  | Produsent: <a href="#">Proludic v/Elverdal</a> |           |   |
|---|--|--|-----------|---|
|  |  |  |           |   |
| Nr  | AVVIK                                      | Grad   | Hjemmel   | FORSLAG TIL TILTAK  |
| 1.  | Bart metall med mulighet for frostskaade   | C  | NS1-4.1.1 | Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres.  |
| 2.  | Det er en del råteskader i konstruksjonen. | D  | NS7-6,    | ift omfanget og sikkerhet; alt fra impregnering til utskifting. Om alvorlig; stenging/riving. Kontakt evt leverandør. Fliser fjernes / pusses vekk. |

| Nr 7 Vippe  |   | Produsent: <a href="#">Proludic v/Elverdal</a> |              |  |
|---|---|--|--------------|--|
|  |   |  |              |  |
| Nr  | AVVIK   | Grad   | Hjemmel      | FORSLAG TIL TILTAK   |
| 1.  | Fare for klem/knuseskader i skjøter og kopplingsdeler - mellom fjær og komprimert løsmasse inne i fjæren / ved vinterlige forhold | B  | NS6-4.4, 4.9 | Om i fjæren/festet; sette inn/reparere "stoppere" som forhindrer klemfare / fjerne slark i senteropplagring. Om mot underlaget i fjær; heve utstyret /senke støtflaten så festeplaten til fjæren kommer over støtflaten. |
| 2.  | Bart metall med mulighet for frostskaade  | C  | NS1-4.1.1    | Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres.   |
| 3.  | Manglende vedlikehold; oppskåret/ødelagt/knukket element  | D  | NS7-6        | Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv  |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Nr 8 Lekehus</b>  | <b>Produsent: Mangelfull merking</b> |
|  | Ingen registrerte avvik              |

| <b>Nr 9 Rollelek</b>   | <b>Produsent: Norsk Lek &amp; Park</b>  |   |             |   |
|--|---|---|-------------|---|
|  |  |  |             |   |
| Nr   | AVVIK   | Grad  | Hjemmel     | FORSLAG TIL TILTAK  |
| 1.   | Rekkverk i utstyr som er lett tilgjengelig for alle barn inviterer til klatring   | C   | NS1-4.2.4.4 | Montere rekkverk iht krav. Her gjelder det svært mange regler. Kontakt evt produsent.                   |
| 2.   | Manglende vedlikehold; overflatebehandling  | D   | NS7-6       | Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv |

| <b>Nr 10 Rollelek</b>  | <b>Produsent: Mangelfull merking</b>  |      |           |  |
|--|---|------|-----------|--|
|  |  |      |           |  |
| Nr   | AVVIK   | Grad | Hjemmel   | FORSLAG TIL TILTAK   |
| 1.   | Bart metall med mulighet for frostskaide  | C    | NS1-4.1.1 | Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende, eller tilgang forhindres. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Nr 11 Sandkase (balanselek)</b>   | <b>Produsent: Norsk Lek &amp; Park</b> |
|  | Ingen registrerte avvik                |

**Nr 12 Fellehuske** **Produsent: Proludic v/Elverdal**



Ingen registrerte avvik

**Nr 13 Lekehus** **Produsent: Mangelfull merking**



Ingen registrerte avvik

**Nr 14 Lekehus** **Produsent: Norsk Lek & Park**



Ingen registrerte avvik

**Nr 15 Rollelek** **Produsent: Mangelfull merking**




Ingen registrerte avvik





**Nr 16 Terrengrutsjebane** **Produsent: Mangelfull merking**





1


| Nr | AVVIK   | Grad | Hjemmel     | FORSLAG TIL TILTAK   |
|----|---|------|-------------|--|
| 1. | Hektefare for finger i åpning i fritt bevegelsesrom i hull/forborrede hull i konstruksjonen | B    | NS1-4.2.7.6 | Tette med limbasert tettemasse, sugru, bolter e.l. I tre: plater/lister/kiler eller treplugger rundstokk og lim, så åpningen blir mindre enn 0,8. Kontakt evt produsent for veiledning og deler. |


|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nr 17 Klatrelek</b>   | <b>Produsent: <u>Novum</u></b> |
|  | Ingen registrerte avvik        |


|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <b>Nr 18 Huske</b>   | <b>Produsent: <u>Proludic v/Elverdal</u></b>   |   |  |   |
|  |   |  |  |   |
| <b>Nr</b>  | <b>AVVIK</b>   | <b>Grad</b>   | <b>Hjemmel</b>   | <b>FORSLAG TIL TILTAK</b>   |
| 1.   | Hektefare for hals og hode i fleksibel åpning med nedre kant høyere opp enn 60<br>NB: Anføres som ett avvik - gjelder begge sider. | A   | NS1-4.2.7.2  | Åpningen elimineres eller endres slik at den er mindre enn 8,9 eller større enn 23 alle veier.  |
| 2.   | Det er store råteskader i konstruksjonen.  | B   | NS7-6,   | Ift omfanget og sikkerhet; alt fra impregnering til utskifting. Om alvorlig; stenging/riving. Kontakt evt leverandør. Fliser fjernes / pusses vekk. |
| 3.   | Manglende vedlikehold; - avstengt ved kontrollen   | D   | NS7-6  | Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv   |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Nr 19 Lekehus</b>   | <b>Produsent: Mangelfull merking</b> |
|  | Ingen registrerte avvik              |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>Nr 20 Sandkasse (balanselek)</b>  | <b>Produsent: Mangelfull merking</b> |
|  | Ingen registrerte avvik              |

| Nr 21 Rollelek  |   | Produsent: Mangelfull merking |             |   |
|---|---|-------------------------------|-------------|---|
|  |   |                               |             |   |
| Nr  | AVVIK   | Grad                          | Hjemmel     | FORSLAG TIL TILTAK  |
| 1.  | Hektefare for hals og hode i nedadgående / V-formet åpning med nedre kant høyere opp enn 60 | A                             | NS1-4.2.7.2 | Gjør vinkelen større enn 60° og minst 5 bred i "bunnen", eller tett helt ut til der åpningen er mer enn 23 uten åpninger i området 8,9-23, eller gjør den smalere og/ eller grunnere (sidekanter lavere) enn 4,5. |
| 2.  | Fallsone har hindring nærmere enn 150. Her målt 20 til røtter, stein og stubbe              | C                             | NS1-4.2.8.4 | Flytte hindringen eller apparatet iht oppgitt minstekrav, eller overdekke hindringen med egnet underlag uten at det er oppstikkende kanter.   |

| Nr 22 Rollelek  |  | Produsent: Mangelfull merking |  |  |
|---|--|-------------------------------|--|--|
|  |  | Ingen registrerte avvik       |  |  |

| Nr 23 Kombinertapparat   |  | Produsent: <u>Tress</u> |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|
|  |  | Ingen registrerte avvik |  |  |