

Ros for vassprøvetaking

Radøy vassverk



RADØY KOMMUNE

[Tilbake til forsiden](#)

Rapporten inneholder

- Arbeidsmetodikk
- Planlegging og oppstart
- Forutsetninger og avgrensinger
- Skildring av analyseobjekt
- Hendelsar

Innhold

1 Arbeidsmetodikk.....	1
2 Planlegging og oppstart.....	1
2.1 Beskrivelse av analyseområde.....	1
2.1.1 Beskrivelse	1
2.1.2 Mandat.....	1
2.2 Organisering.....	1
2.2.1 Valuta.....	1
2.2.2 Konsekvensmatrise	1
3 Forutsetninger og avgrensinger	1
4 Beskrivelse av analyseobjekt.....	1
Vedlegg A Hendelser	2

1 Arbeidsmetodikk

Synfaring, gjennomgang av utførte riskovuideringar og interkontrollsysteem.

2 Planlegging og oppstart

2.1 Skildring av analyseområde

2.1.1 Skildring

Farekartlegging for å kunna levera reint drikkevatn.

2.1.2 Mandat

Drikkevassforskrifta


2.2 Organisering

Leiar for analysa	Einar Færø
Deltakarar	Harald. J Stanghelle, Jan Magnus Drivenes, Raymon Sandnes
Oppstartsdato	01.12.2018
Sluttdato	10.01.2019

2.2.1 Valuta

Analysa inneheld ikkje økonomisk del

2.2.2 Konsekvensmatrise

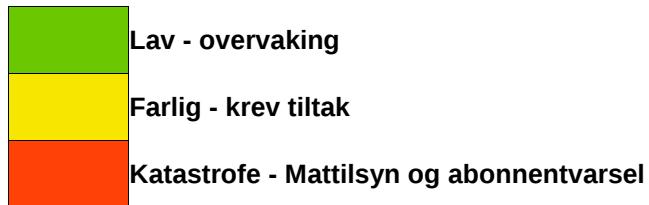

3 Forutsetningar og avgrensingar

Drikkevassforskrifta legg til grunn prøvetaking for å syte for levering av godkjendt drikkevatn, denne skal oppfyllast med plan for prøvetaking.

Analysa tek ikkje omsyn til økonomi.

4 Skildring av analyseobjekt

Radøy vassverk, Drikkevasskjelde, Vassbehandlingsanlegg Kolåseidet, Distribusjonsnett med høydebasseng og trykkaukestasjon, Storefjell og Olsvoll høydebasseng, Haugland trykkaukestasjon

Vedlegg A Hendelser

Distibusjonsnett - høgdebasseng Storefjell

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Storefjell
Beskrivelse	Storefjell høgdebasseng er eit fjellanlegg med ca 300 m, 2500 kbm, tunnel som basseng. Inngang i anlegget er gjennom betongkonstruksjon med avlåst ståldør. Anlegget har alarm tilslutta vaksentral.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Høy
Overførbarhet	Sikra fjellanlegg
Usikkerhet	Ikkje sett
	Lav
	Sikra fjellanlegg

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Lav - overvaking	Farlig - krev tiltak	Lav - overvaking

Årsaker

- Geologiske forandringar

Konsekvenser

- Lekkasje
- Uønskt vassinntrenging

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Prøvetaking	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Alarm tilslutta vaksentral	Forebyggende	Besluttet	Radøy vassverk	0
Sikker konstruksjon i dag	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Sårbarhetsvurdering

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ingen tiltak				

Distribusjonsnett - arm frå Ishuskrysset via Sletta til Nordanger

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Manger - Nordanger
Beskrivelse	Leidningen går i grøftetrasé, gjennom borehol og i vatn, Vestavatnet og Gjerdsvatnet.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	<i>Medium</i>
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	<i>Medium</i>

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Mekanisk påverknad
- Påkoping
- Landbruksaktivitet
- Graving utan påvisning av ledning
- Geologisk påverknad

Konsekvenser

- Trykkfall
- Ikke levert drikkevatn
- Ikke levert godkjend drikkevatn
- Inntrenging av framandvatn

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Internkontroll for Radøy vassverk	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvåkingssystem	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vassmålarar - manuell avlesing	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
UMS varsling	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vaktordning	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
VA plan for fornying	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Sårbarhetsvurdering

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Høgdebasseng i Haukåsen	Begrensende	Anbefalt	Radøy vassverk	0
Vassmålarar med automatisk avlesing	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Distribusjonsnett - arm til Toska

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Toska
Beskrivelse	Arm til Toska går med stor lengde gjennom sjø frå Hella til Toska, delvis i grøftetrasé
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Medium
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	Medium

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Ankring
- Mekanisk påverknad
- Fiskeri
- Havari med båt/skip

Konsekvenser

- Ikkje levert drikkevatn
- Ikkje levert godkjend drikkevatn
- Inntrenging av framandvatn ved trykkfall
- Trykkfall
- Inntrenging av sjøvatn ved trykkfall

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Skilting	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Internkontroll for Radøy vassverk	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvakkingssystem	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Vassmålarar - manuell avlesing	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
--------------------------------	--------------	-----------	-------------------	---

Begrunnelse**Sårbarhetsvurdering**

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Prøvetaking på leidning til Toska.	Forebyggende	Besluttet	Radøy vassverk	0
Vassmålar med fjernavlesing	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Distribusjonsnett - ledningsbrot

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Heile nettet
Beskrivelse	Skildring av nettet
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Medium
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	Medium

I = Ved analysens start II = Risiko etter eksisterende tiltak III = Risiko etter nye tiltak			
	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Eldre leidningsnett
- Dårlege omfyllingsmassar
- Påført ytre skade
 - Graving, ...
- Inntrenging av vatn distribusjonsnettet
- Nye påkoplinger
- Endeiningar, delar av distribusjonsnett med lågt vassforbruk
 - Renen - Rossneset - Kvalheim
- Reparasjonar i distribusjonsnettet
- Tjuvkopling

Konsekvenser

- Forureining av drikkevatn
- Ikke levert drikkevatn

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Hyppig overvaking av leveranse av drikkevatn	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Prøvetaking	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Gravemelding	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Va plan	Forebyggende	Besluttet	Radøy vassverk	0
Ringleidning	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvaking	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vassmålarar	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Internkontroll - Va norm	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Grunnlaget for alt arbeid i distribusjonsnettet er VA norm og internkontroll.

Sårbarhetsvurdering

Sårbare kundar, knytt til einskilde delar av nettet. Prøvetaking nær desse kundane er viktig.

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Pluggkjøring	Forebyggende	Besluttet		0
Utspying av endeleidningar	Forebyggende	Besluttet		0

Distribusjonsnett - Olsvoll - Sæbø - Austmarka - Storsandvik, arm til Dale og Askeland

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Olsvoll - Sæbø - Austmarka - Storsandvik, arm til Dale og Askeland
Beskrivelse	Leidning grøftetrasé til Sæbø og Austmarka, i sjø frå Austmarka til Storsandvik. Arm til Dale og Askeland i grøftetrasé
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Medium
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	Medium

I = Ved analysens start II = Risiko etter eksisterende tiltak III = Risiko etter nye tiltak	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Mekanisk påverknad

- Landbruksaktivitet

- Graving utan påvisning av ledningar
- Påkolingar
- Fiskeri
- Skipstrafikk
- Ankring

Konsekvenser

- Ikke levert drikkevatn
- Ikke levert godkjend drikkevatn
- Inntrenging av framandvatn
- Inntrenging av sjøvann

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Overvakingssystem	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vaktordning	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Prøvetakingspunkt	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vassmålarar - manuell avlesing	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Skilting	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Sårbarhetsvurdering

Som endeleidning/arm kan det førekoma lite vassforbruk med verknad for kvalitet

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Vassmålarar - automatisk avlesing	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Distribusjonsnett - Storefjell - nordover til Rossnes

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Storefjell - Rossnes
Beskrivelse	Drikkevatn vert distribuert gjennom: Borehol frå høydebasseng til Manger (Solend) - grøftetrasé og Hauglandsvatnet og Bøtjørna. Nytt og gammalt ledningsnett.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Medium
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	Medium

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Mekanisk påverknad
- Påkopingar
- Tjuvkopling
- Geologisk påverknad
- Graveskadar
- Garvearbeit utan påvisning av leidningar
- Landbruksaktivitet

Konsekvenser

- Redusert trykk
- Inntrenging av framandvatn
- Ikke levert godkjend drikkevatin

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Overvakingsystem	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vassmålarar	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
UMS varsling	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
VA plan for utskifting/fornying	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vaktordning	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Sårbarhetsvurdering

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Fleire vassmålarar med overvakning	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Distribusjonsnett - vassveg Kolåseidet - Olsvoll høgdebasseng

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Ikke definert
Beskrivelse	Pumpeledning for drikkevatn gjennom Ulvatnet. Grøftetrasé til Littlevatnet. Gjennom Littlevatnet og i grøftetrasé til Olsvoll høydebasseng.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	<i>Medium</i>
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	<i>Medium</i>

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Mekanisk påverknad

Konsekvenser

- Ikke levert drikkevatn til Olsvoll høydebasseng

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Tilbakeslagsventil i basseng	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvakkingssystem	Forebyggende	Iverksatt		0

Begrunnelse**Sårbarhetsvurdering**

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ingen tiltak				

Distribusjonsnett - vassveg Kolåseidet - Storefjell

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Kolåseidet - Storefjell
Beskrivelse	Pumpeledning gjennom Hallandsvatnet med overgang til borehol til Storefjell høgdebasseng.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	<i>Medium</i>
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	<i>Medium</i>

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III

Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Mekanisk påverknad -brot

Konsekvenser

- Ikke levert drikkevatn til Storefjell høgdebasseng

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ringleding kan levera vatn om Kartveit	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvåkingssystem	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse**Sårbarhetsvurdering**

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ingen tiltak				

Distrubusjonsnett - Olsvoll - Vetås

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Olsvoll - Vetås
Beskrivelse	Ikke definert
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Medium
Overførbarhet	Ikke definert
Usikkerhet	Medium

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- Mekanisk påverknad
- Trykkfall
- Landbruksaktivitet
- Ankring
- Fiskeri
- Havbruk

Konsekvenser

- Inntrenging av framandvatn
- Inntrenging av sjøvatn
- Ikkje levert drikkevatn
- Ikkje levert godkjend drikkevatn

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Fornying av distribusjonsnett utført	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Skilting	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vassmålar - manuell avlesing	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vaktordning	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvakkingssystem	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse**Sårbarhetsvurdering**

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Vassmålarar - automatisk avlesing	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0
Prøvetakingspunkt	Forebyggende	Besluttet	Radøy vassverk	0
Auke av frekvens på B prøvar	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Forureining av drikkevasskjelde - avrenning frå landbruk og eigedomar

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Klausulert område ved Ulvatn
Beskrivelse	Nedslagfeltet til drikkevasskjelda, Ulvatnet, er klausulert og alle i området er kjende med bruken av området og dei reglar som gjeld. Tilfeldige brukarar av natur kan medføra ein viss fare. Området har tydelege skiltinformasjonar om restriksjonar. Det er har ikkje voere, eller er, noko dorm for industriverksemd i området i nedslagsfeltet.
Eier	Råvatn vert hent frå >20 m djup
Organisasjon	Radøy vassverk
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Ikke definert
Overførbarhet	<i>Medium</i>
	Området er klausulert og grunneigarar er instruert og gjort kjende med bestemmelser.
Usikkerhet	Ikkje sett
	<i>Medium</i>
	Turisme og ivedkomande i området.

I = Ved analysens start | II = Risiko etter eksisterende tiltak | III = Risiko etter nye tiltak

	I	II	III
Gradering			
Risiko	Farlig - krev tiltak	Lav - overvaking	Lav - overvaking

Årsaker

- **Uhell i landbruket**

Landbruket er pålagt strenge restriksjonar for bruk, men uhell kan førekoma og avrenning til drikkevasskjelda kan skje. Eit utslepp av diesel kan ver ein årsak.

- **Trafikkuhell**

FV 409 går forbi drikkevasskjelda og ei trafikkulykke kan medføra utslepp av væsker og stoff med avrenning til Ulvatnet.

- **Skogbruk - hogst**

Hogst i området er påtenkt og denne aktiviteten er klausulert, men nye metoder stiller nye krav.

Konsekvenser

- **Ureining av drikkevasskjelda påvirker råvasskvaliteten**

Utslepp gjer drikkevasskjelda eigna til drikkevatn for ein periode, lang eller kort.

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Klausulering	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Skilting	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Informasjon	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Prøvetaking	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Visuell kontroll	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Kommunen er involvert i all handsaming av tiltak, omsøkte tiltak, i klausuleringsområdet. Døme: landbrukskontor, byggesak, plan, drift ...

Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet er vurdert som høg, men iverksette tiltak reduserer sannsynet. Radøy vassverk har i internkotrollen rutiner for handsaming av ein situasjon. Sett med alle tiltak er kjelda vurdert som trygg.

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Utvida skilting	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Høgdebasseng - Olsvoll

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Olsvoll
Beskrivelse	Betonkonstruksjon med sikra tilgang gjennom ståldør.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Høy
Overførbarhet	Sikra betongkonstruksjon
Usikkerhet	Ikkje sett
	Lav
	Sikra betongkonstruksjon

I = Ved analysens start II = Risiko etter eksisterende tiltak III = Risiko etter nye tiltak			
	I	II	III
Gradering			
Risiko	Lav - overvaking	Farlig - krev tiltak	Lav - overvaking

Årsaker

- Innbrot

Konsekvenser

- Bygningsskade

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ståldør	Forebyggende	Iverksatt		0

Begrunnelse

Sårbarhetsvurdering

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Prøvetaking på vatn ut.	Forebyggende	Besluttet	Radøy vassverk	0
Alarm tilknytt vaksentral	Forebyggende	Anbefalt	Radøy vassverk	0

Trykkaukestasjon - Haugland

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Haugland
Beskrivelse	Trykkaukestasjon for trykkregulering.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Høy
Overførbarhet	Kontrollert tilgjenge med alarm
Usikkerhet	Ikke definert
	Lav
	Kontrollert tilgjenge med alarm

I = Ved analysens start II = Risiko etter eksisterende tiltak III = Risiko etter nye tiltak			
Gradering	I	II	III
Risiko	Farlig - krev tiltak	Farlig - krev tiltak	Lav - overvaking

Årsaker

- **Innbrot**

Konsekvenser

Ingen konsekvenser

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ingen tiltak				

Begrunnelse**Sårbarhetsvurdering**

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Alarm tilknytt alarmsentral	Forebyggende	Anbefalt		0

Vassbehandlingsanlegg Kolåseidet

Lenke til hendelse i CIM

Sted	Kolåseidet Radøyvegen 1260
Beskrivelse	Kolåseidet vassbehandlingsanlegg, råvatn vert silt i trykksil, tilsett klor og desinfisert i trinn 2 med UV stråling. Til slutt i behandlinga vert det tilsett vannglass for justering av Ph.
Eier	Radøy vassverk
Organisasjon	Ikke definert
Prosess	Ikke definert
Styrbarhet	Høy
Overførbarhet	Kun autorisert tilgang.
Usikkerhet	Ikkje sett Lav Rutinekontrollar, overvakningssystem, autonom reserveenergikjelde.

I = Ved analysens start II = Risiko etter eksisterende tiltak III = Risiko etter nye tiltak			
Gradering	I	II	III
Risiko	Katastrofe - Mattilsyn og abonnementvarsle	Lav - overvaking	Farlig - krev tiltak

Årsaker

- **Innbrot**

Innbrot på anlegget

- **Camping ved anlegget**

Bruk av området ved anlegget til camping.

- **Bortfall ev EL kraft**

- Brann
- Teknisk funksjonsfeil
- Feil ved overvaking

Konsekvenser

- Kokevarsel
- Ikke levert drikkevatn
- Vasskvalitet

Eksisterende tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Bomveg	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Resevrekjelde for El kraft	Begrensende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Alarm for bygg	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Prøvetaking	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Overvakningssystem	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vaktordning	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Vaktlogg	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0
Eige internkontrollsysten	Begrensende	Iverksatt		0
Opplæring - driftsoperatørutdanning m. fl	Forebyggende	Iverksatt	Radøy vassverk	0

Begrunnelse

Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet ved ikke levert drikkevatn er stor, men er handtert gjennom internkontroll og manuelle rutinar, utkjøring av drikkevatn.

Nye tiltak	Type	Status	Eier	Kostnad
Ingen tiltak				