



## Vedlegg overtakingsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE

|                                                              |                |                             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>Nye Lindås barnehage</b><br><br><b>Fv 5470 og Fv 5466</b> | ePhorte-nr.:   | 2020/44613                  |
|                                                              | Dok.ansvarleg: | Odd Martin Kartveit Sundsbø |
|                                                              | Dato:          | 25.06.2021                  |

### Synfaring gjennomført (dato): 25.06.2021

#### a) Deltakrar:

Linn Hagen (Alver kommune, Utbygger)  
Gisle Clementsen (Åsane Byggmesterforretning, TE)  
Odd Martin K Sundsbø (Vestland fylkeskommune, vegeier)

#### b) Mangelliste/gjenstående arbeid og dokumentasjon:

Befaringen startet ved ny innkjørsel til barnehagen på Fv5466, og endte på Fv 5470

#### Registrerte mangler:

1. Sideterreng ved innkjørselen til barnehagen og langs Fv 5466 slutføres, og betongstein fjernes.
2. Undertetting av sikringsgjerde på fjellskjæring er ikke utført.
3. Det gjenstår noe fjellrensk ved starten av skjæring ved innkjørsel til barnehagen.
4. Luftlinje/fiber er ikke festet til stolpe.
5. Vegnavnskilt er ikke flyttet fra skilttavle til topp på 50km/t skilt (Fjellangersvingane) og 30km/t skilt (Veråsvegen), ref skiltplan.
6. Manglende grøft langs fortau (Fv5466) i området mellom 50km/t skilt og opp til kryss Fv 5470. Utstikkende stein som må pigges bort da dette er til påkjøringsfare for syklist og vintervedlikehold. Det legges pukk i grøften. Bredden på grøften vil være noe smalere enn prosjektert i dette område.
7. For å forhindre pukk inn i SF-sluk etableres det en barriere i forkant av innløp.
8. Skiltplate i pos 3 må justeres til å følge lengderetning til vegen, ref skiltplan. Fundamentet stikker for høyt over terreng, og følger ikke lengderetning. Fundamentet justeres i høyde og vinkel.
9. Kanstøp langs Fv 5470 har en utstikk etter kapping. Foreslått løsning at støpen jevnes med ytterkant kantstøp.
10. Sandfangskum av type «Oslofjord-modell» har et oppstikk på ca 1 cm over asfaltkant. Dette utgjør en fare for påkjørsel under vinterdrift.
11. Vegoppmerking, posisjon 3, er ikke utført iht til vegmerkingsplan L-03
12. Leggerapport for Agb11 inneholder feil reseptnummer.
13. Skiltplan er ikke godkjent, men er sendt inn til Statens vegvesen som er skiltmyndighet. Avviket godkjent skiltplan med utførelsen skal utbygger varsle vegeier, og mangel må utbedres.

Vedlegg: Vedlegg med bilder ettersendes.

#### c) Avtalt synfaring etter oppretting:

Etter nærmere avtale innen 01.09.2021



Vedlegg overleveringsprotokoll for GJENNOMFØRINGSAVTALE

|                                                      |     |  |                        |
|------------------------------------------------------|-----|--|------------------------|
| d) Er oppmålingsforretning<br>rekvirert/gjennomført? | Nei |  | Frist dato: 31.12.2021 |
| e) Er ferdigstillingsdokumentet<br>overlevert?       | Ja  |  |                        |
| f) Er avtalearbeidet overtatt?                       | Ja  |  | Dato: 25.06.2021       |

g) Reklamasjonstid:

Frå dato: 25.06.2021 Til dato: 25.06.2026

Dato reklamasjonssynfaring: juni-2022

h) Vedlikeholdsgaranti på planting av busker og trær:

Ikke aktuell

Linn Hagen 26.05.2021

*Linn Hagen*  
.....  
Signatur Utbyggjar

*For Alver kommune*

Odd Martin K Sundsbø 26.05.2021

*Odd Martin K Sundsbø*  
.....  
Signatur Vestland fylkeskommune