

D/s Oster

30/10 2021

Hadde synfaring på fartøyet den 29/10 med representanter fra rederiet i Bjørsvik der me skulle sjå på eit pålegg fartøyet har fått fra sjøfart.

Etter laget hadde ryddet vekk ballast og ringjort så kom litt av tilstanden frem der bunnstokker er vekkrustet og spant i skutesider er rustsprengt ut fra hudplater .Det er også betong i skutebunn som er full av rust under og der det vill vere spørsmål om platetykkelsene generelt.

Om alle bunnstokker og spant skal fornyest og hudplater har store svekkelser så er det kun ein rett måte å gjere det på med full utskifting av ca 6 m2 på kvar side og 4 stk bunnstokker med spant minimum,

Dette er og eit parti på fartøyet som absolutt bør ha sin styrke dersom dei skulle vore uheldige opp mot ein gammel kai og fått ei lett grunnberøring men omanget er ikkje lett å fastslå på dette tidspunktet siden det ikkje er nok stål til å gjennomføre rustbanking/fjerning av betong før fartøyet står på slipp/dokk

Utskifting av 12 m2 hudplater estimerest til	850 000.-
Bunnstokker 4 stk klinkes/bygges som originalen 4x56000	224 000.-
8 stk spant vinkel som klinkes og formest etter skrog som originalt	114 000.-
Slippleige/lift 30 døgn x 2500	75 000.-
Nagler/stål. oxygen /azytelen verkstedsmateriell	140 000.-

Estimert søknadssum 2022

1 403 000.- + mva

Helsing Steinar andersen

