

Norsk Naturskadepool
Takstrappport
Koordineringsnr.



Q5
slap 7



Avtalenr/polisenr.	6491560	Skadenr.	17905301
Forsikringstype	340	Oppdrag mottatt dato	06.10.2017
Oppdrag rekvirert av	Janine Soltvedt (B&E B)		
Takstfirma	Tryg	Takstkonsulent	Tony Lillefosse (ITM)
Adresse	RQC - Tony Lillefosse, Lonevåg,	Telefon	48284354
Postnr./sted	5282, Lonevåg	E-post	tony.lillefosse@tryg.no
Fax			

Forsikringstaker	MONSTAD, SISSEL EVY	Skadeadresse	LUREVEGEN 603, 5912 SEIM
Adresse		Kommune.	
Postnr./sted		G.nr.	
Telefon	MONSTAD, SISSEL EVY, tlf. 98620473	B.nr.	
E-post			

Stryk det som ikke passer	Skadedato 01.01.2017
Skadeårsak/ skade meldt som Stormflo	

Hvis det er andre skader i området av samme årsak, oppgi skadelidte og forsikringsselskap:
Skadedatoen er satt til 26.12.2016 da det under stormen «URD» vart registret fleire tilsvare ned skader i fjordbasenget undt Seimsfjorden, Hjeltefjorden etc.

Topografi, stedlige forhold, antatt vindstyrke og -retning, nedbørsmengde og vannstand:
Skadestedet ligg på vestsida i Seimsfjorden i le av Pollneset men utsatt for vind frå nord / nordaust

Skadet objekt	Tidligere skade, evt. når	Forsikringsform (fullverdi, førsterisiko etc.)	Byggeår / under Oppføring	Skade uten fradrag beregnet til kr	Mangelfull Konstruksjon Ja/nei
A; betongkai			1963	122.000,-	Ja
B;					
C;					
D;					
E;					Ja
				122.000	

Samlet pris for materialer og arbeide, eks. m.v.a.

Kr.: =====

Reparasjon

Normal reparasjonstid 3 veker	Arbeidet ønskes utført av Ved innleidd hjelp	Hvis innhentet tilbud, for hvilke arbeider og firma
Besiktigelsesdato 23.10.2017	Tilstede ved besiktigelsen Sissel Evy Monstad	Dato og underskrift av takstmann 31.10.2017 - Tony Lillefosse (ITM)

Takstrappporten skal videre inneholde:

Nøyaktig beskrivelse av skadet del med dimensjoner, sammenføyinger etc. Nødvendig dokumentasjon som konstruksjonsskisse, foto og/eller tegninger vedlegges og skal være datert og signert av takstmannen. Svak konstruksjon og tilstand på skadet bygningsdel skal alltid beskrives.

Referanse:

Q5
12007

Event. forbedringer skal spesifiseres med pris. Prisen på skadedagen legges til grunn. Konklusjon om det er årsakssammenheng mellom mangelfull konstruksjon og at skade skjedd skal alltid gis. Skadeårsak angis med type naturskade, hvis ikke naturskade – meldt som (Se også vedlegg).



Norsk Naturskadepool

Koordineringsnr.:

Skadenr 17905301	Bygning Betong gangveg	Bta 20	Etasjer
Gulv av	Yttervegger av	Tak av	
Ansvarlig utførende	Tiltakshaver	Kontrollerende utførende	
Alder skadet del:	Hvis tidligere skadet →	Hva slags skade	Hvem dekket skaden
Regressmulighet Nei	Begrunnelse for regressvurdering Det føreligg ikkje grunnlag for regress som kan rettast mot operasjon eller føretak		

Hendelsesforløp og skadebeskrivelse:

(Nøyaktig beskrivelse av skadet del, dimensjoner og innfestinger etc.)

Forsikringstaker opplyser at dei eig egedomen som har gnr 155 bnr 14 med påstående naust. Langs naustet ut mot sjøen er det forskalt og støpt ein betong gangveg ut mot kaien som ligg på nordsida av naustet. Naust og betong gangvegen er truleg oppført i 1963. Forsikringstaker overtok egedomen for ca 1 1/2 år sia etter at mor til forsikringstaker døde. Ho opplyser vidare at dei ikkje har vore til sjøen dette året då dei ikkje har hatt båt. Siste gangen dei var til sjøen må ha vore i fjor sumar.

Tilstand skadet del

Betong konstruksjonen ber preg av rust i armering, slitasje av vær og vind

Svak/svekket/mangelfull konstruksjon

Etter takstmanns vurdering har betongplata svakheter i innfesting i gråsteinsmur under naustet. Her er armering slått inn i åpninger i muren. Ein stad er armeringa i plata bora inn og festa i stein. Betongplata har heller ikkje opp lagring ute langs sjøen.

Reparasjon

Gamle rester må fjernas ved hjelp av båt med krane. Ny plate må forskalast og armerast inn i grunnmuren til naustet. Plata må armerast slik at ho vert sjølvbærande. Det bør og monterast og festast ein ståldrager i ytterkant av plata ut mot sjøen.

Ved inngangspartiet på naustet bør steinane murast opp, armering borast ned i fjell før det vert forskalt opp støpt ein kasse som daner ytterpunkt til sjøve plata framfor inngangsdøra til naustet og feste til gangvegen. Gangvegen vil bli armert inn i og støpt samanhengande med denne. Montere rekkverk

Konklusjon

Etter takstmanns vurdering skuldast skaden storm kombinert med stormflo 26.12. 2016.

Forbedringer

Ein reparasjon vil alltid innebære ein viss form for forbedring som ikkje er til å unngå i form av forsterkning av armering, bæring, støpning av kant ut mot sjøen ved inngangspartiet osv.

Fremdrift

Forsikringstaker ønsker hjelp til utbetring av skaden


Kostnad:

Rigg & drift	kr. 4.500,-
Arbeidstimer 110 t a kr. 550,-	kr. 60.500,-
Materiell	kr. 37.500,-
Leige av båt m/krane	kr. 15.000,-
Deponi / transport	kr. 4.500,-
Sum skade	kr. 122.000,-

Referanse:



Naust sett oppe frå gangveg ned mot naustet

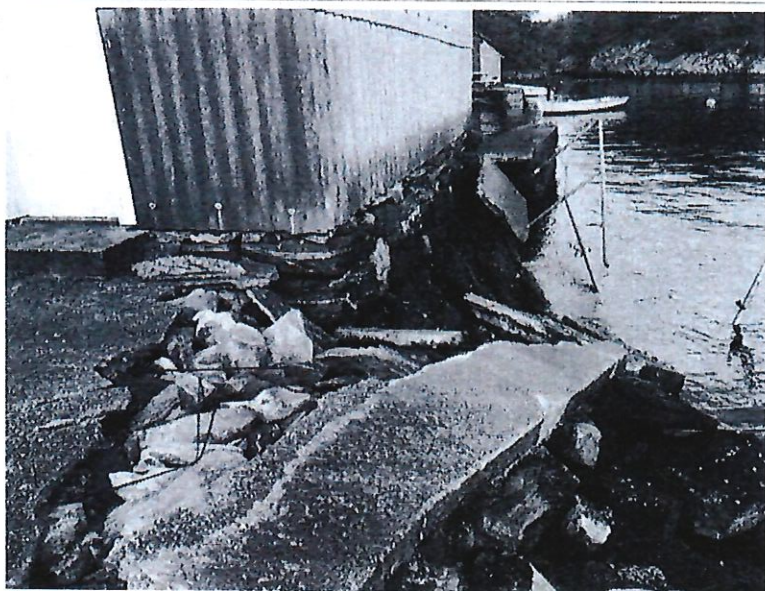

Betong gangveg ca 6,4 x 1 meter som går langs heile naustet ut mot sjøen

Q5
5407



**Naustet sett fra nordsida mot
Monstadvågen**



**Reinske opp og forskale / støype kant
rundt eksisterende plate på
inngangssida til naustet**



**Gamal armering var slått inn i hulrom
i grunnmuren**

QS
SSar 7



Rustflekker i gråsteinsmuren syner armering som har slått inn i hulrom i gråsteinsmuren



Armering var bora inn i ein stein som er trekt delvis ut av grunnmuren

PS:
Denne har no sige ut i fjæra.




Kai med oppdrag mot nord

Q5
5647



Betongplate på sørsida av nauset ca 20 kvm.

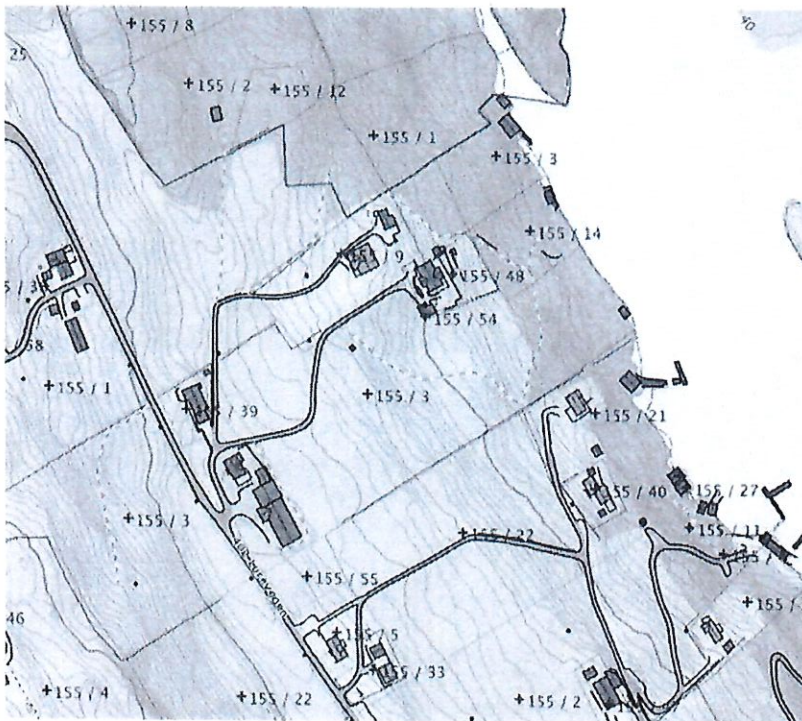

Eigedom gnr 155 bnr 14

Q5
57cr7



mandag kl 9	-	4,7°	4,7°	2,3°	-	↖ Frisk bris, 10,2 m/s fra vest-sørvest	21,8 m/s
mandag kl 10	-	5,4°	5,5°	4,0°	-	↖ Stiv kuling, 14,0 m/s fra vest-sørvest	22,3 m/s
mandag kl 11	-	4,7°	6,1°	4,3°	-	↖ Stiv kuling, 15,2 m/s fra vest-sørvest	24,6 m/s
mandag kl 12	-	4,5°	6,0°	4,5°	-	↖ Sterk kuling, 19,3 m/s fra vest-sørvest	27,9 m/s
mandag kl 13	-	6,5°	6,5°	4,2°	-	↖ Sterk kuling, 19,0 m/s fra vest-sørvest	26,9 m/s
mandag kl 14	-	5,1°	6,7°	4,8°	-	↖ Liten storm, 23,5 m/s fra vest-sørvest	30,6 m/s
mandag kl 15	-	6,8°	6,8°	5,0°	-	↖ Stiv kuling, 17,0 m/s fra vest-sørvest	33,8 m/s
mandag kl 16	-	8,0°	8,2°	6,8°	-	↖ Liten storm, 23,3 m/s fra vest-nordvest	26,3 m/s
mandag kl 17	-	7,9°	8,0°	7,6°	-	↖ Full storm, 25,7 m/s fra vest-nordvest	36,1 m/s
mandag kl 18	-	7,3°	7,9°	5,9°	-	↖ Liten storm, 23,9 m/s fra nordvest	26,4 m/s
mandag kl 19	-	7,6°	7,6°	6,3°	-	↖ Full storm, 26,7 m/s fra nordvest	37,0 m/s
mandag kl 20	-	7,4°	7,7°	6,7°	-	↖ Full storm, 24,7 m/s fra nordvest	36,8 m/s
mandag kl 21	-	7,0°	7,6°	6,4°	-	↖ Liten storm, 23,7 m/s fra nordvest	34,7 m/s
mandag kl 22	-	6,9°	7,3°	6,9°	-	↖ Liten storm, 20,5 m/s fra nordvest	30,8 m/s
mandag kl 23	-	6,4°	7,0°	5,3°	-	↖ Sterk kuling, 17,8 m/s fra nord-nordvest	29,9 m/s

26.12.2016 var det registrert full storm ved målestasjonen på Fedje med vindkast opp i 37 ms