

Modalen kommune
Postboks 44
5729 Modalen

Lokasjon: Modalen barnehage
Adresse: Skjerjaveien 51
5729 Modalen

Kontrolldato: 29. april 2020
Inspektør: Øyvind Vågen
Sertifikatnr: NSLEK-069
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggnr:
Deres ref: Grete Urdal
Avtalenr: 71119-3

TILSTANDS-RAPPORT

Årlig hovedettersyn av lekeplassen



SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

SUM**18**

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD*

A = Kan medføre fare for barnets liv

1

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

3

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

15

ANDRE OBSERVASJONER**

MRS = Mulige Risiko-Situasjoner

5

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

NS*	NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag
LF**	Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176.

For aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produkt-standarder.**

Inspektøren er sertifisert iht gjeldende utgave av tjeneste-beskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyre-inspektører som i sin helhet er gjengitt på sertifiserings-organets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik iht gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag.*




RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:


DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176



Hovedettersyn er gjennomført av:


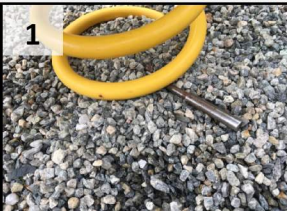
Øyvind Vågen, NSLEK-069

DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR


Nr 1 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking			
					
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK	
1.	Klemfare for finger i bevegelig åpning i mellom konstruksjon og bevegelig element	C	NS1-4.2.7.6	Forhindre eller begrense bevegelsesområdet til utenfor 0,86-1,2.	
2.	Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten.	MRS	LF11-4	Fjerne, skifte ut, eller overdekke med egnet materiale iht krav.	


Nr 2 Lekehus		Produsent: Norsk Lek & Park			
		Det ble ikke registrert avvik med mulighet for helsemessig konsekvens ved kontrollen			

Nr 3 Sandkasse (balanselek)		Produsent: Mangelfull merking			
					
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK	
1.	Det er noe råteskader i konstruksjonen. - her også flisete	C	NS7-6,	Ift omfanget og sikkerhet; alt fra impregnering til utskifting. Om alvorlig; stenging/riving. Kontakt evt leverandør. Fliser fjernes / pusses vekk.	

Nr 4 Vippe		Produsent: Proludic v/Elverdal			
					

Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Fare for klem/knuseskader i skjøter og kopplingsdeler - mellom fjær og komprimert løsmasse inne i fjæren / ved vinterlige forhold	B	NS6-4.4, 4.9	Om i fjæren/festet; sette inn/repasere "stoppere" som forhindrer klemfare / fjerne slark i senteropplagring. Om mot underlaget i fjær; heve utstyret /senke støtflaten så festeplaten til fjæren kommer over støtflaten.

Nr 5 Huske		Produsent: <u>Proludic v/Elverdal</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Bart metall synes ikke tildekket og kan utgjøre en risiko for frostskaade. Angis for kuldemagasinierende og ubeskyttede element(er) som er lett tilgjengelige for små barn.	C	NS1-4.1.1, (LF6-5)	Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende eller tilgang forhindres.

Nr 6 Vippe		Produsent: <u>Proludic v/Elverdal</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Fare for klem/knuseskader i skjøter og kopplingsdeler - mellom fjær og komprimert løsmasse inne i fjæren / ved vinterlige forhold	B	NS6-4.4, 4.9	Om i fjæren/festet; sette inn/repasere "stoppere" som forhindrer klemfare / fjerne slark i senteropplagring. Om mot underlaget i fjær; heve utstyret /senke støtflaten så festeplaten til fjæren kommer over støtflaten.
2.	Manglende vedlikehold; oppskåret/ødelagt/knukket element	C	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv
3.	Bart metall synes ikke tildekket og kan utgjøre en risiko for frostskaade. Angis for kuldemagasinierende og ubeskyttede element(er) som er lett tilgjengelige for små barn.	C	NS1-4.1.1, (LF6-5)	Tildekkes med isolerende materiale, maling, lakk eller lignende eller tilgang forhindres.

Nr 7 Kombinertapparat		Produsent: Proludic v/Elverdal		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; overflatebehandling	C	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv
2.	Rekkverk i utstyr som er lett tilgjengelig for alle barn er ikke tett	C	NS1-4.2.4.4	Montere rekkverk iht krav. Her gjelder det svært mange regler. Kontakt evt produsent.

Nr 8 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten.	MRS	LF11-4	Fjerne, skifte ut, eller overdekke med egnet materiale iht krav.

Nr 9 Sandkasse (balanselek)		Produsent: Norsk Lek & Park		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten.	MRS	LF11-4	Fjerne, skifte ut, eller overdekke med egnet materiale iht krav.

Nr 10 Felleshuske		Produsent: Proludic v/Elverdal		
		<p>Det ble ikke registrert avvik med mulighet for helsemessig konsekvens ved kontrollen</p>		


Nr 11 Lekehus		Produsent: Mangelfull merking		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Hektefare for hals og hode i fast lukket åpning med nedre kant høyere opp enn 60. - oppunder taket	A	NS1-4.2.7.2	Tettes så den er mindre enn 8,9 alle veier, eller gjøres større enn 23 alle veier.
2.	Hindring i fallsonen er nærmere enn minstekravet som er 150	C	NS1-4.2.8.4	Flytte hindringen eller apparatet iht oppgitt minstekrav, eller overdekke hindringen med egnet underlag uten at det er oppstikkende kanter.


Nr 12 Lekehus		Produsent: Norsk Lek & Park		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Hindring i fallsonen er nærmere enn minstekravet som er 150	C	NS1-4.2.8.4	Flytte hindringen eller apparatet iht oppgitt minstekrav, eller overdekke hindringen med egnet underlag uten at det er oppstikkende kanter.


Nr 13 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking		
		Det ble ikke registrert avvik med mulighet for helsemessig konsekvens ved kontrollen		


Nr 14 Rollelek		Produsent: Norsk Lek & Park		
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Manglende vedlikehold; overflatebehandling	C	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv

Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
2.	Rekkverk i utstyr som er lett tilgjengelig for alle barn inviterer til klatring	C	NS1-4.2.4.4	Montere rekkverk iht krav. Her gjelder det svært mange regler. Kontakt evt produsent.
3.	Hindring i fallsonen er nærmere enn minstekravet som er 150	C	NS1-4.2.8.4	Flytte hindringen eller apparatet iht oppgitt minstekrav, eller overdekke hindringen med egnet underlag uten at det er oppstikkende kanter.

Nr 15 Huske		Produsent: <u>Proludic v/Elverdal</u>		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Kjettinger og skjøter er opp mot over 75 % slitt - der hvor opphenget er fast	B	NS7-6	Bytte ut slitte deler / kappe vekk slitte kjettingløtter. Låsebolter i rett lengde m hettemuttere og locktight ift kjettingfesting/skjøting
2.	Manglende vedlikehold; smøring av lagre - sitter fast og gir mye slitasje på kjettingen	C	NS7-6	Se avvikstekst. Bruk fornuft i forhold til å reparere, erstatte, fjerne, stramme, smøre, gjøre rent osv
3.	Fallsonen har hindring. Det er mindre enn 397 til innramming / kant. Her målt til 380	C	NS1-4.2.8.4	Flytte hindringen eller apparatet iht oppgitt minstekrav, eller overdekke hindringen med egnet underlag uten at det er oppstikkende kanter.

Nr 16 Lekehus		Produsent: Mangelfull merking		
		Det ble ikke registrert avvik med mulighet for helsemessig konsekvens ved kontrollen		

Nr 17 Sandkasse (balanselek)		Produsent: Mangelfull merking		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Det er noe råteskader i konstruksjonen. - her også flisete	C	NS7-6,	Ifø omfanget og sikkerhet; alt fra impregnering til utskifting. Om alvorlig; stenging/riving. Kontakt evt leverandør. Fliser fjernes / pusses vekk.
2.	Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten.	MRS	LF11-4	Fjerne, skifte ut, eller overdekke med egnet materiale iht krav.

Nr 18 Rollelek		Produsent: Mangelfull merking		
				
Nr	AVVIK	Grad	Hjemmel	FORSLAG TIL TILTAK
1.	Uegnet støtflate - asfalt, fjell, betong e.l. er brukt som hele eller deler av støtflaten.	MRS	LF11-4	Fjerne, skifte ut, eller overdekke med egnet materiale iht krav.