

Rapport
Avløpsledning
Manger barneskule

Radøy Kommune

Radøyvegen 1690

5936 MANGER

17.10.14

Vedr: Rørinspeksjon av overvannsledninger på Manger Barneskule

Filmet, spylt og trasesøkt fra SF 1 og ut: 160mm Plast. Rørstrekket har en deformasjon og vannfyllinger. Inspeksjon avbrutt i hindring under vann på 27,2m Se bilde. Når vi spylar sitter vi fast spyledysen.

Anbefaler å grave opp røret der vi har trasesøkt det frem, og se hva som er feil. Røret ligger ca. 1,75m dypt.

Filmet drenerørret fra OV 1 motstrøm: 160mm Plast. Rørstrekket har vannfyllinger. Store deler av drenerørret ligger opp ned eller delvis opp ned. Det fører til at vannet går ut i grunn og ikke i OV 1. SF 2 kommer inn som grennrør på 4,2m fra OV 1. Får ikke filmet fra SF 2 og ut da vi ikke får av dykk i kummen uten å ødelegge det.

Anbefaler å grave opp drenerørret fra OV 1 og legge det rett vei.

Vitek Service AS takker for oppdraget.

Vedlegg: Dvd og rapport.

Vennlig hilsen

Øystein Arefjord og Eivind Sekse