

Fra: kopimaskin@pg-elektro.no
Sendt: 16. september 2015 09:06
Til: Kenneth Nævdal
Emne: bkk 136186
Vedlegg: doc20150916080618.pdf

TASKalfa 250ci
[00:c0:ee:7a:74:68]

Radøy Kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER

Målepunktid. 27063836	Målernr. 9536691	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Radøy Kommune Rådhuset 5936 MANGER Rådhuset

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 27.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

KOMMUNEHUSET

Kontroll av elektrisk anlegg i Kommunehuset i forbindelse med revisjon av Radøy Kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Odd Matre var med som representanter fra kommunen.

- 1 Hovedtavle
/ undersentraler

Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. Fel §9, §32, FSE §6, §7

Flere tavler / fordelinger var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert). Virksomheten må foreta gjennomgang av alle tavler / fordelinger med hensyn til utforming og krav for tilkomst og betjening. Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhetlig låsesystem).
- 2 Undersentral
ved hovedtavle

Brytere og betjeningsutstyr var ikke låst på egnet måte for å sikre utilsiktet ut- eller innkobling. Jf. fel §9 og fse § 9

En kurs var tapet i "av" posisjon, uklart av hvilke grunn. Må sjekkes.
Utbedret 30.5. EK
- 3 Hovedtavle
og undersentraler

Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19

Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til hovedtavle, stige kabler og undersentraler i byggingene ellers. Oppgradering og entydig merking av tavler, overlastvern for undersentraler og enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt.
- 4 Teknisk rom
/ datarom

Kabel til varmepumpe var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

Utbedret 27.5.15 EK
- 5 Teknisk rom
/ datarom

Stikkontakt i kabelkanal var ikke betryggende festet. Jf. fel § 28

Utbedret 27.5.15 EK.

ANBEFALING

Kabel og ledningsystem i datarom er uoverdiktig. Anlegget er sårbart med hensyn til elsikkerhet og

BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Saks nr.
136186



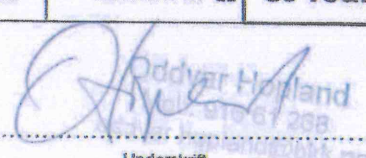
Radøy Kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER

Målepunktid. 27063836	Målernr. 9536691	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	---------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Radøy Kommune Rådhuset 5936 MANGER Rådhuset

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

funksjonalitet. Vi anbefaler opprydding i dette rommet.

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	Frist:	
	M Ω M Ω	se vedlagt brev	
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Oddvar Hopland	 Oddvar Hopland 27063836 bkk.no	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	29.10.2014		Dato