

Radøy Kommune Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Målepunktid.	Målernr. 00239895	Sakstype Teknisk kontroll
--------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Radøy Kommune Sæbøvågen 5938 SÆBØVÅGEN Austemarka Barnehage

#### RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.**

#### Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 27.10.2014 funnet følgende feil/mangler:

#### AUSTEMARKA BARNEHAGE

*Kontroll av elektrisk anlegg i Austemarka barnehage i forbindelse med revisjon av Radøy kommune sitt internkontrollsystem for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Kontrollen er utført som visuell stikkprøvekontroll i deler av bygningsmassen. Odd Matre og Steinar Erstad var med som representanter fra kommunen.*

- 1 Undersentral Underfordeling var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fol § 32

underetasje

*Det fremkommer ikke i underfordelingen hvorfra fordelingen får sin spenning fra.*

*OK. Blokk diagram er laget.*

- 2 Undersentral Installasjonen var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. Jf. fel §10, §16, §23, §32 og Fse §19

*Elektrisk anlegg er av en slik størrelse og kompleksitet at det kreves bedre oversikt med hensyn til undersentraler og stigekabler i byggingene.*

*Enlinjeskjema (stigeledningsskjema el.l.) i hver tavle / undersentral kan gi bedre oversikt.*

*OK. stige ledningsskjema er laget. kretsforbeholdene er oppdatert.*

- 3 Undersentral Utstyr / anleggsdel var ikke merket i tilstrekkelig grad for å kunne identifiseres og/eller unngå fare. jfr Fel §9, §32, FSE §6, §7

*Fleire underfordelinger var ikke tilfredsstillende klassifisert og merket med hensyn til tilkomst og betjening (usakkyndig /sakkyndig / instruert).*

*Virksomheten må foreta gjennomgang av alle fordelinger med hensyn til utforming og krav for tilkomst og betjening. Tiltak iverksettes (verifisere merking for betjening etter tavlens utforming, berøringsbeskyttelse og enhetlig låsesystem).*

*OK. Tavlene er merket med ingen adgang for Usakkyndige.*

BKK Elsikkerhet AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

Saks nr.  
136188



RETTELSE ER UTFØRT AV:		Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	<b>Frist:</b>
		M Ω	..... M Ω	<b>se vedlagt brev</b>
Dato	Underskrift monter	Kontroll utført av: Ordrvar Hopland		
28.12.2015		29.10.2014	 Ordrvar Hopland Postboks 7050 5020 Bergen ordvar.hopland@bkk.no	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	Dato	Underskrift	