

Masfjorden kommune
Kommunehuset
5981 Masfjordnes

Lokasjon: Sandnes barnehage
Adresse: Masfjordnes
5981 Masfjordnes

Kontrolldato: 8. mai 2023
Inspektør: Øyvind Vågen
Sertifikatnr: NSLEK-069
Vår ref: Jan Heyerdahl
Mobil: 901 78 241
Anleggnr:
Deres ref: Rita Ludvigsen
Avtalenr: 23812-5

TILSTANDS-RAPPORT



Årlig hovedettersyn av lekeplassen

SAMMENDRAG

Antall kontrollerte enheter

SUM

13

AVVIK og ALVORLIGHETSGRAD

A = Kan medføre fare for barnets liv

0

B = Kan medføre fare for livsvarig skade hos barnet

4

C = Kan føre til mindre alvorlig skade

5

D = Avvik uten sikkerhetsrisiko

3

Alle mål i rapporten er oppgitt i cm.

Hovedettersynet er gjennomført iht følgende kontrollgrunnlag - se «hjemmel» ved hver avviksbeskrivelse.

| | |
|----|---|
| NS | NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag |
| LF | Forskrift om sikkerhet ved Lekeplassutstyr (Lekeplass-forskriften) der denne stiller strengere krav enn NS-EN 1176. |
| | For Aktivitets-elementer som ikke inngår i NS-EN 1176 benyttes tilgjengelige produktstandarder |

«Inspektøren er sertifisert i henhold til gjeldende utgave av Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyreinspektører som sin helhet er gjengitt på sertifiseringsorganets hjemmeside. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik i henhold til gjeldende utgave av NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren skal legge til grunn den standardutgaven som utstyret er produsert i samsvar med. Hvis utstyret ikke er merket med produksjonsår, skal siste gjeldende utgave av standarden legges til grunn ved inspeksjon.»


RAPPORTEN HAR FØLGENDE INNDELING:


DEL 1: Lekeplassutstyr iht NS-EN 1176


Hovedettersyn er gjennomført av:



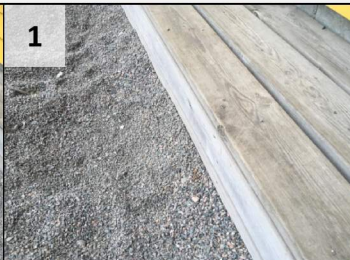

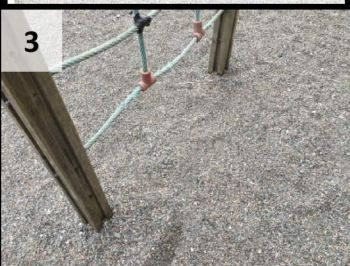



Øyvind Vågen, NSLEK-069

DEL 1: LEKEPLASSUTSTYR




| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr 1 Sandkasse (balanselek) | Produsent: Mangelfull merking |
|  | Ingen registrerte avvik |



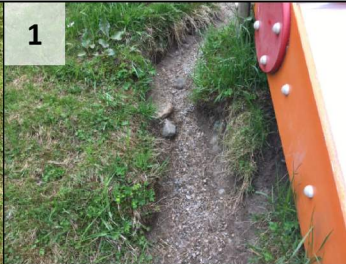
| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr 2 Rollelek | Produsent: Mangelfull merking |
|  | Ingen registrerte avvik |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Nr 3 Sandkasse (balanselek) | Produsent: Mangelfull merking |
|  | Ingen registrerte avvik |

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nr 4 Klatrelek | Produsent: <u>Kompan</u> | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |


| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
|----|---|------|---------------------|--------------------|
| 1. | Fallsonen har hindring. Det er mindre enn 207 til innramming / kant. Her målt til 185. NB: Anføres som ett avvik - gjentakende flere steder. | B | NS1-4.2.8.4 | |
| 2. | Manglende vedlikehold av støtflaten ift å opprettholde evnen til støtdemping fordi det har definert utfellingslag - fallhøyde 240 | B | NS7-7 | |
| 3. | Utstyret er litt ustabil | C | NS7-6, NS1-4.2.2 | |
| 4. | Det er en del råteskader i konstruksjonen - her også flisete | D | NS7-6, | |
| 5. | Manglende vedlikehold; slitte, ødelagte, manglende deler/festemidler | D | NS7-6 | |


| Nr 5 Huske | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|---|---|---|---------|--------------------|
|  |  |  | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Bakkeklaring en-bruker sete er mindre enn 35 i hvilestilling og gir klemfare. Her målt til 20 | B | NS2-4.2 | |
| 2. | Manglende vedlikehold av støtflaten ift å opprettholde evnen til støtdemping fordi det har definert utfellingslag - fallhøyde 165 | B | NS7-7 | |


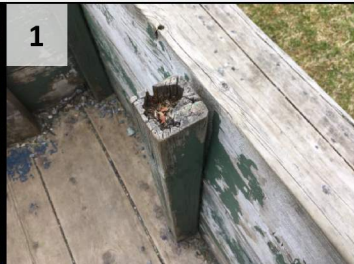
| Nr 6 Terrengrutsjebane | | Produsent: Kompan | | |
|--|---|--|-------------|--------------------|
|  |  |  | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Fallsonen har hindring nærmere enn 150. Her målt 15 til stein | C | NS1-4.2.8.4 | |


| Nr 7 Terrengrutsjebane | | Produsent: Søve utemiljø | | |
|--|---|--|--|--|
|  |  | | | |


| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
|----|---|------|------------|--------------------|
| 1. | Fundament(er) er ikke effektivt dekket av utstyrsdeler og er oppe i dagen | C | NS1-4.2.14 | |

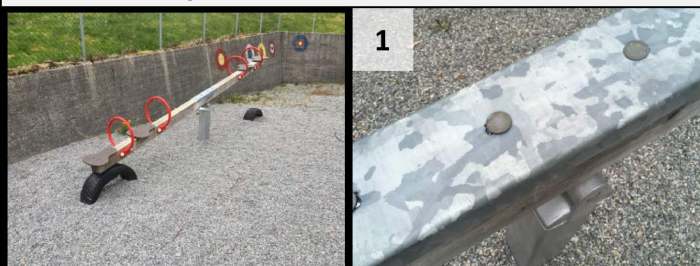
| Nr 8 | Lekehus | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|
|  | Ingen registrerte avvik | | | |

| Nr 9 | Lekehus | Produsent: Lek og sikkerhet | | |
|---|-------------------------|---|--|--|
|  | Ingen registrerte avvik | | | |

| Nr 10 | Rollelek | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|---|-------------------------------|---------|--------------------|
|  |  | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Det er begynnende råteskader i konstruksjonen | D | NS7-6, | |

| Nr 11 | Vippe | Produsent: Kompan | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|--|
|  | Ingen registrerte avvik | | | |

| Nr 12 Huske | | Produsent: Mangelfull merking | | |
|--|---|-------------------------------|---------|--------------------|
|  | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Manglende vedlikehold av støtflaten ift å opprettholde evnen til støtdemping fordi det har begynnende utfellingslag | C | NS7-7 | |

| Nr 13 Dumphuske | | Produsent: <u>Kompan</u> | | |
|---|--|--------------------------|-----------|--------------------|
|  | | | | |
| Nr | AVVIK | Grad | Hjemmel | Utbedret dato/sign |
| 1. | Bart metall med mulighet for frostskaade | C | NS1-4.1.1 | |