




SERVICERAPPORT

Høyde	1,6
--------------	-----

Ant inn-og utløp	1+1
-------------------------	-----

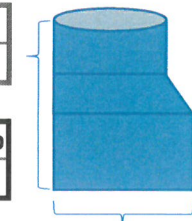

Bredde	1,5
---------------	-----

GGG Jobbnr:	345
Kum SID:	Privat
Gassmåling:	0

Kunde:	Johnny Køhne
---------------	--------------

Gateadresse:	Lureveien 1407 5912 Seim
---------------------	--------------------------

Temp / Vær	minus 6 - overskyet
Operatører	Remi - Magnar

Dato	Tot timer
02.feb	
02.feb	
SUM TOTAL	

Varelinje	Ant	Dato
Bunnseksjon		
Renne		
Plugging innløp med bypass		
RepMix 8 Kg		
Plast FS 25 Kg		
Banketmørtel 20 Kg		
Kumrapport	1	

Material	Ant	Dato

Problem:

3 stk kummer montert på en rekke og fungerer som en septiktank. På begge tankene er det lekkasjer i kumskjøtene, dette er ganske tydelig da nivået på tank 1 og 2 stanser i hver sin kumskjøt, og når ikke opp til utløp slik at det renner videre.

Arbeidsbeskrivelse:

Vitek kommer og tømmer og spylor/rengjør tankene.

Vi entrer kummene og skraper litt ekstra med stålbørste for å få bedre heft i skjøtene. Starter med å tette 3 hull, og støper godt i alle kumskjøtene. Legger på et godt lag med fiberarmert mørtel, og får den godt inn i sprekken mellom kumskjøter. Skjøtene er nå tett og fin, og nivået skal nå stige til ønsket nivå. Støper også i rundt innløp og utløp.

