



Produksjon av
skreddarsydd innredning

5707 Evanger
Knut Nelson-gata 11
Tlf. 917 62 029
post@styvesnikkeri.no
www.styvesnikkeri.no

Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger

Rehabilitering av vindauge, Storholmen, Lindås

Evanger 05.02.2016

Takkar for dykkar interesse for rehabilitering av gamle vindauge og mogleg etterisolering av desse.

Av det eg kan sjå på bileta er det

2 krysspostvindauge med 3+3 fag

2 krysspostvindauge med 2+2 fag

8 2-fags vindauge, ulike sprosseinndelingar

2 2-fags kjellarvindauge der glaset er kitta rett i karmen. Sprosser er ein innfelt metall profil.

1 vindu med 1 fag 2 ruter

1 vindu med 1 fag 4 ruter

1 vindu med 1 fag 1 rute

Pris på rehabilitering/restaurering

Prisen vert gjeve med grunnlag i observasjonar frå synfaring januar 2016.

Det synes som at treverket i vindauga stort sett er heilt, men det er nokre roteskadar og då spesiellt på kjellarvindaugegene. Det er teke omsyn til mindre reperasjonar av trevirke i prisen. I prisen er det også lagt til grunn noko utskifting av ødelagt glas, men ikkje full utskifting. Evt. ødelagt glas er tenkt erstatta med restaureringsglas (handlaga Lamberts Light).




Arbeidet omfattar:

Henting og transport av komplette vindauge frå landfast kai
Demontering av beslag og glas
Skrape bort laus maling på treverk og beslag.
Reparere skadar i treverk
Grunning av beslag med rusthemmande maling
Reingjering av glas i vannbad
Montering av beslag
Grunning av rammene med linoljemaling
Setje i glas med linoljekitt
Maling 2 strok på innside og utsidae
Måling av karmfals
Måling av innsida på karmen ikkje inkludert.

Pris for dette arbeidet med alle vindauge nemnt ovanfor,
Kr. 170000 inkl.mva

Tilverking av innerrammer/koblaglas og tettelist
Montering på dei gamle rammene med hengsler og koblingsbeslag.
Hasper vert flytta frå dei gamle rammene til innervindauge.
Montering på faste rammer utan hengsler vert innervindauge montert med
koblingsskruer.
Montering av tettelister i karmen.

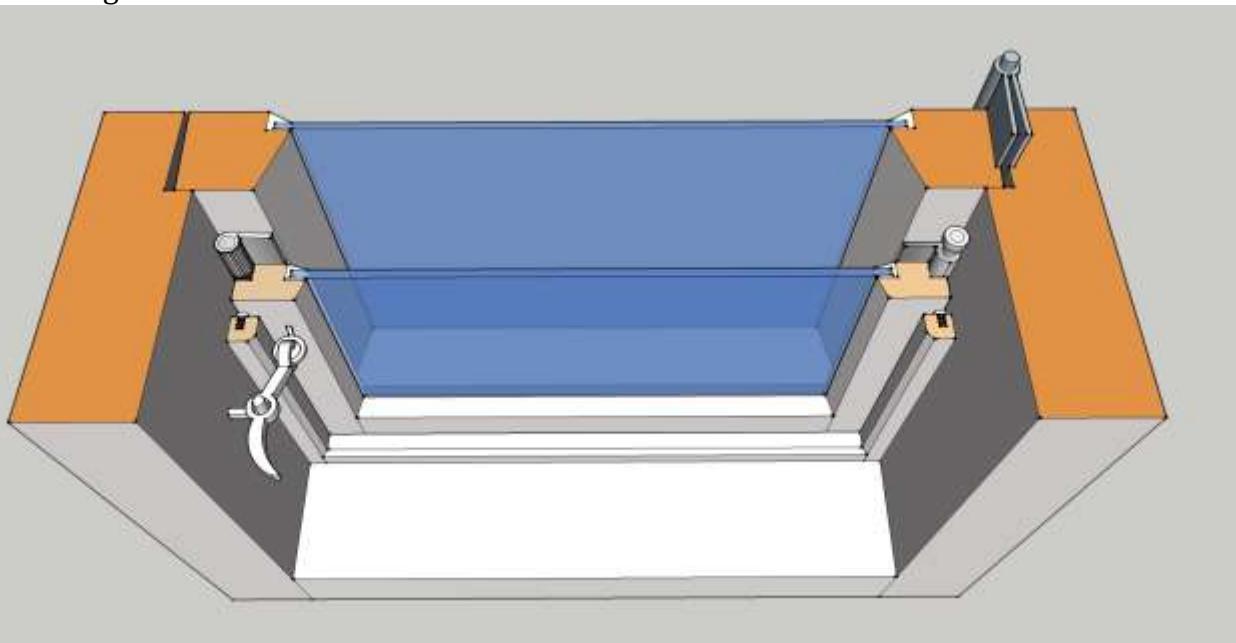

Pris for innerrammer/koblaglas på alle vindauge nemnt ovanfor
Kr.95000 inkl.mva

Kopiar/nye vindauge

Me kan også lage identiske kopiar av dei gamle vindauge, dersom de ynskjer fleire av desse i same stil.

Det kan då kanskje vere fornuftig å lage litt andre profilar i karmen for å få endå betre tetting og funksjon, men utanfrå vil det sjå heilt likt ut. Innanfrå vil vindauge sjå litt meir orginale ut, enn dei som me har sett innervindauge på i ettertid. Dette er detaljar me kan drøfte om det vert aktuellt. Vindauge utført i furu kjerneved, gammaldags hanblåst glas, linoljekitt og linoljemålig.

Pris for kopiar med koblavindu,
kr. 19 000,- inkl.mva pr.stk. for 2-fags vindauge.

Rehabilitering av utedørar



Hovuddør

Døra er i ganske god stand. Noko reperasjon er påkrevd i spesiellt karmen. Etter stil og profilar å døma, er døra frå 1900-1930. Glaset i døra er nyare.

Reperasjonar i dørblad og karm kjem på 8000,- inkl.mva.

Me kan utføre etterisolering av døra ved å legge på eit ekstra lag med tre og glass på innside med same profilar som den opprinnelige, i tillegg til tettelister.

Pris for etterisolering 13000,- inkl.mva.

Kjellardør



Døra er vanskeleg å tidfeste , men i allefall før 1900.

Døra er noko roteskada nedst og karmen er av därleg forforfatning.
Reperasjonar i dørblad og karm kjem på 10000,-inkl.mva.
Me kan utføre etterisolering av døra ved å legge på eit ekstra lag med tre på innside med same profilar som den opprinnelige, i tillegg til tettelister.

Pris for etterisolering 11000,-inkl.mva.

Håpar de finn dette interessant.

Beste helsing Jørn Styve