

Oppdragsgjevar
Statens Vegvesen Region Vest

Rapporttype
Rapport

Dato
2015-11-3

FAGRAPPORT NATURMILJØ

FV.57 LINDÅS TETTSTAD-MONGSTAD

VERDIKARTLEGGING NATURMILJØ SKODVIN-VÅGSEIDET

Oppdragsnr.: 1350010743

Oppdragsnamn: Verdikartlegging naturmiljø Lindås tettsted-Mongstad

Dokument nr.:

Filnamn:

Revisjon	01	02		
Dato	01.10.2015	08.03.2017		
Utarbeidd av	Harriet de Ruiter, Geir Frode Langelo	Geir Langelo		
Kontrollert av	Geir Frode Langelo	Gunnar Kristiansen		
Godkjend av	Rita Løberg	Rita Løberg		
Skildring				

Innhold

1.	INNLEIING	4
2.	UNDERSØKINGSOMRÅDE OG REGULERINGSPLAN	5
3.	METODE	5
3.1	Terrestrisk natur	5
3.2	Vassmiljø	6
4.	RESULTAT	6
4.1	Overordna karakteristiske trekk	6
4.1.1	Terrestrisk natur	6
4.1.2	Vassmiljø	10
4.2	Raudlista artar	10
4.3	Framande/Svartlista arter	11
4.4	Naturtypar	11
4.5	Vassmiljø	13
4.6	Leveområde for artar	15
4.7	Vilt	17
4.8	Samandrag vassførekomstar og naturverdiar	17
5.	MOGLEGE VERKNADAR OG AVBØTANDE TILTAK	17
5.1	Terrestrisk natur	17
5.2	Vassdrag	17
5.2.1	Fysiske inngrep i vassdrag	17
5.2.2	Forureining	18
5.3	Riggområder	18
5.4	Svartlista artar	18
	REFERANSAR	19

1. INNLEIING

Det skal utarbeidast ein reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.57 (ÅDT= ca. 3000-4000 kjt/d med 12% tungtrafikk) på strekninga mellom Lindås tettstad og Mongstad (ca. 11 km) i Lindås og Austrheim kommune. Utbetring av kjørevegen (til U-H4 standard, busshaldeplassar og avkøyringsutbetring - og sanering er andre tiltak i prosjektet. I tillegg skal rekkverk bli utbetra der det manglar.

Kommunane har ikkje sett krav om konsekvensutgreiing etter plan og bygningslova, men det er likevel naudsynt med ei kvalitativ vurdering og skildring av planane sin verknad for miljø og samfunn. Rambøll har difor fått i oppdrag å gjere ei verdikartlegging av naturmiljøet i planområdet.


Føremålet med arbeidet har vore:

1. Kartleggje og verdisette naturverdiane langs den planlagde traséen mellom Lindås tettstad og Mongstad. Det er særleg lagt vekt på registreringar av eventuelle raudlista artar, raudlista naturtypar, utvalde naturtypar og prioriterte artar.
2. Skildre verknadar av planen for naturmiljø (kvalitativ vurdering og skildring av verknadar).
3. Føreslå tiltak for å minimera verknadar av tiltaka.
4. Føreslå eventuelt avbøtande tiltak.

Kartlegginga har hatt fokus på terrestrisk natur. UNI Miljø har som underleverandør gjennomført supplerande undersøkingar og vurderingar med omsyn til vassmiljøet, og desse resultata er skildra i ein eigen rapport (G. Velle, 2015). Resultata er i tillegg samanfatta i denne rapporten.

2. UNDERSØKINGSMRÅDE OG REGULERINGSPLAN

Området ligg langs Lindåsvegen (FV57) mellom Lindås tettstad og Mongstad. Planen går ut på å leggje gang- og sykkelveg på austsida av fylkesvegen langs heile strekninga. Figur 1 viser eit oversiktskart over planområdet.

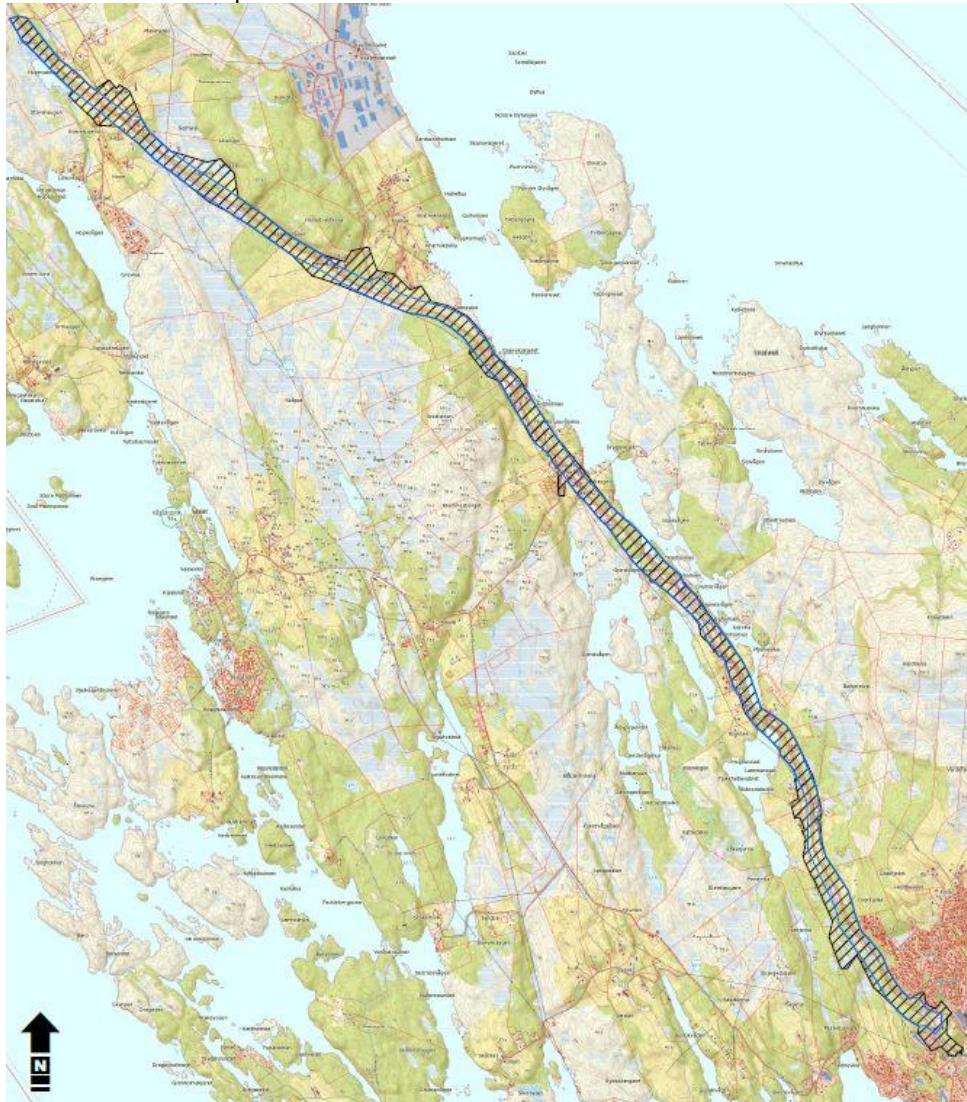

Figur 1. Planområdet slik det kjem fram av planane til Statens vegvesen

3. METODE

3.1 Terrestrisk natur

Vegetasjonen langs heile traséen vart registrert. I områder med potensiale for rikare plantesamfunn vart vegetasjonen undersøkt meir detaljert med omsyn til å avdekke eventuelle raudlista artar eller viktige naturtypar. For fastsetting av vegetasjonstypar vart Fremstad (1997) nytta. Revidert utgåve av Handbok 13 (Miljødirektoratet, 2007, rev 2014) om «kartlegging av biologisk mangfold» frå Miljødirektoratet vart nytta for fastsetting og verdisetting av viktige naturtypar.

Dei supplerande undersøkingane i februar 2017 vart gjort i ei tid på året det er vanskeleg å registrera artsmangfold, og fokuset var difor på å vurdera naturtypar og potensiale for verdifull natur. I nokon grad vart det også registrert artar.

3.2 Vassmiljø

UNI Miljø har gjennomført undersøkingar i Dalselva, Hopsvatnet, Tjukkhetlevatnet og i innløpsbekkane til Tjukkhetlevatnet, Gjerdvågstraumen og Rossnesvågen. Resultata er skildra i ein eigen rapport (G. Velle et al., 2015).

4. RESULTAT

4.1 Overordna karakteristiske trekk

4.1.1 Terrestrisk natur

Planområdet blei synfart 7. og 8.juli 2015. Utvidelser av planområdet førte til at det ble gjort supplerende feltundersøkelser 20. februar 2017. Undersøkingsområdet ligg i eit småkupert og variert kulturlandskap med spreidd busetnad, beitemark, fulldyrka mark, ung skog, områder med kystlynghei og myrområder. Tiltaksområdet tilhører Lindås og Austrheim kommune.

Berggrunnen i området består av amfibolittrik gneis og amfibolitt. Amfibolitrike rike bergarter kan gi grunnlag for ein middels riker vegetasjon. Vegetasjonen langs vegkantane er likevel dominert av vanlege, lite krevjande artar som engsoleie, hundekjeks, geiterams, vendelrot, legeveronika, revebjelle, kvitmaure, tepperot, bringebær, raudkløver, kvitkløver, groblad, smalkjempe og andre artar frå syreslekta, se figur 2.



Figur 2: Vegetasjonen langs vegkantane er artfattige og består av lite krevjande artar. Langs hele traséen er det spreiing av edelgran.

Beitemarka i tiltaksområdet er artsfattig med nitrofile og lite krevjande artar. Dette indikerer at beitemarka blir gjødsla. Noko beitemark i området er i god hevd, sjå figur 3.



Figur 3: Beitemarker preget av gjødsling.

Skogsmiljøet er for det meste ung skog med bjørk og furu. Langs vegen er det ellers spredt forekomst av hassel, ung eik, osp, rogn, or og andre vanlege treslag. Langs heile traséen er det spreiling av edelgran.

Ved Hellesveit er naturtypen *rik edellauvskog* registrert. Lokaliteten ligg cirka 20 meter frå austsida av fv. 57 (Naturbase, 2015). I vegkantane veks noko hassel, men vegetasjonen er elles artsfattig.

Ved krysset Mongstadvegen-Hopsvågen står to eiketre med noko storleik(32 V 284359 6745506). Desse er ikkje innhol, og er under målet for utvald naturtype. Det er likevel viktig å ta vare på slike tre då dei på sikt vil utvikla seg til å bli viktig bl.a. for lokal insektsfauna.



Figur 4. Bildet viser to eiketre ved krysset Mongstadvegen-Hopsvågen

Mellom Kårdal og Hope, sør for Mongstad er det registrert ein kystlyngheilokalitet. Lokaliteten omfattar eit stort område med restar av lynghei i mosaikk med myr og beiteområde. Frå kantane skjer ei attgroing med skog (Naturbase, 2015). Langs vegkantane er området preget av

gjengroing og mellom kraftlina og vegen er vegetasjon og delvis også jorddekket så forstyrra at det ikkje er naturkvalitetar som kan avgrensast att.



Figur 5: Mellom Kårdal og Hope går vegen langs en kystlyngheilokalitet. Langs vegkantane er området preget av gjengroing og er vegetasjonen så forstyrra at det ikkje er naturkvalitetar som kan avgrensast att.

Like vest for kyrkja i Lindås sentrum ligg eit hagemarkliknande område med fleire styva tre. Ein er noko usikker på korleis området blir skjøtta. Området vart vitja i februar 2017, og det var vanskeleg å avgjera om det blir slått eller beita. Om det blir planlagt å gjere inngrep i dette området vil det vere viktig å gjennomføra ei meir grundig inventering i vekstsesongen.



Figur 6. Ovanfor kyrkjegarden på Lindås ligg eit område som kan ha naturverdiar som bør beskyttast frå inngrep.

Ved Knarvikgarden ligg ein relativt ung frodig fuktiskog med bekkeløp. Tidlegare ville denne kunne vore avgrensa som gråor-heggeskog, men etter nye kartleggingsreglar (Hb13 rev. 2014) er det ikkje lenger grunnlag for å avgrensa denne som eigen naturtypelokalitet. Vi ønsker likevel å visa til denne type biotopar er viktige områder for spurvefugl spesielt. Men også som gode skjulområde for hjortevilt og andre pattedyr i eit relativt ope kulturlandskap. Slike fuktige skogar kan og gje grunnlag for fuktkrevjande lavartar på sikt, om skogen får stå og aldrast.



Figur 7. Avgrensing av ein gråorskog med bekkedal ved Knarvik.



Figur 8. Miljø frå gråorskogen.

4.1.2 Vassmiljø

Under gis ei kort skildring av vasslokalitetene som blei undersøkt og er eit samandrag av det som er skildra i fagrappporten frå UNI-milø (G. velle, 2015).

Hopsvassdraget

Både Dalselva og ein annan innløpsbekk som ligg noko nord for Dalselva startar rett aust for fv.57 og kryssar vegen i kulvert. Det er ikkje påvist naturtypar eller botndyr som er raudlista eller sjeldne i Hopsvatnet. Tilløpsbekkane (Dalselva og ein anna innløpsbekk som ligg noko nord for Dalselva) startar rett aust for fv.57 og kryssar vegen i kulvert. I Dalselva er det påvist anadrom fisk.

Det er påvist fleire sjeldne fuglar i sivet og våtmarksområdet knytt til Hopsvatnet (kjelde: Ola Moen, som er lokal ornitolog). Her er fleire songarar med mogleg hekking, til dømes grashoppesongar (sårbar, VU), myrsongar (livskraftig, LC), sivsongar (livskraftig, LC) og gulsongar (livskraftig, LC). I tillegg er det kjend at vassrikse (sårbar, VU), overvinstrar i vatnet, sammen med andre andefuglar, hegre og svaner. Små flokkar med songsvane (nær truga, NT) brukar vatnet regelmessig. Ifølge Miljødirektoratets Vassdragsatlas lever det strandsnipe (nær truga, NT) i Hopsvatnet.

Tjukkhetlevatnet

Tjukkhetlevatnet ligg vest for fv. 57. Det er ikkje påvist naturtypar eller botndyr som er raudlista eller sjeldne i vatnet. Smålom (LV-livskraftig) brukar Tjukkhetlevatnet til næringsøk. Innløpsbekk sør til Tjukkhetlevatnet har svært lita vassføring i tørre periodar, noko som resulterar i at bekken er utan fisk og inneheld ein avgrensa botnfauna. Innløpsbekk nord til Tjukkhetlevatnet inneheld aure, men fri vandring i bekken er hindra av ein därleg utforma kulvert.

Gjerdvågstraumen

Gjerdvågstraumen er registrert som naturtype *grunne straumer* (Naturbase, 2015).

I dette området har UNI-milø undersøkt to transekter. Begge transekter bar preg av stort artsmangfold, noko som er forventa i slike straumfylte sund, og det stod også mykje yngel i desse områda. Det vart observert innslag av ålegras (*Zostera marina*) i ein av transektene. Ålegras dannar ofte enger på ugjestmilde mudderbotnar, som er tilfellet for dette området. Ålegrasenger er viktige for mange andre organismer som lever der, mellom anna som yngleområde for fisk.

Rosnessvågenstrandsonen. Transekten som vart undersøkt her bar meir preg av mindre straum med ei noko fattigare tilhøyrande artsrikdom.

Rosnessvågen er i Naturbase registrert som viktig naturtype *bløtbunnsområder i gare tilhøyrande artsrikdom*.

4.2 Raudlista artar

Det blei ikkje funne nokon raudlista artar eller områder med potensiale for rikare samfunn under synfaringa av terrestrisk natur. Vassundersøkingane resulterte heller ikkje i funn av raudlista artar. Tjukkhetlevatnet er registrert som leveområde for ål (Miljødirektoratet, 2015. Naturbase). Ifølge informasjon frå Fylkesmannen i Hordaland («Fråsegn til konsekvensutgreiing for eksportløysingar for olje og gass frå feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen», skrevet av Fylkesmannen i Hordaland 11.12.2014) er ål også en vanleg art i Hopsvassdraget. Det blei ikkje påvist ål i fiskeundersøkingane som UNI Miljø utførte. I Naturbase er det på fleire stadar i planområdet registrert raudlista fuglearter.

Alle tidlegare registrerte raudlista artar er vist i tabellen under.

Tabell 1: Registrerte raudlista artar i tiltaksområdet

Namn	Raudlistekategori	Lokalitet	Kilde
Ål	VU (sårbar)	Tjukkhetlevatnet, Hopsvatnet	Artsdatabanken
Stær	NT (nær truga)	Evjo, Hellesveit	Artsdatabanken
Fiskemåke	NT (nær truga)	Hellesveit	Artsdatabanken
Åkerrikse	CR (kritisk truga)	Hellesveit	Artsdatabanken
Brushane	EN(direkte truga)	Hellesveit	Artsdatabanken
Storspove	VU (sårbar)	Hellesveit	Artsdatabanken
Grashoppesongar	NT (nær truga)	Hopsvatnet	
Vassrikse	VU (sårbar)	Våtmarksområdet knytt til Hopsvatnet	Ola Moen, lokal ornitolog

4.3 Framande/Svartlista arter

Det er ikkje registrert svartlista artar i tiltaksområdet tidlegare.


- Under synfaringa vart det registrert eit belte med rynkerose (kategori SE, svært høg risiko) (Mellom UTM 32 E284351 N674551 og UTM 32 E284472 N6745445)
- Ved Lindås Sentrum vart det registrert noko som truleg er parkslirekne. Årstida (februar 2017) gjorde at det var vanskeleg å navnsetje den sikkert. UTM 32 V E290700 N6739673
- I vegkanten på nordsida av krysset Kvalen/Fonnebostvegen vart det registrert nokre busker som pga årstiden var vanskeleg å navnsetje. Truleg hagerømlingar. 32 V E290743 N6739590 I tillegg vart det registrert fagerfredlaus (kategori HI, høg risiko). Koordinatar for denne førekomensten vart dessverre utegløymd. Ut frå biletmaterialet ser vi at det er omlag ved Lauvås. Det vart også registrert framande granartar spreidd i heile tiltaksområdet.

4.4 Naturtypar


Eit søk i Naturbase viser at det er registrert 4 viktige naturtypar i planområdet (sjå tabell 2),

Lok.nr.	Namn	Type lokalitet	Verdi naturbase	Verdi HB 140*
1	Rosnessvågen	Bløtbunnsområder i strandsonen	Lokalt viktig	Middels
2	Gjerdvågstraumen	Grunne straumar	Lokalt viktig	Middels
3	Kårdall-Hope	Kystlynghei	Lokalt viktig	Middels
4	Langura	Rik edellauvskog	Viktig	Middels/stor

Avgrensinga av naturtypane er vist på verdikartet under (figur 5). Under følgjer ei nærmare skildring av naturtypane som vart registrert. Ei nærmare skildring av tidligare registrerte naturtypar vises i vedlegg 1.

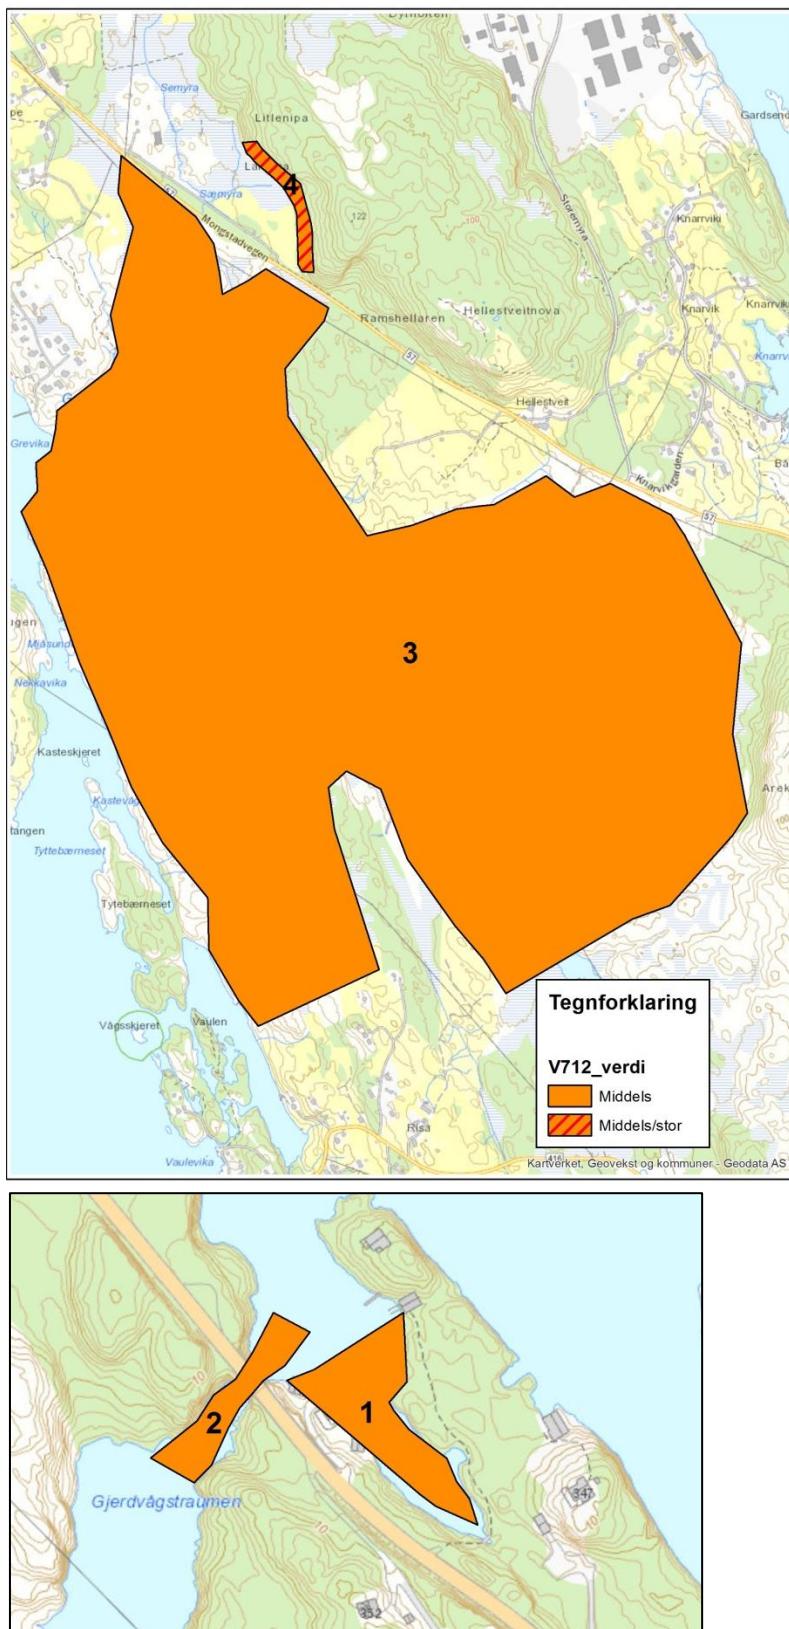

Figur 9: Verdikart med registrerte naturtypar i planområdet

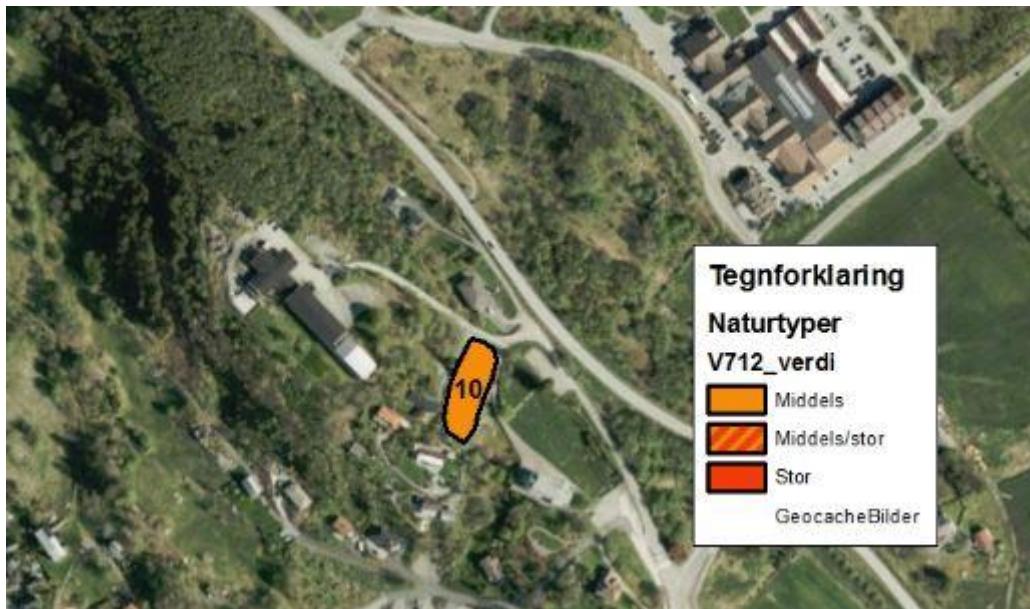

Figur 10. Under supplerande kartlegging i februar 2017 vart det registrert ein ny lokalitet.

4.5 Vassmiljø

Vassførekomstar

Elvene, bekkane og ein del vatn og tjern i planområdet tilhører vassførekomst «Lurefjorden bekkefelt» (065-13-R) eller vassførekomst «Austfjorden bekkefelt vest» (65-16-R). I Vann-Nett er tilstanden til «Lurefjorden bekkefelt» registrert med god økologisk tilstand, og det er ikkje registrert nokon vesentlege påverknadar. Vassførekomst «Austfjorden bekkefelt» er påverka av tilførsler frå landbruk og spreidd avløp og tilstanden er vurdert som moderat.

I tillegg er det ein marin vassførekomst (Knarrviksvika) som truleg kan bli påverka av inngrepet. Den økologiske tilstanden til Knarrviksvika er i Vann-Nett vurdert som därleg på grunn av påvirkningsanalysen (industriaktivitet i Mongstad). På grunn av manglande data er pålitelighetsgraden av denne tilstandsvurderinga vurdert som låg .

Undersøkingar ferskvassresipientar

For å undersøke økologiske tilstand av vassdrag som kan bli påverka blei det tatt botndyrprøvar frå Hopsvatnet og Tjukkhettlevatnet og frå innløpsbekkane til Tjukkhettlevatnet.

For å undersøke førekostane av fisk og/ eller amfibiar i dei påverka strekningane som det bør tas særskilt omsyn til vart det fiska med straum (el-fiske) punktvis langs den påverka elvestrenge. For å undersøke kjemisk tilstand av vatn som kan bli påverka av inngrepet vart det tatt sedimentprøver i Hopsvatnet og Tjukkhettlevatnet.

Det vart ikkje funne raudlista eller sjeldne artar av botndyr, fisk eller amfibier ved ferskvasslokalitetane.

Det er enno ikkje utvikla eit klassifiseringssystem som kan nyttast til vatn/innsjøar, men resultata indikerer normale økologiske førehald og tyder ikkje på eutrofiering. Økologiske tilstanden til innløpsbekken til Tjukkhettlevatnet er klassifisert som *moderat* basert på ASPT-indiksen (botndyr).

I Hopsvassdraget vart det påvist anadrom fisk (aure). I ulik dokumentasjon (blant anna i «Fråsegn til konsekvensutgreiing for eksportløysingar for olje og gass frå feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen», skrive av Fylkesmannen i Hordaland 11.12.2014) vert det vist til at Hopsvassdraget er sjøaure- og lakseførande. I tillegg er ål ein vanleg art i vassdraget.

Innhaldet av miljøgifter i sedimentet viser god kjemisk tilstand, tilsvarande god eller svært god tilstand i Tjukkhettlevatnet, i Hopsvatnet er nivå av PAH høgt og tilsvarar klasse III *moderat*.

Undersøkingar marine resipientar


Når det gjeld marine resipientar vart det tatt sedimentprøver til kjemisk analyse i Rossnesvågen og vart det gjennomført ei semikvantitativ strandsoneundersøking ved Gjerdvågstraumen og i tillegg var det gjennomført ei synfaring av strandsona i og rundt Rossnesvågen, samt filming i 3 transekt innanfor området (G. Velle et al., 2015). Begge lokalitetar tilhører vassførekomst Knarrviksvika.

Mange littoralartar er sårbare, og vil forsvinne i forureina områder. Fjøresona blir då etterkort tid dominert av hurtigveksande grøn- og brunalg (opportunister). Undersøking av strandsona ved Gjerdvågstraumen viser svært god tilstand med få opportunistar, få grønalgar og høg andel av raudalgar. Synfaringa av strandsona i og rundt Rossnesvågen viser ein økologi som er typisk for sine respektive områder. I straumen ved brua er det relativt artsrikt, medan det lenger inne i Rossnesvågen er meir stilleståande vatn med ei noko fattigere tilhøyrande artsrikdom og større innslag av oppurtunistiske filamentøse algar.

Av viktige naturtypar var det observert ålegras (*Zostera marina*).

Innhaldet av miljøgifter i sedimentet i Rossnesvågen viser dårlig tilstand på grunn av høg TBT nivå (tilsvarande klasse 4 'Dårlig'). PAH nivået er tilsvarande klasse 3 'Moderat'

Verdikart er vist i figur 6. På grunn av tilstanden vart verdien til vassførekomst Knarviksvika vurdert som middels til stor, og verdien til vassførekomstane «Lurefjorden bekkefelt» eller vassførekomst «Austfjorden bekkefelt vest» som middels.

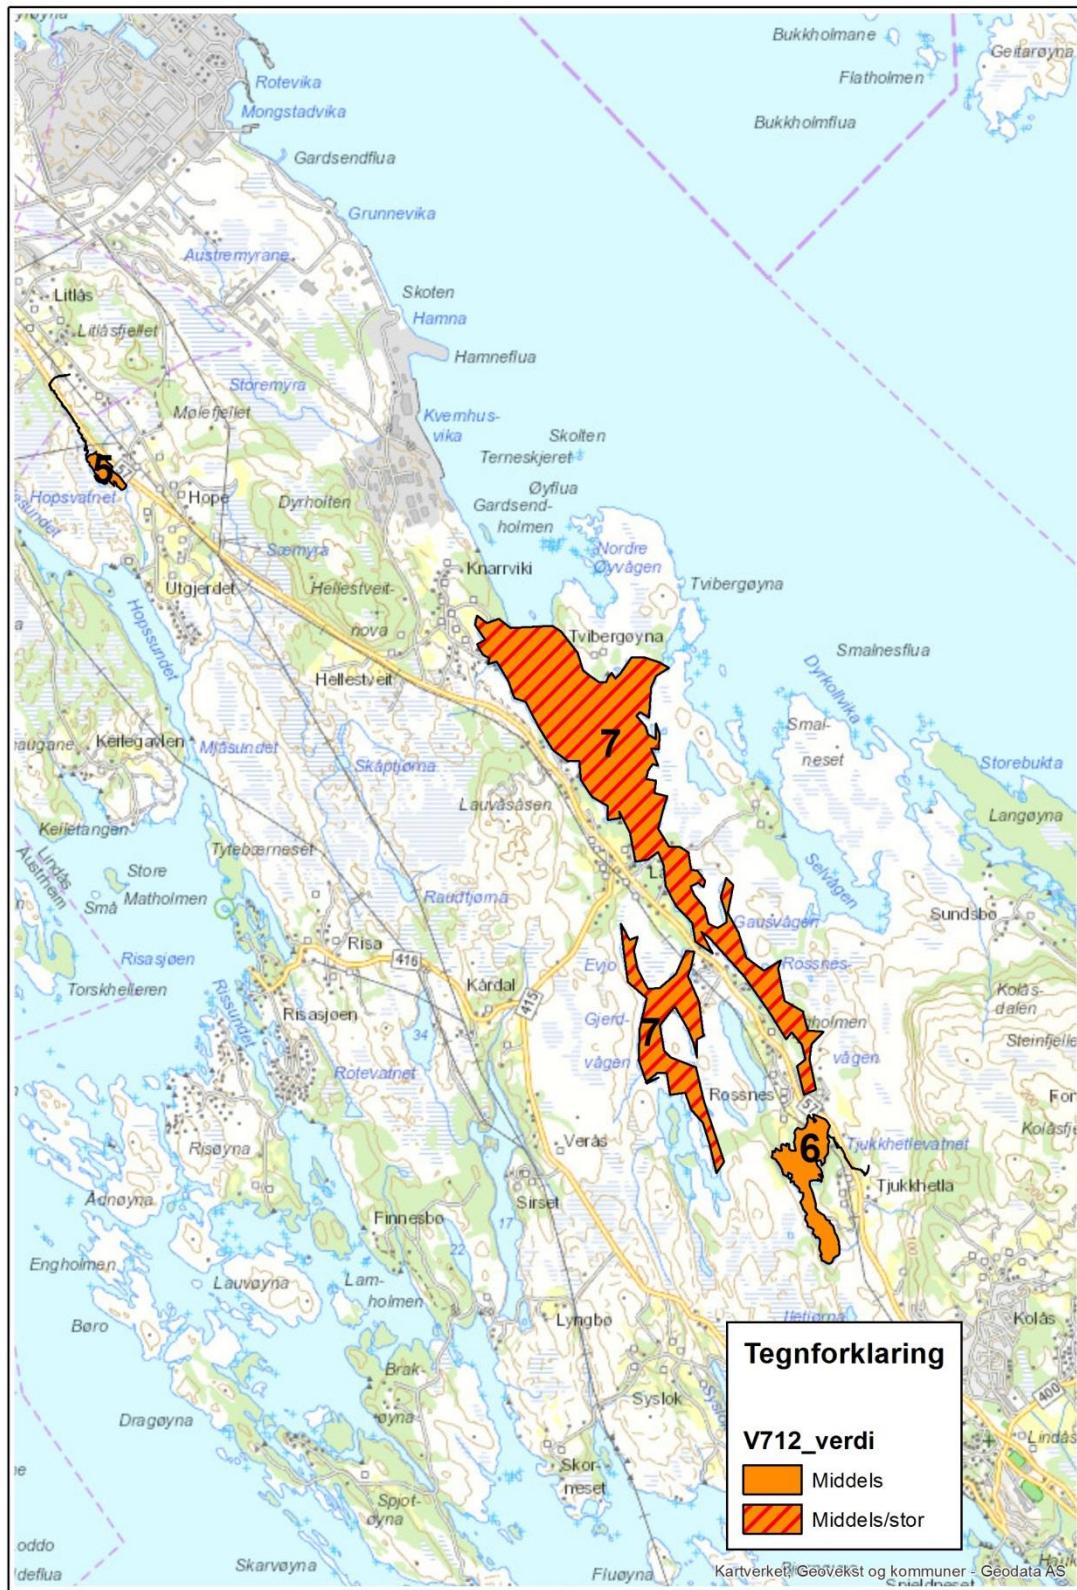


Figur 11: Verdikart for vassførekomstane i planområdet.

4.6 Leveområde for artar

Som skildra i 4.2 er i Naturbase Tjukkhetlevatnet registrert som leveområde for ål (CR kritisk trua). Som skildra under 2.2 er ål også ein vanleg art i Hopsvassdraget. I Hopsvatnet og området rundt er det registrert fleire raudlista fugl (grashoppesongar, vassrikse, songsvane).

Figur 7 viser verdikart for leveområder for arter i planområdet. Verdien er sett med utgangspunkt i at ål fortsatt nyttar vatnet som leveområde.

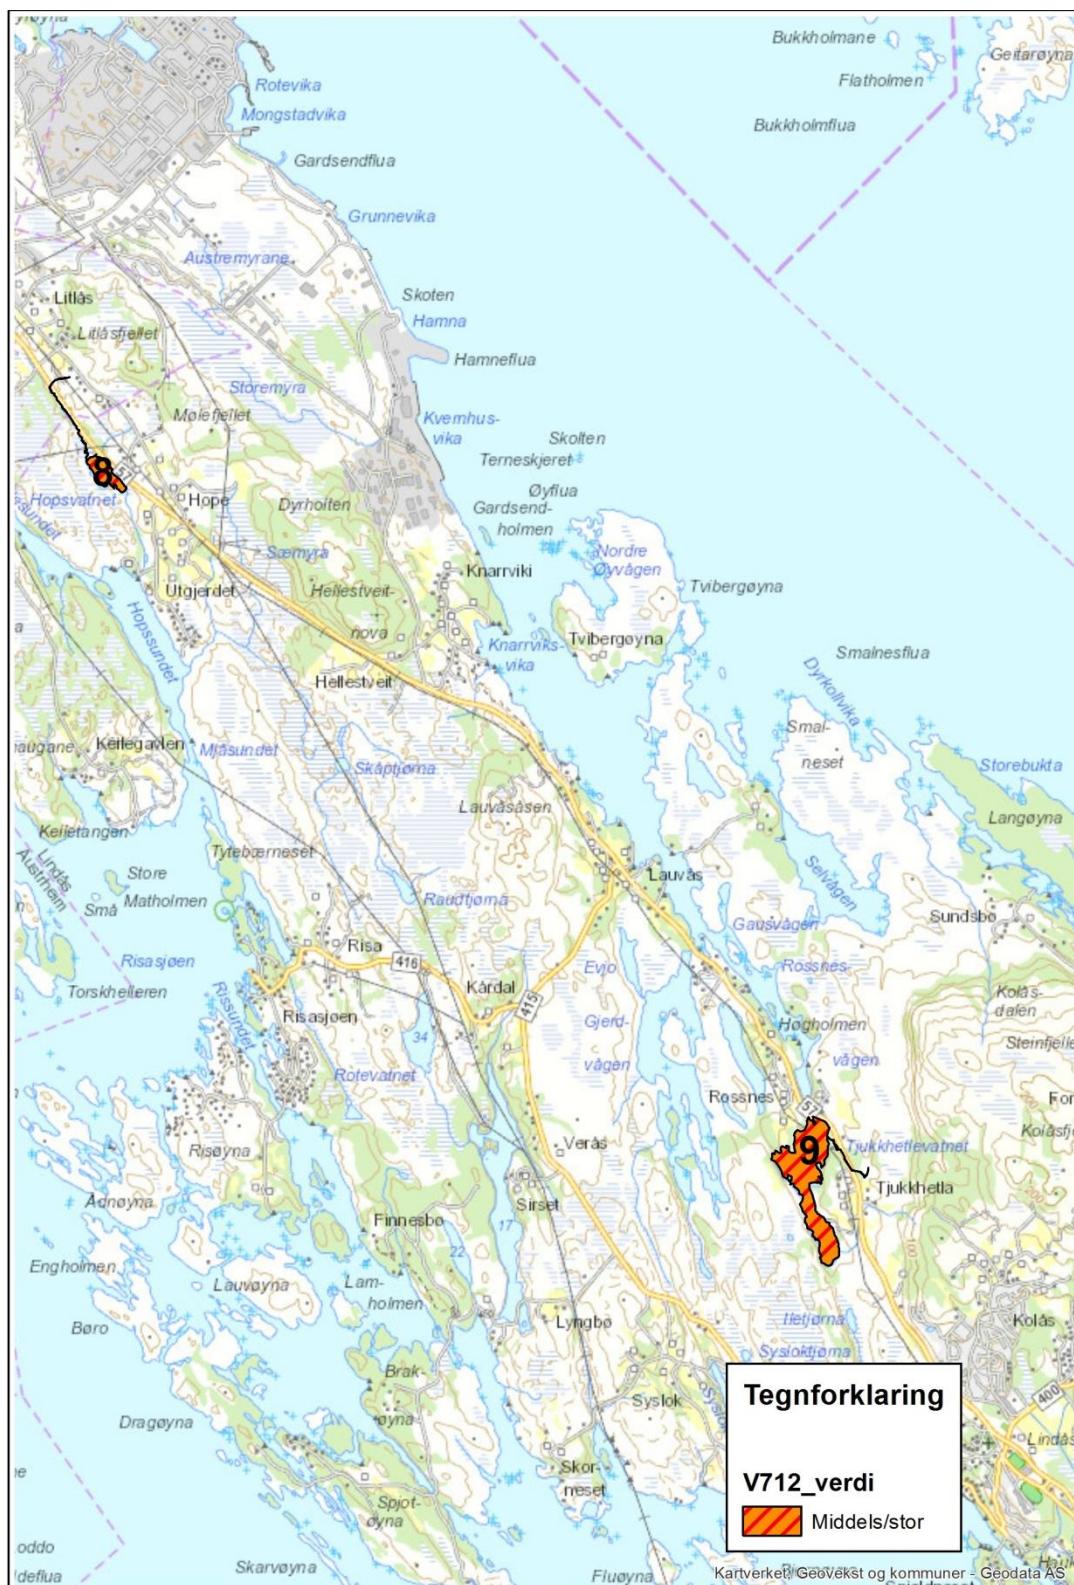

Figur 12: Verdikart for viktige leveområdar for artar i planområdet.

4.7 Vilt

Det er ikkje registrert viktige viltområder eller trekkvegar for vilt innafor planområdet (Lindås kommune, Fylkesmannen i Hordaland, 2015) Det er likevel registrert ein del viltpåkjørslar langs Fv57 i dette området (Lindås kommune, Fylkesmannen i Hordaland, 2015).

Rambøll meiner at ny trasé ikkje vil utgjere nokon ekstra barriere for vilt.

4.8 Samandrag vassførekomstar og naturverdiar

Tabell 1. naturverdiar i tiltaksområdet.

Lokalitet	Navn	Type lokalitet	Verdi
Lokalitet 1	Rosnessvågen	Blaubotnsområder i strandsona	Middels
Lokalitet 2	Gjerdvågstraumen	Grunne straumar	Middels
Lokalitet 3	Kårdall-Hope	Kystlynghei	Middels
Lokalitet 4	Langura	Rik edellauvskog	Middels/stor
Lokalitet 5	Hoppsvatnet	Vassførekomst	Middels
Lokalitet 6	Tjukkhetlevatnet	Vassførekomst	Middels
Lokalitet 7	Knarrviksvika	Vassførekomst	Middels/stor
Lokalitet 8	Tjukkhetlevatnet	Førekomst av artar: ål (leveområde)	Middels/stor
Lokalitet 9	Hoppsvatnet	Førekomst av artar: ål (leveområde)	Middels/stor
Lokalitet 10	V for Lindås kyrkje	Hagemark/seminaturalig eng	Middels

5. MOGLEGE VERKNADAR OG AVBØTANDE TILTAK

5.1 Terrestrisk natur

Generelt bør ein gjere inngrepa så små og skånsame som mogleg. Plassering av anleggs- og riggområder bør sjåast i samanheng med kartlagde naturverdiar i området. Eika (lokalitet nr. 7) bør bevarast. Elles vart det berre funne trivielle naturverdiar i planområdet. Planområdet grensar mot to viktige naturtypar:

- Kystlyngheilokaliteten *Kårdall-Hope*. Den delen av lokaliteten som ligg langs vegen er prega av gjengroing. Mellom kraftlinja og vegen blei det under synfaringa ikkje registrerbare verdiar, då området far prega av forstyrringar av vegetasjon og jorddekke. Utanfor dette området bør ein i størst mogleg grad søkje å skjerme lokalitetene mot tekniske inngrep. Men fortsatt skjøtsel og beiting er naudsynt.
- Edellauvskogen *Langura*. Lokaliteten ligg cirka 20 meter frå austsida av fv. 57. Direkte langs vegen veks noko hassel, vegetasjonen er elles artsfattig. Lokaliteten bør skjermast mot inngrep.

5.2 Vassdrag

Tilstanden av vassdrag kan påverkast av fysiske inngrep og/eller forureining i anleggsperioden. Moglege effektar og avbøtande tiltak er nærmare omtalt i ein eigen LFI-rapport (G. Velle, 2015).

5.2.1 Fysiske inngrep i vassdrag

Fiskevandringshinder

Som skildra i UNI Miljø-rapporten (G. Velle, 2015) er det to fiskeførande bekkar som kan bli påverka av inngrepet. Dette gjeld Dalselva som er ein innløpsbekk til Hoppsvatnet og ein innløpsbekk til Tjukkhetlevatnet. Ved utbygging av vegen bør ein om muleg leggja til rette for fiskevandring samt utbetring av eksisterande kulvertar.

Innløpsbekk nord til Tjukkhetlevatnet inneheld aure, men fri vandring i bekken er hindra av ein dårleg utforma kulvert og ungfisk vil ikkje kunne kryssa denne kulverten. Utbetring av eksisterande kulvert kan gjerast ved å heva vasstanden i bassenget nedstraums kulvert eller ved

å utbetre heile kulverten. Også kulvertar i innløpsbekkane kan med fordel ryddast for å sikre god fiskevandring.

Direkte inngrep

Ei vegutbygging vil først og fremst vera eit inngrep i naturen som fører til arealending i form av fylling og tap av naturareal. Direkte inngrep er ennå ikkje med på plankart. Naturtypane ved dei undersøkte førekostane av vatn er ikkje raudlista. Naturen i ferskvatn har likevel redusert tilstand for mange lokalitetar i Noreg. Det inneber at alle inngrep i ferskvan bør vera skånsame. Ved inngrep i fiskeførande bekkar (innløpsbekkene til Hopsvatnet og Tjukkhettlevatnet) bør ein ta omsyn til gyteområder. For å sikre at oppføring av ny gang- og sykkelveg ikkje har skada habitatet bør det utførast ein synfaring etter at inngrepet er utført. Dette vil avdekke om vidare avbøtande tiltak bør setjas i verk, til dømes habitattiltak som å tilføre gytegrus.

5.2.2 Forureining

Inngrepet kan føra til forureining av vassdrag i anleggsperioden. Aktuelle problemstillingar er auka partikkelspreiing eller utslepp av stoff som er nytta, eksempelvis nitrogen frå sprengstoff. Eksempel på moglege utsleppsscenario er lekkasjar til omgjevnadane ved uhell på anleggsområdet, eller berre generell (ukontrollert) avrenning frå anleggsområdet. Tilførsel av nitrogenforbindelsar frå sprengstoff kan vera akutt giftig for ferskvassorganismar, og vil også kunne ha ein eutrofierande effekt. Skarpe partiklar frå sprengstein kan også ha skadelege effektar på biologi, spesielt gjeld dette fiskeyngel og ungfish.

Ein anna potensielt negativ effekt av inngrepet i elva er tilslamming av sediment nedstraums anleggsområdet. Dette kan medføra redusert kvalitet på gytesubstrat og tetting av skjul for fisk.

Hopsvassdraget og Tjukkhettlevassdraget og Gjerdvågsstraumen er mest utsett for forureining i anleggsperioden.

Vi tilrår følgjande avbøtande tiltak:

- Hindra ukontrollert avrenning av anleggsvatn mot/til vassdraget. Overvatn bør samlast i eit sedimentasjonsbasseng og eventuelt handsamast i eit rensesystem. Rensing av nitrogen er komplisert og utsleppsvatnet inneholder ofte høge nitrogenverdiar. Skadelege nitrogenforbindelsar kan kontrollerast ved kontroll av pH på vatnet.
- Ved inngrep i vassdraget bør partikkelspreiing hindrast, til dømes ved bruk av siltgardiner.
- Overvaking av resipientar under anleggsfasen (med omsyn til partikkelforureining og forureinande stoff).

5.3 Riggområder

Forureina overvatn frå riggområda bør samlast opp og rensast før utslepp. Eksempel på tiltak kan vere etablering av sedimentasjonsbasseng, eventuelt også oljeavskiljar om anleggsmaskinar skal vaskast på riggområdet. Tiltaka må tilpassast risikoene for forureining av vatn.

5.4 Svartlista artar

Det må etablerast retningsliner (f.eks. i YM-planen) for å sikra at massehandteringa i anleggsfasen hindrar uønska spreieing av rynkerose av høg risiko artane rynkerose (kategori SE, svært høg risiko), parkslirekne (SE) og fagerfredløs (kategori HI, høy risiko).

REFERANSAR

Artsdatabanken 2015. Tenesten Artkart. [http://artskart.artsdatabanken.no/.](http://artskart.artsdatabanken.no/)

<http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>

Direktoratet for naturforvaltning 2000. Kartlegging av ferskvannslokaliteter. DN-håndbok 15-2001.

Direktoratet for naturforvaltning 2007. Kartlegging av naturtypar. Verdisetting av biologisk mangfald. DN-håndbok 13. 2. utgave 2006 (oppdatert 2014).

Fylkesmannen i Hordaland, Lindås kommune 2015. Viltet i Lindås. Kartlegging av viktige viltområder og status for viltarne. MVA rapport 2015.

Miljødirektoratet 2015. Tjenesten naturbase. <http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/>

Norges geologiske undersøkelser 2015. <http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/> N250 Berggrunn - vektor.

Velle, G., 2015. Økosystema i ferskvann langs planlagt gong- og sykkelveg fv. 57 mellom Lindås og Mongstad. Uni Miljø rapportnummer 257.

Vann-nett 2015. Tjenesten Vann-nett, <http://vann-nett.no/saksbehandler/>.