

RAPPORT

# E39 Vikane - Eikangervåg

---

OPPDAGSGJEVAR

Statens vegvesen

EMNE

Miljøundersøkingar lausmassar og sediment

DATO / REVISJON: 18. mars 2019 / 00

DOKUMENTKODE: 10208936-RIGm-RAP-001

---



**Multiconsult**

Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

## RAPPORT

OPPDRAG	<b>E39 Vikane - Eikangervåg</b>			DOKUMENTKODE	10208936-RIGm-RAP-001
EMNE	Miljøundersøkingar lausmassar og sediment			TILGJENGELEGHEIT	Open
OPPDRAGSGJEVAR	<b>Statens vegvesen</b>			OPPDRAKSLEIAR	Svein Arne Haugen
KONTAKTPERSON	Hege Løtveit			UTARBEIDA AV	Ole Martin Nuven/Henriette I. Kleppe
KOORDINATAR	SONE: 32	AUST: 301658	NORD: 6723355	ANSVARLEG EINING	10233012 Miljørådgivning Vest
GNR./BNR./SNR.	Lindås kommune				

## SAMANDRAG

I samband med regulering av ny gang- og sykkelveg på strekninga E39 Vikane-Eikangervåg, har Statens vegvesen engasjert Multiconsult Norge AS til å utføre geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkingar. Dei miljøgeologiske grunnundersøkingane blei utført i februar 2019 og omfatta prøvetaking av lausmassar i to punkt ved ein bensinstasjon på Solåsbakken, og prøvetaking av sediment i tre stasjonar i planlagt utfyllingsområde i sjø like aust for Vikane. Denne datarapporten presenterer resultata av dei miljøgeologiske grunnundersøkingane.

Prøveseriane ved den eksisterande bensinstasjonen blei plassert i tiltaksområdet på sørssida av Osterfjordvegen (E39), og i den antatte drensvegen frå bensinstasjonen. Lausmassane i grunnen bestod av torv over sand og grus. Prøvane blei analyserte for innhald av tungmetall, olje, PAH<sub>16</sub> og PCB<sub>7</sub>. Det blei ikkje påvist forureining i nokon av prøvane.

I bukta der det er planlagt utfylling i sjø blei det tatt prøver av sedimenta i tre stasjonar. Topsedimenta (0-0,1 m) bestod hovudsakeleg av sand og organisk materiale. Finstoffinnhaldet (<63 µm) varierte frå 9,2 til 23,7 %, høgst i prøven innerst i bukta og lågast i den ytterste. I alle dei analyserte prøvane blei det påvist forureining over trinn 1-grenseverdiane av fleire PAH-sambindingar (tilstandsklasse III og IV). I dei to innerste prøvane var også konsentrasjonen av sum PAH<sub>16</sub> over trinn 1-grenseverdien. I dei same to prøvane blei det også påvist innhald av sink like over trinn 1-grenseverdien (tilstandsklasse III). Før utfylling i sjø må det søkjast Fylkesmannen Vestland om løyve til tiltak i sjø.

00	18.03.2019	Klar for utsending	O.M.Nuven/H.Kleppe	S. Lone
REV.	DATO	SKILDRING	UTARBEIDA AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

## INNHALDSLISTE


<b>1</b>	<b>Innleiing.....</b>	<b>5</b>
1.1	Kvalitetssikring og standardkrav .....	5
1.2	Avgrensingar .....	6
<b>2</b>	<b>Område ved bensinstasjon.....</b>	<b>6</b>
2.1	Gjennomførte undersøkingar .....	6
2.1.1	Feltarbeid .....	6
2.1.2	Laboratoriearbeit .....	6
2.2	Resultat og vurderingar .....	7
2.2.1	Grunntilhøve og observasjonar i felt.....	8
2.2.2	Resultat kjemiske analysar.....	9
2.3	Skildring av forureiningssituasjonen .....	10
<b>3</b>	<b>Område for utfylling i sjø .....</b>	<b>10</b>
3.1	Gjennomførte undersøkingar .....	12
3.1.1	Feltarbeid .....	12
3.1.2	Laboratoriearbeit .....	12
3.2	Resultat og vurderingar .....	12
3.2.1	Botn- og grunntilhøve .....	14
3.2.2	Resultat kjemiske analysar.....	15
3.3	Skildring av forureiningssituasjonen .....	16
<b>4</b>	<b>Konklusjon.....</b>	<b>17</b>

## Vedlegg

- A - Lausmassar. Analyserapport frå Eurofins Environment Testing Norway AS (12 sider)  
B - Sediment. Analyserapport frå ALS Laboratory Group Norway AS (12 sider)

## 1 Innleiing

E39 Vikane-Eikangervåg inngår som eitt av prosjekta til Statens vegvesen i Nordhordalandspakken. Strekninga er 2 km lang og ligg i Lindås kommune. Multiconsult Norge AS er engasjert av Statens vegvesen Region Vest for å utføre geotekniske grunnundersøkingar i samband med reguleringsplanarbeidet for ny gang- og sykkelveg på strekninga. Bestillinga omfattar også miljøgeologiske prøvar av lausmassar i to punkt ved ein bensinstasjon i området, og prøvetaking av sediment i tre stasjonar i eit område for planlagt utfylling i sjø. Lokalisering av dei undersøkte områda er merkt i kart i Figur 1-1.

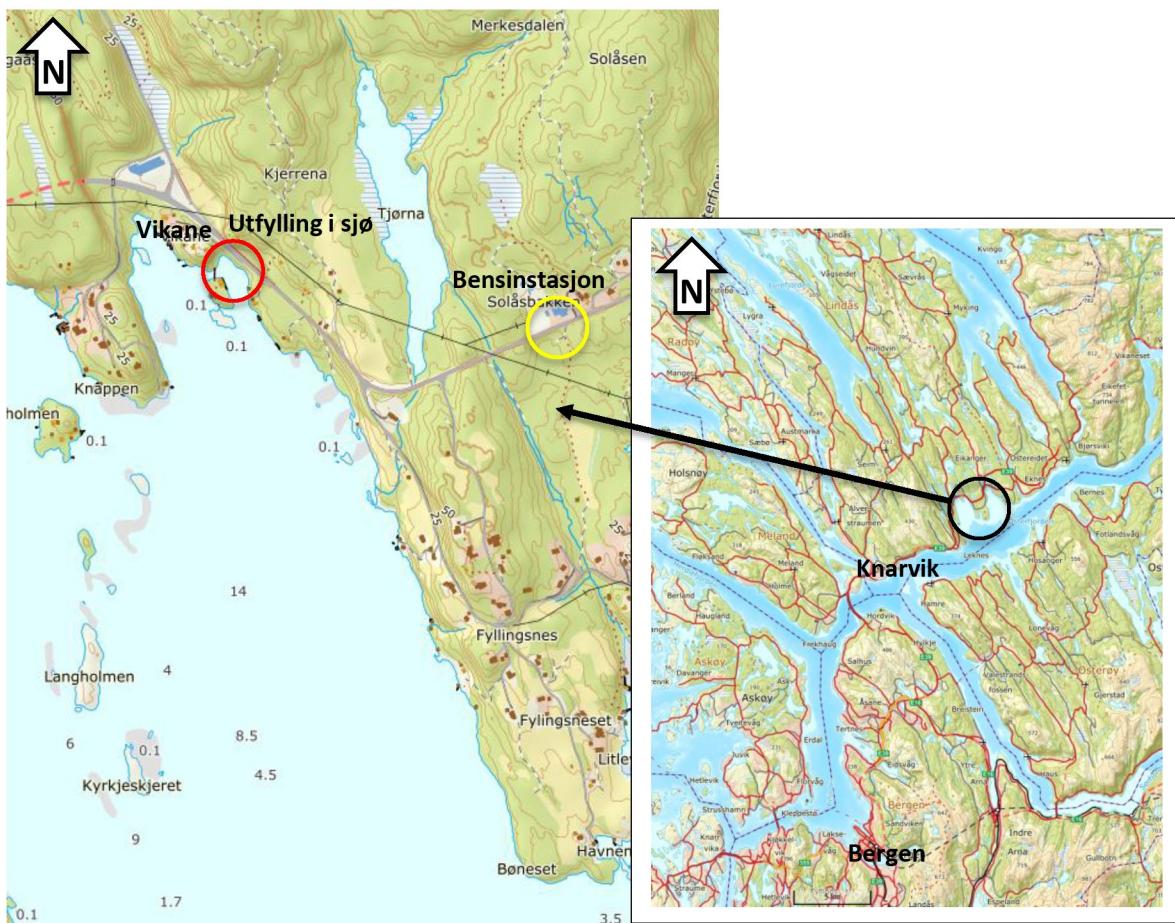

Figur 1-1: Kartskisse med omrentleg lokalisering av bensinstasjonen der det er tatt prøvar av lausmassene (merka gult) og område for utfylling i sjø der det er tatt prøvar av sedimenta (merka raudt). (kartkjelde: norgeskart.no)

Resultata av dei geotekniske grunnundersøkingane er presentert i Multiconsult-rapport 10208936-RIG-RAP-001. Denne rapporten skildrar resultata av dei miljøgeologiske undersøkingane av lausmassar og sediment.

### 1.1 Kvalitetssikring og standardkrav

Oppdraget er kvalitetssikra i samsvar med Multiconsult sitt styringssystem. Systemet omfattar prosedyrar og beskrivingar som er dekkande for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015.

## 1.2 Avgrensingar

Føreliggande rapport er basert på informasjon frå oppdragsgjevar, grunnforhold avdekka ved grunnundersøkingar og kjemiske analyseresultat. Multiconsult føreset at mottatt informasjon frå eksterne partar og kjelder ikkje er hefta med feil.

Denne rapporten gir ingen garanti for at all forureining på det undersøkte området er avdekka og dokumentert, då undersøkingane er basert på stikkprøvar. Multiconsult påtar seg ikkje ansvar dersom det på eit seinare tidspunkt blir avdekka ytterlegare forureining eller anna type forureining enn beskriven i denne rapporten.

Rapporten presenterer resultat frå utførte miljøgeologiske undersøkingar og krev miljøgeologisk kompetanse for vidare bruk i rådgjevings- og prosjekteringssamanhang.

## 2 Område ved bensinstasjon

Bensinstasjonen ligg på nordsida av Osterfjordvegen (E39), ca. 1,2 km aust for Vikane. Tiltaksområdet er lokalisert på Solåsbakken i Eikangervåg, heilt inst på Fyllingsneset som strekk seg sørover og ut i Osterfjorden. I tillegg til bensinstasjonen ligg det nokre husstandar aust for denne. Elles er det få bygg/bustader i området. Sør for vegen ved bensinstasjonen går terrenget bratt ned ei skråning før det flater ut på ei myr i botnen av ein liten dal. I dei små dalsidane i aust og vest er det blandingsskog av furu og bjørk med antatt skrint jordsmonn.

### 2.1 Gjennomførte undersøkingar

I forkant av feltarbeidet blei det vurdert å ta prøvar på nordsida av vegen, i nærleiken av bensinstasjonen, men tiltaksområdet vil ikkje berøre desse areala. Det blei difor vurdert at prøvetaking i dette området ikkje var nødvendig. I staden blei det vurdert som meir hensiktmessig å ta prøvane på sørsida av vegen, innanfor tiltaksområdet. Eventuell avrenning frå bensinstasjonen er venta å drenere denne vegen.

#### 2.1.1 Feltarbeid

Prøvetaking i to punkt (PR1 og PR2) blei utført 7. februar 2019. Prøvetakinga blei utført med ein borerrig av typen GM 100 GTT. Prøveseriane blei tatt opp med naverbor, noko som gir omrørte, men representative prøvar. Boreleiar under prøvetakinga var Kjell Bjarne Wergeland frå Multiconsult, mens uttak av prøvar blei utført av miljørådgjevar Ole Martin Nuven frå Multiconsult.

Det blei føretatt ei fortløpende vurdering av massane med tanke på tekstur, farge og lukt, og prøvane blei vald ut frå prøvematerialet sitt karakteristika, tilgang på prøvemateriale og eventuell lagdeling i massane. Prøvane blei pakka i luft- og diffusjonstette rilsanposar.

Prøveseriane er lokalisert like ved sonderboringer frå den geotekniske grunnundersøkinga. Desse borehola blei målt inn av Torben Nesse frå Multiconsult med ein GPS av typen Leica CS 15.


#### 2.1.2 Laboratoriearbeit

Frå dei to prøvepunktene blei det totalt sendt inn fire prøvar til analyse, tre frå PR1 og ein frå PR2.

Prøvane blei sendt til analyse for dei vanlegaste uorganiske miljøgiftene (arsen (As), bly (Pb), kadmium (Cd), kopar (Cu), krom (Cr), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn)), og dei organiske miljøgiftene olje (alifater), inkludert monoaromatane benzen, toulen, etylbenzen og xylen (BTEX), polisykliske aromatiske hydrokarbon (PAH<sub>16</sub>) og polyklorerte bifenyler (PCB<sub>7</sub>). Totalt organisk karbon blei også bestemt i to av prøvane.

## 2.2 Resultat og vurderingar

Plassering av prøvepunktene og forureiningsituasjonen er vist i Figur 2-1. Sjå også biletet av prøvetakingsområdet i Figur 2-2. Prøvepunktene er plassert i den antatte drensvegen på sørssida av bilvegen. Koordinatar er gitt i Tabell 2-1.

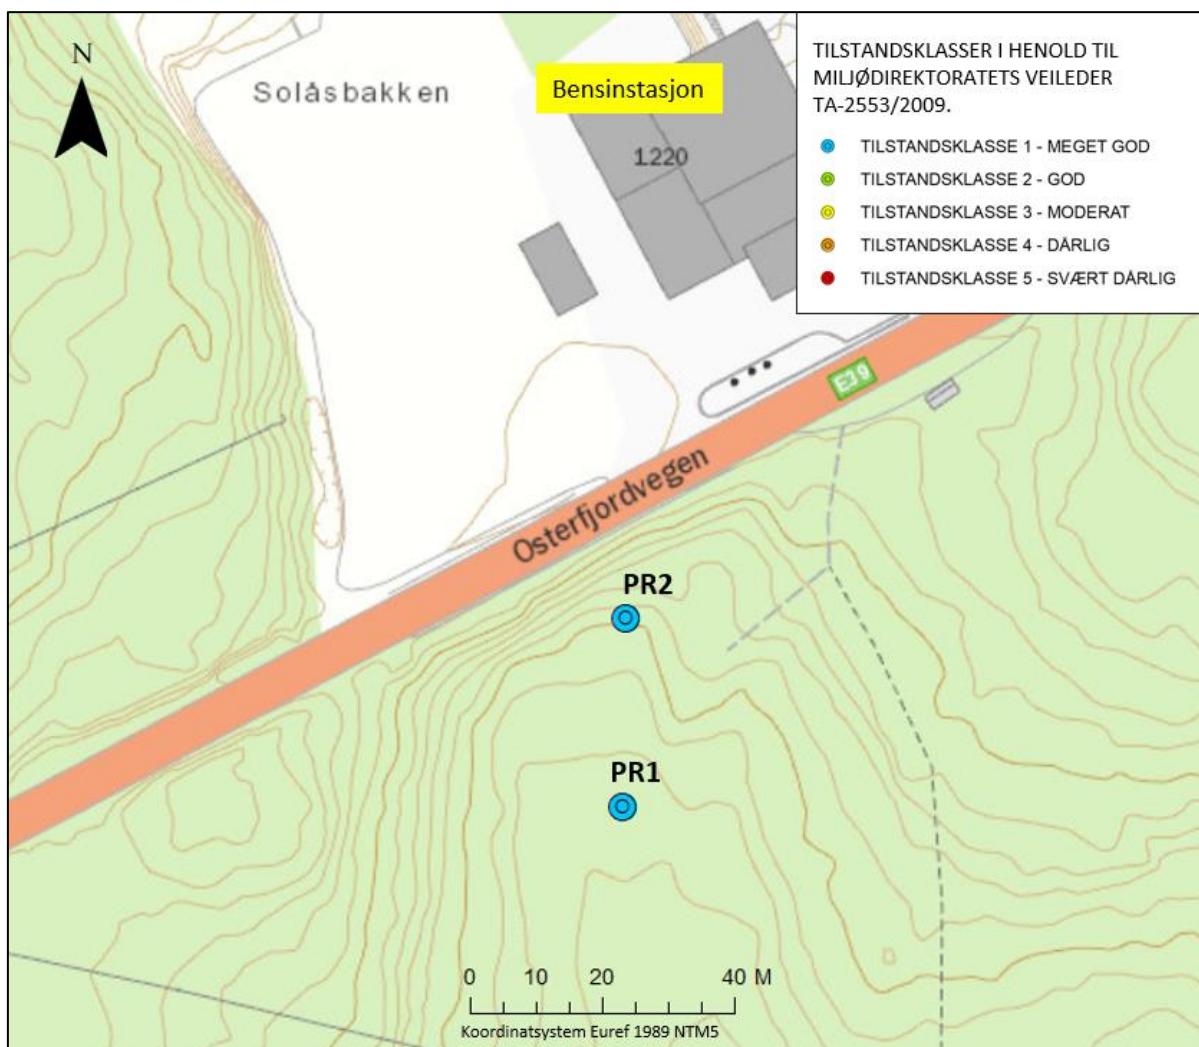

Figur 2-1: Kart med omtrentleg plassering av prøveseriane fra undersøkinga. Fargekoden på prøveseriane viser høgaste påviste tilstandsklasse for alle dei analyserte stoffa uavhengig av prøvedjupne.

Tabell 2-1: Koordinatar for PR1 og PR2. Koordinatsystem: Euref 89 NTM5. Høgderefereanse: NN2000

Prøvenamn	Borehol	X - Aust	Y - Nord	Z
PR1	28	302455	6723177	22,1
PR2	27	302455	6723205	27,3



Figur 2-2: Området der prøvetakinga blei utført. Prøvetakingspunkt er vist med røde sirkler.

### 2.2.1 Grunntilhøve og observasjonar i felt

Begge prøvepunkta er plassert sør for vegen. PR1 er lokalisert lengst sør på ei lita myr, medan PR2 er lokalisert nedst i skråninga som går ned frå vegen. Med unntak av bensinstasjonen som ligg på nordsida av vegen, blei det ikkje observert forhold på området som skulle gje mistanke om forureining.

I PR1 bestod øvste 0-1,7 m av mørke og fuktige torvmassar. Frå 1,7 til 2 m var det fortsatt torv, men i tillegg ein del sand og grus. Frå 2 til 2,3 m bestod massane av fuktig sand og grus, og frå 2,3 til 2,7 m var det eit grått og fast lag med homogene sand- og siltmassar. Prøveserien stoppa i dette laget på 2,7 m da massane var for harde for vidare prøvetaking. Sjå bilete av prøveserien i Figur 2-3.

I PR2 bestod massane frå 0 til 0,6 m av mørke torvmasser, men mindre fuktige enn dei øvste massane i PR1. I nedste 0,05 m var det innslag av grus. Boringa stoppa på 0,6 m mot antatt stein.

I dei djupareliggende massane i PR1 (1,7-2,3 m) blei det målt eit innhald av organisk materiale (glødetap) på 1,9 %, mens det i dei overflatenære massane i PR2 (0-0,6 m) blei målt eit innhald på 16,4 %, sjå Tabell 2-2.



Figur 2-3: Bileta visar lausmassane som blei påtruffen i PR1 og PR2. Prøvar merka med grå bakgrunn blei sendt til analyse.

### 2.2.2 Resultat kjemiske analysar

Resultata av dei kjemiske analysane er vist i Tabell 2-2 og Tabell 2-3. Resultata er samanlikna med forureiningsforskriftas normverdiar (grenseverdiar for «reine» massar) og klassifisert etter tilstandsklassar i henhold til Miljødirektoratets rettleiar TA-2553/2009 «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn». Tilstandsklasse 1 svarar til konsentrasjonar under gjeldande normverdiar.

Fullstendig analyserapport frå laboratoriet er vist i vedlegg A.

Klassifikasjon etter Miljødirektoratets rettleiing TA-2553/2009. Helsebaserte tilstandsklassar:	1 = Særs god	
	2 = God	
	3 = Moderat	
	4 = Dårlig	
	5 = Svært dårlig	

Figur 2-4: Helsebaserte tilstandsklassar

*Tabell 2-2: Analyseresultatar for uorganiske stoff og tørrvekt av prøvane. Analyseresultata er klassifisert i tilstandsklassar for forureina grunn i henhold til Miljødirektoratets veileiar TA-2553/2009.*

Prøve-serie	Dybde	Tørrvekt	Glødetap	As	Pb	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Zn
	m	%	%	mg/kg Tørrstoff							
PR1	0,2-1	14,6	-	<1	7	0,2	3	11	0,03	5	4
PR1	1-1,7	21,4	-	<1	5	<0,2	6	8	0,02	6	4
PR1	1,7-2,3	77	1,9	<1	1	<0,2	5	4	<0,01	7	11
PR2	0-0,6	23,6	48,7	1	17	<0,2	9	13	0,05	7	14
Normverdi				8	60	1,5	50	100	1	60	200

*Tabell 2-3: Analyseresultatar for benzo(a)pyren, sum PAH<sub>16</sub>, sum PCB<sub>7</sub>, BTEX og olje (alifater). Analyseresultata er i tillegg klassifisert i tilstandsklassar for forureina grunn i henhold til Miljødirektoratets veileiar TA-2553/2009.*

Prøve-serie	Dybde	Benzo(a)pyren	ΣPAH <sub>16</sub>	ΣPCB <sub>7</sub>	Benzen	Toluen	Etylbenzen	Xylener	Olje >C <sub>8</sub> -C <sub>10</sub>	Olje >C <sub>10</sub> -C <sub>12</sub>	Olje >C <sub>12</sub> -C <sub>35</sub>
	m	mg/kg Tørrstoff									
PR1	0,2-1	0,1	i.p	i.p	0,005	<0,1	<0,1	<0,1	<3	<14	99
PR1	1-1,7	<0,05	i.p	i.p	0,005	<0,1	<0,1	<0,1	<3	<9	38
PR1	1,7-2,3	<0,03	i.p	i.p	<0,004	<0,1	<0,1	<0,1	<3	<5	i.p
PR2	0-0,6	<0,05	i.p	i.p	<0,004	<0,1	<0,1	<0,1	<3	<9	51
Normverdi	0,1	2	0,01	0,01	0,3	0,2	0,2	0,2	10	50	100

## 2.3 Skildring av forureiningssituasjonen

Resultata viser at det ikkje er påvist konsentrasjonar over forureiningsforskrifta sine normverdiar i dei analyserte prøvane frå PR1 og PR2.

## 3 Område for utfylling i sjø

Det aktuelle området for utfylling i sjø ligg sør for Osterfjordvegen (E39) like aust for Vikane.

Terrenget skrånar bratt frå Osterfjordvegen og ned til utfyllingsområdet. Like vest for det undersøkte området ligg ein liten holme, sjå biletet i Figur 3-1.



Figur 3-1: Bilete av det planlagte utfyllingsområdet i bukta aust for Vikane. Osterfjordvegen viser til venstre i biletet. Bilete tatt mot sør.

Ved austre breidd av vågen blei det observert eit naust, ein fortøyd småbåt og ein delvis nedsøkt seglbåt, sjå Figur 3-2.



Figur 3-2: Bilete som visar nedsøkt seglbåt, naust og småbåt. Biletet er tatt mot aust.

### 3.1 Gjennomførte undersøkingar

Planlagt utfylling er venta å dekka sjøbotn i eit område som er i underkant av 2 000 m<sup>2</sup> stort. Etter Miljødirektoratet sin rettleiar M-350 | 2015 *Veileder for håndtering av sedimenter*, blir den planlagte utfyllinga klassifisert som eit middels stort tiltak (>1 000 m<sup>2</sup> og <30 000 m<sup>2</sup>). I samsvar med Miljødirektoratet sin rettleiar M-409 | 2015, er det i område mindre enn 30 000 m<sup>2</sup> tilstrekkeleg å ta prøvar i tre prøvestasjonar.

#### 3.1.1 Feltarbeid

Miljøgeologisk undersøking av sediment innanfor utfyllingsområde blei utført den 12. februar 2019. Det blei tatt prøvar av botnsediment i tre stasjonar (PR1, PR2 og PR3) for kartlegging av forureiningsgrad. Feltarbeidet blei utført under leiing av vår skippar Jan Petter Ågotnes, og prøvetakinga blei utført av miljøgeolog Henriette Indine Kleppe. Prøvene blei tatt ved bruk av van Veen-grabb frå Multiconsult sitt borefartøy M/B Frøy. På kvar av stasjonane blei det tatt fire parallelle prøvar, og det øvste laget (0-10 cm) blanda til ei blandeprøve. Prøvane blei pakka i luft- og diffusjonstette rilsanposar og fryst før dei blei sende til analyselaboratorium for kjemiske analysar.

Innmåling av posisjonar på sjø er utført med DGPS-utrustning på båten av typen Trimble STS855 SPS555H med posisjoneringstenesta CPOS som gir nøyaktigheit i XYZ-retning på ±0,1 m. Alle kotehøgdene i rapporten refererer seg til NN2000 og er justert for tidevatn ut frå oppgitt tidevannsnivå på prøvetakingstidspunktet på <https://www.kartverket.no/sehavniva/>.

Prøveuttak og analyse er utført i samsvar med prosedyrar gjeven i rettleiarar frå Miljødirektoratet<sup>[1]</sup>, og Norsk standard for sedimentprøvetaking i marine områder<sup>[2]</sup>, samt Multiconsult sine interne retningslinjer.

#### 3.1.2 Laboratoriearbeit

Det er utført kjemisk analyse av sediment (0-10 cm) frå tre stasjonar (PR1, PR2 og PR3). Prøvane er analysert for innhold av dei uorganiske stoffa: arsen, bly, kadmium, kopar, krom, kvikksølv, nikkel og sink, samt dei organiske stoffa; polysykliske aromatiske hydrokarbon ( $\Sigma\text{PAH}_{16}$ ), polyklorerte bifenyler ( $\Sigma\text{PCB}_7$ ) og tributyltinn (TBT). I tillegg er det målt innhold av totalt organisk karbon (TOC), og bestemt innhold av finstoff (<63 µm og <2 µm). Det blei i tillegg utført full korngraderingsanalyse på prøvematerialet frå PR1.

De kjemiske analysane og bestemming av innhold av finstoff i sedimenta er utført av analyse-laboratoriet ALS Laboratory Group Norway AS. Fullstendig analyserapport er vist i vedlegg B.


### 3.2 Resultat og vurderingar

Lokalisering av prøvestasjonane og geotekniske borpunkt er vist på Figur 3-3. Prøvepunktta er markert med høgaste påviste tilstandsklasse i samsvar med rettleiar 02:2018<sup>[3]</sup>. Koordinatar er vist i Tabell 3-1. PR1 vart tatt inst i bukta, mellom totalsondering nr. 1 og 2. PR2 blei tatt lenger ute, like aust for totalsondering nr. 4, og PR3 blei tatt aust i bukta, mellom totalsondering nr. 5 og 6.

<sup>[1]</sup> Miljødirektoratet 2015, *Veileder for risikovurdering av forurenset sediment, M-409/2015*

<sup>[2]</sup> NS-EN ISO 5667-19, *Veiledning i sedimentprøvetaking i marine områder*

<sup>[3]</sup> Direktoratsgruppen vanndirektivet 2018. *Veileder 02:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann*

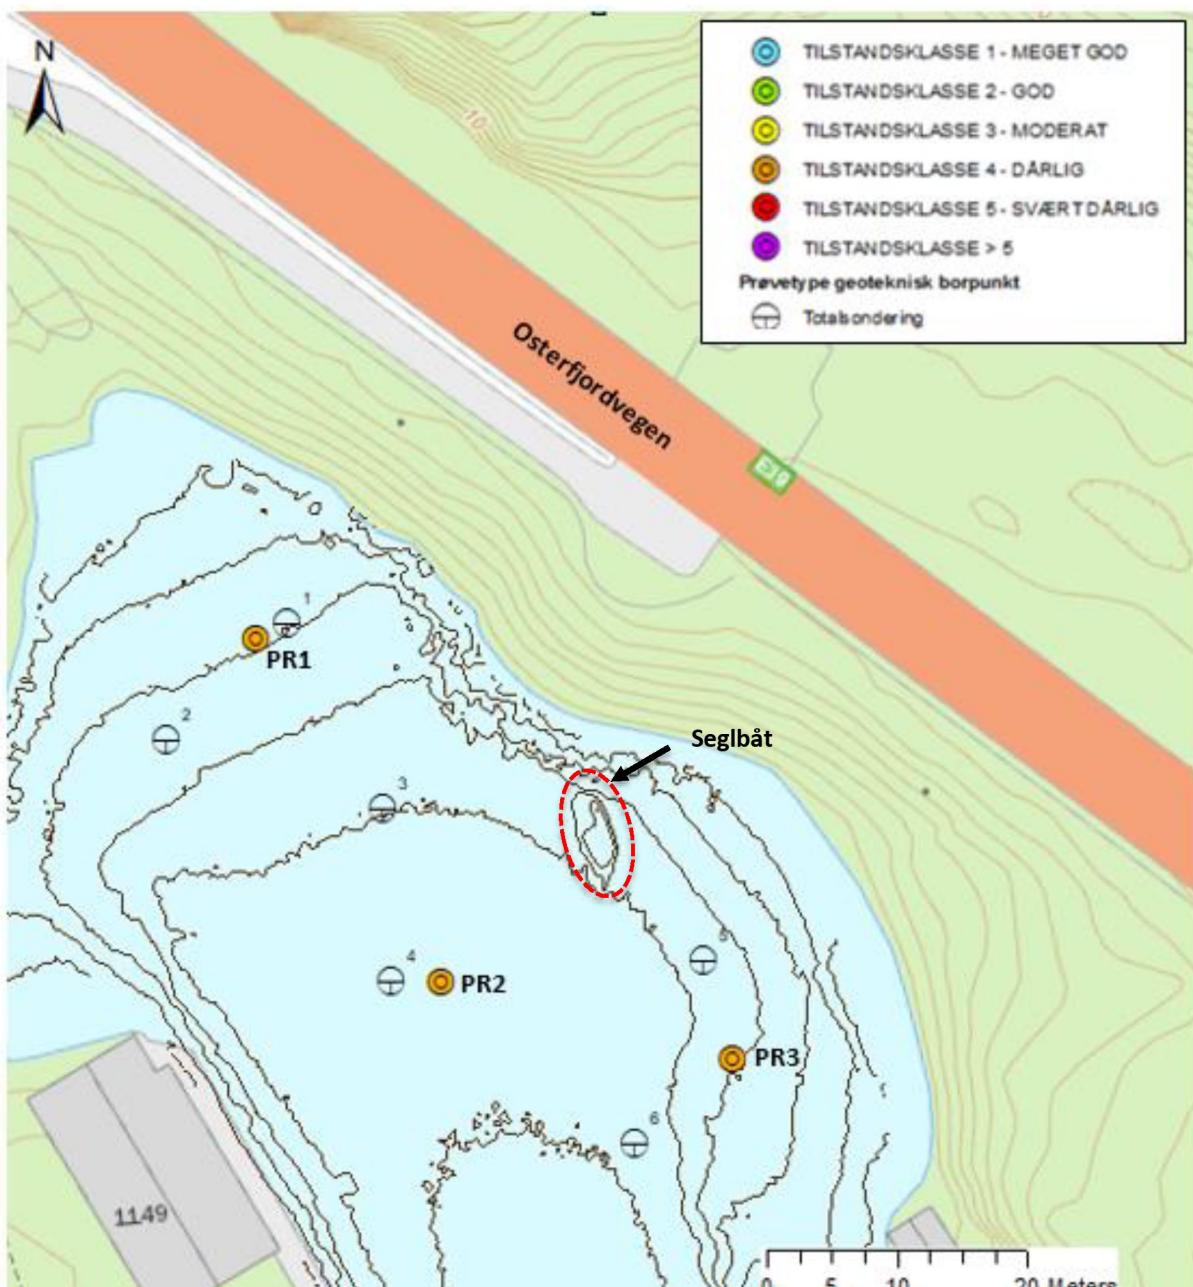

Figur 3-3: Kartutsnitt som viser plassering av prøvestasjonar for sedimentundersøkingane, markert med høgaste påviste tilstandsklasse i samsvar med rettleiar 02:2018. Lokalisering av totalsonderingar er også vist i figur, sjå teiknforklaring øvst til høgre. Kartdata: GEODATA AS

Tabell 3-1: Koordinatar og feltobservasjonar i prøvestasjonane: Koordinatsystem: EUREF89 NTM, NN2000

Prøvestasjon	Nord	Aust	Kote (ca.)	Observasjonar i felt
PR1	6723294,2	301756,0	-3,4	Antatt gytje og flis. Lite sand
PR2	6723277,5	301764,4	-4,6	Antatt gytje, skjell, sand
PR3	6723270,2	301778,1	-3,8	Antatt sand, skjell, noko gytje

### 3.2.1 Botn- og grunntilhøve


Utfyllinga er planlagt i ei ca. 40 m brei bukt. E39 Osterfjordvegen, samt avkørsle og adkomstveg for bygningar nordvest for bukta ligg på eksisterande fylling ut i sjøen. Sjøbotnen har bratt helling langs land og mot holmen i vest medan den i midtre del har ein slak helling mot søraust. Den største sjødjupna som er registrert i sonderings-punkta er 4,6 m (jamfør geoteknisk datarapport 10208936-RIG-RAP-001), sjå orienterande botnkotekart i Figur 3-3. Rett aust for holmen ligg sjøbotnen på ca. kote minus 4,6.

I sonderingspunkta i den austre delen av undersøkingsområdet på sjø er djupna til antatt berg 1,2-1,3 m, med middels faste massar av antatt sand, grus og stein. I resten av området er det antatt ca. 4 m med gytje med overgang til sandig, siltig, leirig materiale.

Resultat frå feltarbeidet visar at toppsedimenta (0-10 cm) lengst nord og inst i vågen (PR1) hovudsakleg består av organisk materiale (gytje), inkludert flis, og kvist. Sedimenta har svært lågt tørrstoffinhald (15,6 %) og høgt innhold av TOC (33 %) sjå Tabell 3-2. I PR1 var det ei markant lukt av H<sub>2</sub>S av massane.

Innhald av organisk materiale i sedimenta minkar dess lengre ut i vågen ein kjem, og det blei observert meir innhold av sand og skjel i massane lengre ute i vågen, sjå biletene av prøvematerialet i Figur 3-4 og skildring av prøvematerialet i Tabell 3-1. Tørrstoffinhaldet aukar (43,4-51,5 %) og innhaldet av TOC er lågare enn i PR1 (3,7-6,5 %).

Finstoffinhaldet (<63 µm) i sedimenta er også høgast i den innerste prøven (23,7 %), og avtakande utover i bukta (9,2-15,9 %). Det er målt lågt innhold av leire (<2 µm) i alle prøvane (inntil 0,1 %).

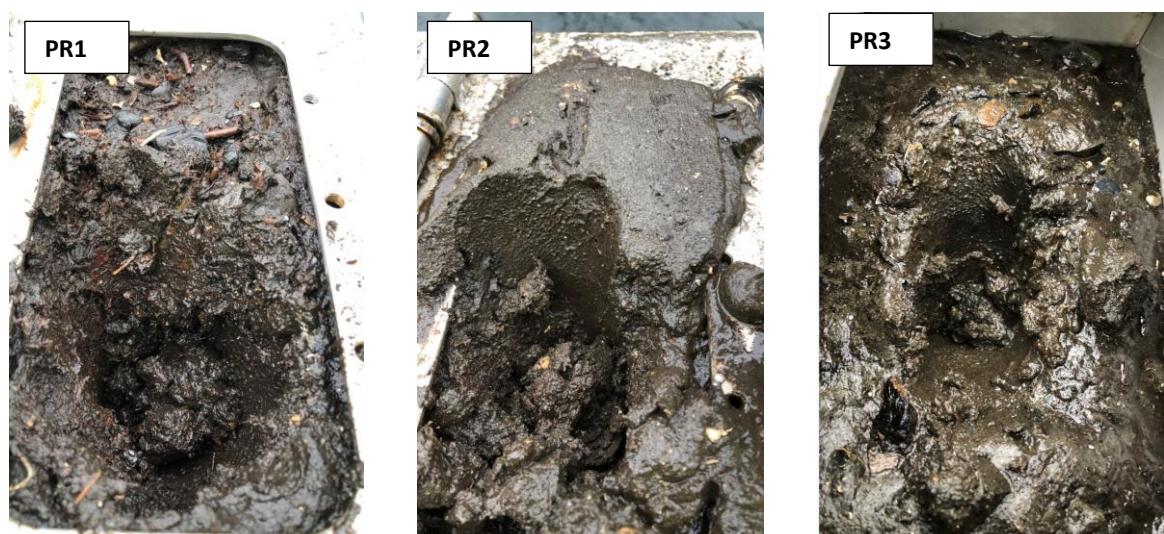


Figur 3-4: Bilete av sediment i PR1, PR2 og PR3.

Tabell 3-2: Tørrstoffinhald, finstoffinhald (<63 µm og <2 µm) og innhold av TOC. Prøvane er tatt av dei øvste 0-0,1 m.

Element	Eining	PR1	PR2	PR3
Tørrstoff	%	15,6	43,4	51,5
Kornstorleik >63 µm	% TS	76,3	84,1	90,8
Kornstorleik 2-63 µm	% TS	23,7	15,8	9,2
Kornstorleik <2 µm	% TS	<0,1	0,1	<0,1
TOC	% TS	33	6,5	3,7

Sjå Figur 3-5 og vedlegg B for korngraderingskurve for prøvematerialet frå PR1. Korngraderingsanalysen viser at sedimentet består av siltig, sandig, grusig materiale.

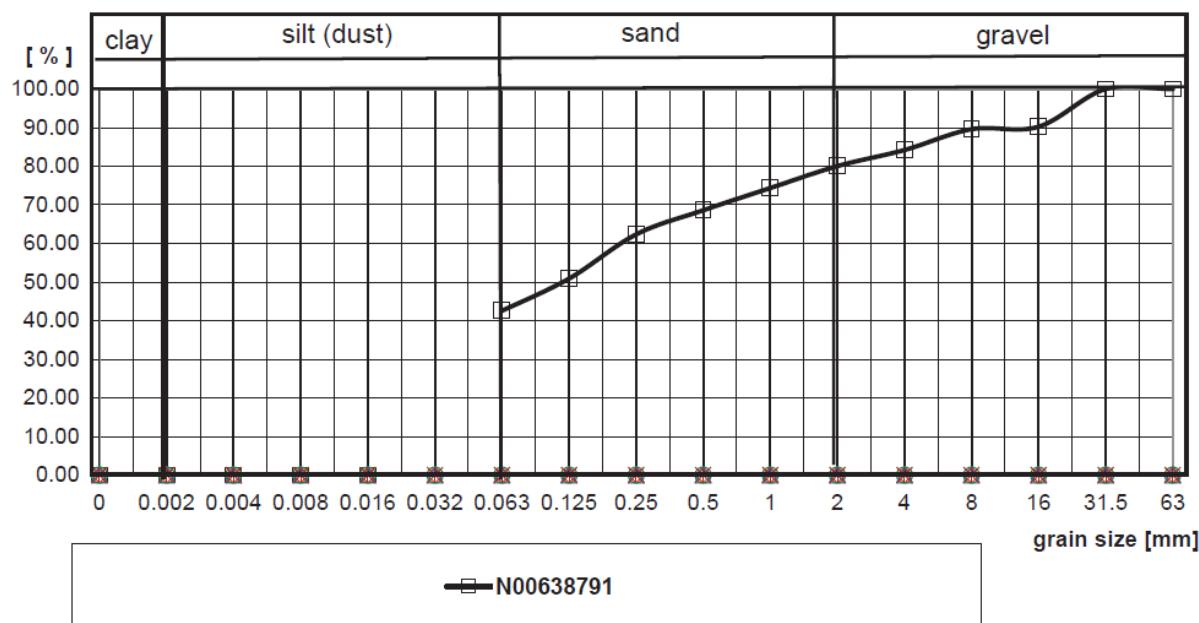

Figur 3-5: Korngraderingskurve for prøvemateriale frå PR1.

### 3.2.2 Resultat kjemiske analysar

Resultat av dei kjemiske analysane er vist i Tabell 3-4. Fullstendig analyserapport med skildring av metodar og deteksjonsgrenser er vist i vedlegg B. Resultata er klassifisert etter tilstandsklasser for sediment i rettleiar 02:2018 *Klassifisering av miljøtilstand i vann*<sup>4</sup>, sjå Tabell 3-3.

Tabell 3-3: Tilstandsklassar i rettleiar 02:2018 *Klassifisering av miljøtilstand i vann*

I Bakgrunn	II God	III Moderat	IV Dårleg	V Svært dårleg
Bakgrunnsnivå	Ingen toksiske effektar	Kroniske effektar ved langtidseksposering	Akutt toksiske effektar ved korttidseksposering	Omfattande akutt-toksiske effektar

<sup>4</sup> Direktoratsguppen vanndirektivet 2018. Veileder 2:2018 Klassifisering av miljøtilstand i vann

Tabell 3-4: Resultat av utførte analysar klassifisert i tilstandsklassar i samsvar med rettleiar 02:2018. Trinn 1-grenseverdiar er henta frå Miljødirektoratet si rettleiing M-409/2015. Overskridning av trinn-1 grenseverdiar er utheva.

Element	Enhett	Klassifisering sediment			Trinn 1-grenseverdiar
		PR1 0-0,1 m	PR2 0-0,1 m	PR3 0-0,1 m	
As	mg/kg TS	3,2	19	8,3	18
Pb	mg/kg TS	69	76	45	150
Cd	mg/kg TS	1,4	1,4	0,77	2,5
Cu	mg/kg TS	32	25	24	84
Cr	mg/kg TS	18	30	20	660
Hg	mg/kg TS	0,28	0,2	0,17	0,52
Ni	mg/kg TS	20	16	11	42
Zn	mg/kg TS	140	140	120	139
Naftalen	µg/kg TS	19	12	<10 <sup>2</sup>	27
Acenaftylen	µg/kg TS	26	48	11	33
Acenaften	µg/kg TS	17	39	<10 <sup>2</sup>	96
Fluoren	µg/kg TS	26	33	12	150
Fenantren	µg/kg TS	120	370	94	780
Antracen	µg/kg TS	77	160	40	4,6
Fluoranten	µg/kg TS	380	770	150	400
Pyren	µg/kg TS	490	680	130	84
Benso(a)antracen	µg/kg TS	260	420	76	60
Krysen	µg/kg TS	270	420	81	280
Benso(b)fluoranten	µg/kg TS	890	700	150	140
Benso(k)fluoranten	µg/kg TS	350	300	57	135
Benso(a)pyren	µg/kg TS	410	520	110	183
Dibenso(ah)antracen	µg/kg TS	86	79	17	63
Benso(ghi)perylen	µg/kg TS	460	350	96	27
Indeno(123cd)pyren	µg/kg TS	390	300	75	84
Sum PAH <sub>16</sub>	µg/kg TS	4300	5200	1100	2000
Sum PCB <sub>7</sub>	µg/kg TS	<4	<4	<4	4,1
TBT <sup>1</sup>	µg/kg TS	7,04	12	4,6	35

< = mindre enn deteksjonsgrense

<sup>1</sup> Forvaltningsbaserte tilstandsklassar

<sup>2</sup> Lys grøn farge er bruk der det ikkje er påvist konsentrasjonar over deteksjonsgrensa, og der deteksjonsgrensa er høgare enn grenseverdi mellom tilstandsklasse I og II.

### 3.3 Skildring av forureiningssituasjonen

I dei to innerste prøvane er det påvist konsentrasjon av sink i tilstandsklasse III (moderat). Påviste konsentrasjonar er like over trinn 1-grenseverdien. For øvrig er det ikkje påvist konsentrasjonar av uorganiske stoff/tungmetall over trinn 1-grenseverdiane.

Det er ikkje påvist innhald av PCB<sub>7</sub> i nokon av prøvane, men i dei to innerste prøvane er det påvist innhald av sum PAH<sub>16</sub> i tilstandsklasse III. I alle dei tre prøvane er det i tillegg påvist enkelt-sambindingar av PAH i tilstandsklasse III og IV, flest i prøven tatt midt i bukta (PR2) og færrest i prøven i søraust (PR3).

TBT er påvist i tilstandsklasse III i dei to innerste prøvane, men ingen av dei påviste konsentrasjonane overstig trinn 1-grenseverdien.

## 4 Konklusjon

### *Lausmassar*

Det er ikkje påvist konsentrasjonar over forureiningsforskrifta sine normverdiar i dei analyserte prøvane frå PR1 og PR2. Dei undersøkte lausmassane er dermed vurdert som reine.

### *Sediment*

Den utførte undersøkinga har påvist forureining i sedimenta i utfyllingsområdet. Høgst grad av forureining er påvist i indre og midtre del av bukta (PR1 og PR2) og lågast i søraust (PR3). Påvist forureining består i hovudsak av PAH. I tillegg er det i to av prøvane påvist innhald av sink like over trinn 1-grenseverdien.

Det må søkjast om løyve til utfylling i sjø til Fylkesmannen Vestland før utfylling.



Multiconsult Norge AS

Nesttunbrekka 95

5221 NESTTUN

Attn: Ole Martin Nuven

Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

**AR-19-MM-010929-01****EUNOMO-00219741**

Prøvemottak: 08.02.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 08.02.2019-15.02.2019

Referanse: 10208936 E39

Vikane-Eikangervåg

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>439-2019-02080170</b>	Prøvetakningsdato:	07.02.2019		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	PR1 0,2-1	Analysestartdato:	08.02.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16	< 2.5	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35	< 1.4	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 1.4	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthene	< 1.4	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Tørrstoff	14.6	%	0.1	5%	EN 12880: 2001-02
a) Arsen (As)	< 1.0	mg/kg TS	1	NS EN ISO 17294-2	
a) Bly (Pb)	6.7	mg/kg TS	1	40%	NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	0.22	mg/kg TS	0.2	25%	NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	11	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	3.2	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikkolv (Hg)	0.031	mg/kg TS	0.01	20%	028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	5.3	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	4.4	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7	LidMiljø.OA.01.09	
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7	LidMiljø.OA.01.09	
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3	SPI 2011	
a) Alifater >C10-C12	< 14	mg/kg TS	5	SPI 2011	
a) Alifater >C12-C16	< 14	mg/kg TS	5	SPI 2011	
a) Alifater >C16-C35	99	mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
<b>a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35</b>					
a) Alifater >C12-C35	99	mg/kg TS	8	Kalkulering	
a) Alifater C5-C35	99	mg/kg TS	20	Kalkulering	
<b>a*) Alifater Oljetype</b>					
a*) Oljetype < C10	Utgår			Kalkulering	
a*) Oljetype > C10	Ospec			Kalkulering	
a) Benzen	0.0051	mg/kg TS	0.0035	30%	EPA 5021
a) Toluuen	< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010929-01



EUNOMO-00219741

<b>a) PAH(16)</b>				
a) Benzo[a]antracen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Krysen/Trifenylen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[a]pyren	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Naftalen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaftylen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaften	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoren	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fenantren	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Antracen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoranten	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Pyren	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[ghi]perlen	< 0.082 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
<b>a) Summeringer PAH</b>				
a) Sum karsinogene PAH	nd		Kalkulering	
a) Sum PAH	nd		Kalkulering	
<b>a) PCB(7)</b>				
a) PCB 28	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 52	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 101	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 118	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 138	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 153	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 180	< 0.0055 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167	
a) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021	
<b>a) THC &gt;C8-C35</b>				
a) THC >C8-C10	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C10-C12	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C12-C16	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C16-C35	270 mg/kg TS	20	30%	ISO 16703 mod
<b>a) Sum THC C5-C35 og C12-C35</b>				
a) Sum THC (>C5-C35)	270 mg/kg TS	40	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a) SUM THC (>C12-C35)	270 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010929-01



EUNOMO-00219741

a)* Rensing av THC-ekstrakt	Klart	Preparerig
<b>Merknader:</b>		
PAH, PCB, THC, alifater og aromater: Forhøyet LOQ pga. lavt tørrstoffinnhold i prøven.		
PAH, PCB, alifater og aromater: Forhøyet LOQ pga. lavt tørrstoffinnhold i prøven.		

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

**Moss 15.02.2019**

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Multiconsult Norge AS

Nesttunbrekka 95

5221 NESTTUN

**Attn: Ole Martin Nuven**

Eurofins Environment Testing Norway

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

**AR-19-MM-010930-01****EUNOMO-00219741**

Prøvemottak: 08.02.2019

Temperatur:

Analyseperiode: 08.02.2019-15.02.2019

Referanse: 10208936 E39

Vikane-Eikangervåg

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-02080171	Prøvetakningsdato:	07.02.2019		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	PR1 1-1,7	Analysestartdato:	08.02.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg TS	4		SPI 2011
a) Aromater >C10-C16	< 1.7	mg/kg TS	0.9		SPI 2011
a) Aromater >C16-C35	< 0.93	mg/kg TS	1		TK 535 N 012
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.93	mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a) Methylpyrene/floranthense	< 0.93	mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a) Tørrstoff	21.4	%	0.1	5%	EN 12880: 2001-02
a) Arsen (As)	< 1.0	mg/kg TS	1		NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)	5.0	mg/kg TS	1	40%	NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	8.0	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	5.9	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksov (Hg)	0.021	mg/kg TS	0.01	20%	028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	6.3	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	3.7	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7		LidMiljø.OA.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7		LidMiljø.OA.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3		SPI 2011
a) Alifater >C10-C12	< 9.3	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C12-C16	< 9.3	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C16-C35	38	mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
<b>a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35</b>					
a) Alifater >C12-C35	38	mg/kg TS	8		Kalkulering
a) Alifater C5-C35	38	mg/kg TS	20		Kalkulering
<b>a*) Alifater Oljetype</b>					
a*) Oljetype < C10	Utgår				Kalkulering
a*) Oljetype > C10	Ospec				Kalkulering
a) Benzen	0.0045	mg/kg TS	0.0035	30%	EPA 5021
a) Toluuen	< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021
a) Etylbenzen	< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021
a) m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010930-01



EUNOMO-00219741

<b>a) PAH(16)</b>				
a) Benzo[a]antracen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Krysen/Trifenylen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[a]pyren	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Naftalen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaftylen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaften	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoren	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fenantren	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Antracen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoranten	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Pyren	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[ghi]perlen	< 0.056 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
<b>a) Summeringer PAH</b>				
a) Sum karsinogene PAH	nd		Kalkulering	
a) Sum PAH	nd		Kalkulering	
<b>a) PCB(7)</b>				
a) PCB 28	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 52	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 101	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 118	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 138	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 153	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 180	< 0.0037 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167	
a) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021	
<b>a) THC &gt;C8-C35</b>				
a) THC >C8-C10	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C10-C12	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C12-C16	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C16-C35	220 mg/kg TS	20	30%	ISO 16703 mod
<b>a) Sum THC C5-C35 og C12-C35</b>				
a) Sum THC (>C5-C35)	220 mg/kg TS	40	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a) SUM THC (>C12-C35)	220 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010930-01



EUNOMO-00219741

a)* Rensing av THC-ekstrakt	Klart	Preparerig
<b>Merknader:</b>		
PAH, PCB, THC, alifater og aromater: Forhøyet LOQ pga. lavt tørrstoffinnhold i prøven.		
PAH, PCB, alifater og aromater: Forhøyet LOQ pga. lavt tørrstoffinnhold i prøven.		

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

**Moss 15.02.2019**

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn    &gt;: Større enn    nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Multiconsult Norge AS  
Nesttunbrekka 95  
5221 NESTTUN  
**Attn: Ole Martin Nuven**

**Eurofins Environment Testing Norway**  
**AS (Moss)**  
F. reg. 965 141 618 MVA  
Møllebakken 50  
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00  
miljo@eurofins.no

**AR-19-MM-010923-01**

**EUNOMO-00219741**

Prøvemottak:	08.02.2019
Temperatur:	
Analyseperiode:	08.02.2019-15.02.2019
Referanse:	10208936 E39
	Vikane-Eikangervåg

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-02080172	Prøvetakningsdato:	07.02.2019		
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver		
Prøvemerking:	PR1 1,7-2,3	Analysestartdato:	08.02.2019		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10	< 4.0	mg/kg TS	4	SPI 2011	
a) Aromater >C10-C16	< 0.90	mg/kg TS	0.9	SPI 2011	
a) Aromater >C16-C35	< 0.50	mg/kg TS	1	TK 535 N 012	
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener	< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Methylpyrene/floranthense	< 0.50	mg/kg TS	0.5	TK 535 N 012	
a) Arsen (As)	< 1.0	mg/kg TS	1	NS EN ISO 17294-2	
a) Bly (Pb)	1.3	mg/kg TS	1	40%	NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)	< 0.20	mg/kg TS	0.2		NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)	4.0	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)	5.3	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksov (Hg)	< 0.010	mg/kg TS	0.01		028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)	7.3	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)	11	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Alifater C5-C6	< 7.0	mg/kg TS	7		LidMiljø.OA.01.09
a) Alifater >C6-C8	< 7.0	mg/kg TS	7		LidMiljø.OA.01.09
a) Alifater >C8-C10	< 3.0	mg/kg TS	3	SPI 2011	
a) Alifater >C10-C12	< 5.0	mg/kg TS	5	SPI 2011	
a) Alifater >C12-C16	< 5.0	mg/kg TS	5	SPI 2011	
a) Alifater >C16-C35	< 10	mg/kg TS	10	SPI 2011	
a) <b>Sum alifater C5-C35 og C12-C35</b>					
a) Alifater >C12-C35	nd			Kalkulering	
a) Alifater C5-C35	nd			Kalkulering	
<b>a*) Alifater Oljetype</b>					
a*) Oljetype < C10	Utgår			Kalkulering	
a*) Oljetype > C10	Utgår			Kalkulering	
a) Benzen	< 0.0035	mg/kg TS	0.0035	EPA 5021	
a) Toluen	< 0.10	mg/kg TS	0.1	EPA 5021	
a) Etylbenzen	< 0.10	mg/kg TS	0.1	EPA 5021	
a) m/p/o-Xylen	< 0.10	mg/kg TS	0.1	EPA 5021	

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010923-01



EUNOMO-00219741

<b>a) PAH(16)</b>				
a) Benzo[a]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Krysen/Trifenylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[a]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Naftalen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaftylen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaften	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fenantren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Antracen	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoranten	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Pyren	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[ghi]perylene	< 0.030 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
<b>a) Summeringer PAH</b>				
a) Sum karsinogene PAH	nd		Kalkulering	
a) Sum PAH	nd		Kalkulering	
<b>a) PCB(7)</b>				
a) PCB 28	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 52	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 101	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 118	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 138	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 153	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 180	< 0.0020 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167	
a) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021	
<b>a) THC &gt;C8-C35</b>				
a) THC >C8-C10	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C10-C12	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C12-C16	<5.0 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C16-C35	<20 mg/kg TS	20	ISO 16703 mod	
<b>a) Sum THC C5-C35 og C12-C35</b>				
a) Sum THC (>C5-C35)	nd		Internal Method Calculated from analyzed value	
a) SUM THC (>C12-C35)	nd		Internal Method Calculated from analyzed value	

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010923-01



EUNOMO-00219741

<b>* TOC kalkulert</b>					
* Totalt organisk karbon kalkulert		1.1 % TS	12%	Intern metode	
a)* Rensing av THC-ekstrakt		Klart		Preparerings	
a) Total tørrstoff glødetap		1.9 % TS	0.1 10%	EN 12879 (S3a): 2001-02	
<b>a) Tørrstoff</b>					
a) Total tørrstoff		77.0 %	0.1 10%	EN 12880: 2001-02	

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

a)\* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

**Moss 15.02.2019**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Multiconsult Norge AS  
Nesttunbrekka 95  
5221 NESTTUN  
**Attn: Ole Martin Nuven**

**Eurofins Environment Testing Norway**  
**AS (Moss)**  
F. reg. 965 141 618 MVA  
Møllebakken 50  
NO-1538 Moss

Tlf: +47 69 00 52 00  
miljo@eurofins.no

**AR-19-MM-010931-01**

**EUNOMO-00219741**

Prøvemottak:	08.02.2019
Temperatur:	
Analyseperiode:	08.02.2019-15.02.2019
Referanse:	10208936 E39
	Vikane-Eikangervåg

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	439-2019-02080173	Prøvetakingsdato:	07.02.2019			
Prøvetype:	Jord	Prøvetaker:	Oppdragsgiver			
Prøvemerking:	PR2 0-0,6	Analysestartdato:	08.02.2019			
Analyse		Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Aromater >C8-C10		< 4.0	mg/kg TS	4		SPI 2011
a) Aromater >C10-C16		< 1.5	mg/kg TS	0.9		SPI 2011
a) Aromater >C16-C35		< 0.85	mg/kg TS	1		TK 535 N 012
a) Methylchrysener/benzo(a)anthracener		< 0.85	mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a) Methylpyrene/floranthene		< 0.85	mg/kg TS	0.5		TK 535 N 012
a) Arsen (As)		1.3	mg/kg TS	1	30%	NS EN ISO 17294-2
a) Bly (Pb)		17	mg/kg TS	1	40%	NS EN ISO 17294-2
a) Kadmium (Cd)		< 0.20	mg/kg TS	0.2		NS EN ISO 17294-2
a) Kobber (Cu)		13	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Krom (Cr)		8.9	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Kvikksov (Hg)		0.047	mg/kg TS	0.01	20%	028311mod/EN ISO17852mod
a) Nikkel (Ni)		7.4	mg/kg TS	0.5	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Sink (Zn)		14	mg/kg TS	2	25%	EN ISO 17294-2:2016 / SS 028311, ed. 1
a) Alifater C5-C6		< 7.0	mg/kg TS	7		LidMiljø.OA.01.09
a) Alifater >C6-C8		< 7.0	mg/kg TS	7		LidMiljø.OA.01.09
a) Alifater >C8-C10		< 3.0	mg/kg TS	3		SPI 2011
a) Alifater >C10-C12		< 8.5	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C12-C16		< 8.5	mg/kg TS	5		SPI 2011
a) Alifater >C16-C35		51	mg/kg TS	10	30%	SPI 2011
<b>a) Sum alifater C5-C35 og C12-C35</b>						
a) Alifater >C12-C35		51	mg/kg TS	8		Kalkulering
a) Alifater C5-C35		51	mg/kg TS	20		Kalkulering
<b>a*) Alifater Oljetype</b>						
a*) Oljetype < C10		Utgår				Kalkulering
a*) Oljetype > C10		Ospec				Kalkulering
a) Benzen		< 0.0035	mg/kg TS	0.0035		EPA 5021
a) Toluen		< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021
a) Etylbenzen		< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021
a) m/p/o-Xylen		< 0.10	mg/kg TS	0.1		EPA 5021

Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010931-01



EUNOMO-00219741

<b>a) PAH(16)</b>				
a) Benzo[a]antracen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Krysen/Trifenylen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo(b,k)fluoranten	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[a]pyren	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Indeno[1,2,3-cd]pyren	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Dibenzo[a,h]antracen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Naftalen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaftylen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Acenaften	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoren	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fenantren	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Antracen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Fluoranten	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Pyren	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
a) Benzo[ghi]perylen	< 0.051 mg/kg TS	0.03	ISO 18287, mod.: 2006-05	
<b>a) Summeringer PAH</b>				
a) Sum karsinogene PAH	nd		Kalkulering	
a) Sum PAH	nd		Kalkulering	
<b>a) PCB(7)</b>				
a) PCB 28	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 52	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 101	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 118	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 138	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 153	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) PCB 180	< 0.0034 mg/kg TS	0.002	EN 16167	
a) Sum 7 PCB	nd		EN 16167	
a) THC >C5-C8	< 5.0 mg/kg TS	5	EPA 5021	
<b>a) THC &gt;C8-C35</b>				
a) THC >C8-C10	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C10-C12	<10 mg/kg TS	5	ISO 16703 mod	
a) THC >C12-C16	11 mg/kg TS	5	30%	ISO 16703 mod
a) THC >C16-C35	120 mg/kg TS	20	30%	ISO 16703 mod
<b>a) Sum THC C5-C35 og C12-C35</b>				
a) Sum THC (>C5-C35)	130 mg/kg TS	40	30%	Internal Method Calculated from analyzed value
a) SUM THC (>C12-C35)	130 mg/kg TS	25	30%	Internal Method Calculated from analyzed value

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn &gt;: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallset. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

AR-19-MM-010931-01



EUNOMO-00219741

<b>* TOC kalkulert</b>				
* Totalt organisk karbon kalkulert	27.8 % TS	12%	Intern metode	
a)* Rensing av THC-ekstrakt	Klart		Preparerings	
a) Total tørrstoff glødetap	48.7 % TS	0.1	10%	EN 12879 (S3a): 2001-02
<b>a) Tørrstoff</b>				
a) Total tørrstoff	23.6 %	0.1	10%	EN 12880: 2001-02
<b>Merknader:</b>				
PAH, PCB, THC, alifater og aromater: Forhøyet LOQ pga. lavt tørrstoffinnhold i prøven.				
PAH, PCB, alifater og aromater: Forhøyet LOQ pga. lavt tørrstoffinnhold i prøven.				

**Utførende laboratorium/ Underleverandør:**

- a)\* Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping  
 a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

**Moss 15.02.2019**

Stig Tjomsland

ASM/Bachelor Kjemi

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet

&lt;: Mindre enn   &gt;: Større enn   nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som &lt;1,&lt;50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området og er angitt med dekningsfaktor k=2.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

# Rapport

**N1902332**

Side 1 (9)

1EH5UQ52QWW



Mottatt dato **2019-02-13**  
 Utstedt **2019-02-27**

**Multiconsult Norge AS, Bergen**  
**Henriette Indinde Kleppe**  
**Miljøgeologi**  
**Nesttunbrekka 99**  
**5221 Nesttun**  
**Norway**

Prosjekt **E39 Vikane-Eikangervåg**  
 Bestnr **10208936**

**Analyse av sediment**

Deres prøvenavn	PR1 Sediment/slam					
Analysenr	Resultater	Usikkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metode	Utført	Sign
Sedimentpakke-basis DK *	-----		-	1	1	ELNO
Tørrstoff (DK) a ulev	15.6	2.34	%	2	2	SAHM
Vanninnhold a ulev	84.4		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse >63 µm a ulev	76.2		%	2	2	SAHM
Kornstørrelse <2 µm a ulev	<0.1		%	2	2	SAHM
Kornfordeling a ulev	-----		se vedl.	2	2	SAHM
TOC a ulev	33	4.95	% TS	2	2	SAHM
Naftalen a ulev	19		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaftylen a ulev	26		µg/kg TS	2	2	SAHM
Acenaften a ulev	17		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoren a ulev	26		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fenantren a ulev	120		µg/kg TS	2	2	SAHM
Antracen a ulev	77		µg/kg TS	2	2	SAHM
Fluoranten a ulev	380		µg/kg TS	2	2	SAHM
Pyren a ulev	490		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)antracen^ a ulev	260		µg/kg TS	2	2	SAHM
Krysen^ a ulev	270		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(b+j)fluoranten^ a ulev	890		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(k)fluoranten^ a ulev	350		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(a)pyren^ a ulev	410		µg/kg TS	2	2	SAHM
Dibenso(ah)antracen^ a ulev	86		µg/kg TS	2	2	SAHM
Benso(ghi)perylene a ulev	460		µg/kg TS	2	2	SAHM
Indeno(123cd)pyren^ a ulev	390		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH-16 a ulev	4300		µg/kg TS	2	2	SAHM
Sum PAH carcinogene^ a ulev	3100		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 28 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 52 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 101 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 118 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 138 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 153 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM
PCB 180 a ulev	<0.50		µg/kg TS	2	2	SAHM

ALS Laboratory Group Norway AS  
 PB 643 Skøyen, N-0214 Oslo

ALS Sarpsborg  
 Yvenveien 17, N-1715 Yven

E-post: [info.on@alsglobal.com](mailto:info.on@alsglobal.com)  
 Tel: + 47 22 13 18 00  
 Web: [www.alsglobal.no](http://www.alsglobal.no)

Dokumentet er godkjent  
 og digitalt undertegnet  
 av Rapportør

Sabra Hashimi

Client Service  
 sabra.hashimi@alsglobal.com

2019.02.27 11:53:07

**Rapport****N1902332**

Side 2 (9)

1EH5UQ52QWW



Deres prøvenavn	<b>PR1</b>					
	<b>Sediment/slam</b>					
Labnummer	N00638791					
Analyse	Resultater	Usikkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metode	Utført	Sign
<b>Sum PCB-7 a ulev</b>	<b>&lt;4</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>As (Arsen) a ulev</b>	<b>3.2</b>	<b>2</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Pb (Bly) a ulev</b>	<b>69</b>	<b>13.8</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cu (Kopper) a ulev</b>	<b>32</b>	<b>6.4</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cr (Krom) a ulev</b>	<b>18</b>	<b>3.6</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cd (Kadmium) a ulev</b>	<b>1.4</b>	<b>0.28</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Hg (Kvikksølv) a ulev</b>	<b>0.28</b>	<b>0.0392</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Ni (Nikkel) a ulev</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Zn (Sink) a ulev</b>	<b>140</b>	<b>28</b>	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Tørrstoff (L) a ulev</b>	<b>19.4</b>	<b>2.0</b>	%	3	V	SUHA
<b>Monobutyltinnkation a ulev</b>	<b>&lt;1</b>		µg/kg TS	3	T	SUHA
<b>Dibutyltinnkation a ulev</b>	<b>15.2</b>	<b>6.0</b>	µg/kg TS	3	T	SUHA
<b>Tributyltinnkation a ulev</b>	<b>7.04</b>	<b>2.25</b>	µg/kg TS	3	T	SUHA
<b>Kornstørrelse &gt; 63 mm a ulev</b>	<b>&lt;0.010</b>		%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 31,5-63 mm a ulev</b>	<b>&lt;0.010</b>		%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 16-31,5 mm a ulev</b>	<b>9.74</b>	<b>0.974</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 8-16 mm a ulev</b>	<b>0.662</b>	<b>0.066</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 4-8 mm a ulev</b>	<b>5.39</b>	<b>0.539</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 2-4 mm a ulev</b>	<b>4.16</b>	<b>0.416</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 1-2 mm a ulev</b>	<b>5.68</b>	<b>0.568</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 0,5-1 mm a ulev</b>	<b>5.77</b>	<b>0.577</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 0,25-0,5 mm a ulev</b>	<b>6.24</b>	<b>0.624</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 0,125-0,25 mm a ulev</b>	<b>11.4</b>	<b>1.14</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse 0,063-0,125 mm a ulev</b>	<b>8.32</b>	<b>0.832</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornstørrelse &lt;0,063 mm a ulev</b>	<b>42.6</b>	<b>4.26</b>	%	4	3	SAHM
<b>Kornfordeling a ulev</b>	-----		se vedl.	4	3	SAHM

**Rapport****N1902332**

Side 3 (9)

1EH5UQ52QWW



Deres prøvenavn	<b>PR2</b>					
	Sediment/slam					
Labnummer	N00638792					
Analyse	Resultater	Usikkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metode	Utført	Sign
<b>Sedimentpakke-basis DK *</b>	-----		-	1	1	ELNO
<b>Tørrstoff (DK) a ulev</b>	<b>43.4</b>	6.51	%	2	2	SAHM
<b>Vanninnhold a ulev</b>	<b>56.6</b>		%	2	2	SAHM
<b>Kornstørrelse &gt;63 µm a ulev</b>	<b>84.1</b>		%	2	2	SAHM
<b>Kornstørrelse &lt;2 µm a ulev</b>	<b>0.1</b>		%	2	2	SAHM
<b>Kornfordeling a ulev</b>	-----		se vedl.	2	2	SAHM
<b>TOC a ulev</b>	<b>6.5</b>	0.975	% TS	2	2	SAHM
<b>Naftalen a ulev</b>	<b>12</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Acenaftylen a ulev</b>	<b>48</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Acenaften a ulev</b>	<b>39</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Fluoren a ulev</b>	<b>33</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Fenantren a ulev</b>	<b>370</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Antracen a ulev</b>	<b>160</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Fluoranten a ulev</b>	<b>770</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Pyren a ulev</b>	<b>680</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(a)antracen<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>420</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Krysen<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>420</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(b+j)fluoranten<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>700</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(k)fluoranten<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>300</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(a)pyren<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>520</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Dibenzo(ah)antracen<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>79</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(ghi)perylen a ulev</b>	<b>350</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Indeno(123cd)pyren<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>300</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Sum PAH-16 a ulev</b>	<b>5200</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Sum PAH carcinogene<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>3100</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 28 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 52 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 101 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 118 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 138 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 153 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 180 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Sum PCB-7 a ulev</b>	<b>&lt;4</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>As (Arsen) a ulev</b>	<b>19</b>	5.7	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Pb (Bly) a ulev</b>	<b>76</b>	15.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cu (Kopper) a ulev</b>	<b>25</b>	5	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cr (Krom) a ulev</b>	<b>30</b>	6	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cd (Kadmium) a ulev</b>	<b>1.4</b>	0.28	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Hg (Kvikksølv) a ulev</b>	<b>0.20</b>	0.028	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Ni (Nikkel) a ulev</b>	<b>16</b>	3.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Zn (Sink) a ulev</b>	<b>140</b>	28	mg/kg TS	2	2	SAHM

**Rapport****N1902332**

Side 4 (9)

1EH5UQ52QWW



Deres prøvenavn	<b>PR2</b>					
	<b>Sediment/slam</b>					
Labnummer	N00638792					
Analyse	Resultater	Usikkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (L) a ulev	<b>40.6</b>	2.0	%	3	V	SUHA
Monobutyltinnkation a ulev	<b>2.58</b>	1.02	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA
Dibutyltinnkation a ulev	<b>19.8</b>	7.9	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA
Tributyltinnkation a ulev	<b>12.0</b>	3.8	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA

**Rapport****N1902332**

Side 5 (9)

1EH5UQ52QWW



Deres prøvenavn	<b>PR3</b>					
	Sediment/slam					
Labnummer	N00638793					
Analyse	Resultater	Usikkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metode	Utført	Sign
<b>Sedimentpakke-basis DK *</b>	-----		-	1	1	ELNO
<b>Tørrstoff (DK) a ulev</b>	<b>51.5</b>	7.725	%	2	2	SAHM
<b>Vanninnhold a ulev</b>	<b>48.5</b>		%	2	2	SAHM
<b>Kornstørrelse &gt;63 µm a ulev</b>	<b>90.8</b>		%	2	2	SAHM
<b>Kornstørrelse &lt;2 µm a ulev</b>	<b>&lt;0.1</b>		%	2	2	SAHM
<b>Kornfordeling a ulev</b>	-----		se vedl.	2	2	SAHM
<b>TOC a ulev</b>	<b>3.7</b>	0.555	% TS	2	2	SAHM
<b>Naftalen a ulev</b>	<b>&lt;10</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Acenaftylen a ulev</b>	<b>11</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Acenaften a ulev</b>	<b>&lt;10</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Fluoren a ulev</b>	<b>12</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Fenantren a ulev</b>	<b>94</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Antracen a ulev</b>	<b>40</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Fluoranten a ulev</b>	<b>150</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Pyren a ulev</b>	<b>130</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(a)antracen<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>76</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Krysen<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>81</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(b+j)fluoranten<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>150</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(k)fluoranten<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>57</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(a)pyren<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>110</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Dibenzo(ah)antracen<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>17</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Benso(ghi)perylen a ulev</b>	<b>96</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Indeno(123cd)pyren<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>75</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Sum PAH-16 a ulev</b>	<b>1100</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Sum PAH carcinogene<sup>A</sup> a ulev</b>	<b>660</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 28 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 52 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 101 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 118 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 138 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 153 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>PCB 180 a ulev</b>	<b>&lt;0.50</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Sum PCB-7 a ulev</b>	<b>&lt;4</b>		µg/kg TS	2	2	SAHM
<b>As (Arsen) a ulev</b>	<b>8.3</b>	2.49	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Pb (Bly) a ulev</b>	<b>45</b>	9	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cu (Kopper) a ulev</b>	<b>24</b>	4.8	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cr (Krom) a ulev</b>	<b>20</b>	4	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Cd (Kadmium) a ulev</b>	<b>0.77</b>	0.154	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Hg (Kvikksølv) a ulev</b>	<b>0.17</b>	0.0238	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Ni (Nikkel) a ulev</b>	<b>11</b>	2.2	mg/kg TS	2	2	SAHM
<b>Zn (Sink) a ulev</b>	<b>120</b>	24	mg/kg TS	2	2	SAHM

**Rapport****N1902332**

Side 6 (9)

1EH5UQ52QWW



Deres prøvenavn	<b>PR3</b>					
	<b>Sediment/slam</b>					
Labnummer	N00638793					
Analyse	Resultater	Usikkerhet ( $\pm$ )	Enhet	Metode	Utført	Sign
Tørrstoff (L) a ulev	<b>51.0</b>	2.0	%	3	V	SUHA
Monobutyltinnkation a ulev	<b>1.66</b>	0.66	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA
Dibutyltinnkation a ulev	<b>7.49</b>	2.96	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA
Tributyltinnkation a ulev	<b>4.60</b>	1.46	$\mu\text{g}/\text{kg TS}$	3	T	SUHA

# Rapport

N1902332

Side 7 (9)

1EH5UQ52QWW



"a" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert ved ALS Laboratory Group Norway AS.

"a ulyk" etter parameternavn indikerer at analysen er utført akkreditert av underleverandør.

"\*" etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse.

Utførende laboratorium er oppgitt i tabell kalt Utf.

n.d. betyr ikke påvist.

n/a betyr ikke analyserbart.

< betyr mindre enn.

> betyr større enn.

<b>Metodespesifikasjon</b>	
1	<b>Pakkenavn «Sedimentpakke basis»</b> Øvrig metodeinformasjon til de ulike analysene sees under
2	<b>«Sediment basispakke» Risikovurdering av sediment</b>  <b>Bestemmelse av vanninnhold og tørrstoff</b> Metode: DS 204:1980 Rapporteringsgrense: 0,1 %

<b>Bestemmelse av Kornfordeling (&lt;63 µm, &gt;63 µm og &lt;2 µm)</b>	
Metode:	ISO 11277:2009

<b>Bestemmelse av TOC</b>	
Metode:	EN 13137:2001

<b>Bestemmelse av polsykliske aromatiske hydrokarboner, PAH-16</b>	
Metode:	REFLAB 4:2008

<b>Bestemmelse av polyklorerte bifenyler, PCB-7</b>	
Metode:	GC/MS/SIM

<b>Bestemmelse av metaller</b>	
Metode:	DS259

# Rapport

**N1902332**

Side 8 (9)

1EH5UQ52QWW



<b>Metodespesifikasjon</b>	
3	<b>«Sediment basispakke»</b> <b>Risikovurdering av sediment</b>  <b>Bestemmelse av tinnorganiske forbindelser</b> Metode: ISO 23161:2011 Deteksjon og kvantifisering: GC-ICP-SFMS Rapporteringsgrenser: 1 µg/kg TS
4	<b>Siktekurve utvidet – 12 fraksjoner – for jord og sedimenter</b>  Metode: ISO 11277:2009 Måleprinsipp: Kombinasjon av våtsiktning og laserdiffraksjon (2 µm – 63 mm) Rapporteringsgrenser: 0.01 % (for hver individuell fraksjon) Andre opplysninger: Det angis totalt 12 fraksjoner som følger:  >63 mm 31,5 - 63 mm 16 – 31,5 mm 8 - 16 mm 4 – 8 mm 2 – 4 mm 1 – 2 mm 0,5 – 1 mm 0,25 – 0,5 mm 0,125 – 0,25 mm 0,063 – 0,125 mm < 0,063 mm

	<b>Godkjenner</b>
ELNO	Elin Noreen
SAHM	Sabra Hashimi
SUHA	Suleman Hajizada

	<b>Utf<sup>1</sup></b>
T	GC-ICP-QMS Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
V	Ansvarlig laboratorium: ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, Sverige
1	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group Norway AS, Postboks 643 Skøyen, 0214 Oslo, Norge Leveringsadresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo, Norge

<sup>1</sup> Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør).

# Rapport

**N1902332**

Side 9 (9)

1EH5UQ52QWW



Utf <sup>1</sup>	
2	Ansvarlig laboratorium: ALS Denmark A/S, Bakkegårdsvej 406A, 3050 Humlebæk, Danmark
3	Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia Lokalisering av andre ALS laboratorier: Ceska Lipa Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa Pardubice V Raji 906, 530 02 Pardubice Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon

Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Evaluation of measurement data – Guide to the expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på om lag 95%.

Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere informasjon, kontakt laboratoriet.

Måleusikkerhet skal være tilgjengelig for akkrediterte metoder. For visse analyser der dette ikke oppgis i rapporten, vil dette oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet.  
Resultatene gjelder bare de analyserte prøvene.


Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår website [www.alsglobal.no](http://www.alsglobal.no)

Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier.



**Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1914328**

**Results of soil texture analysis**

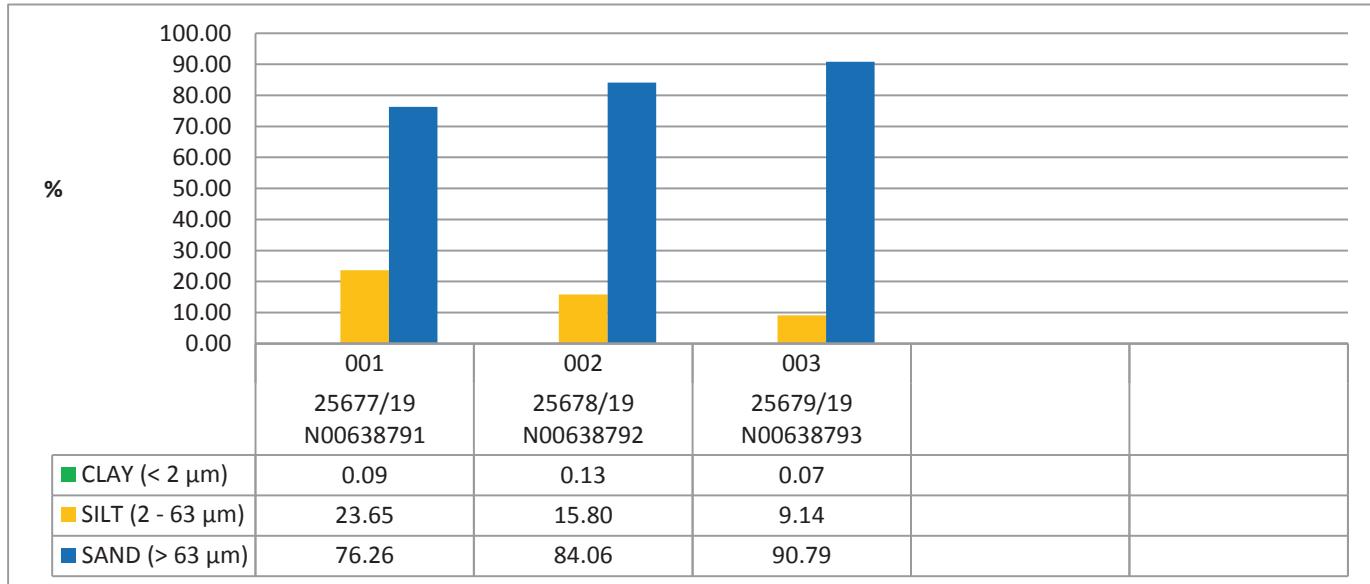

**Test method specification:** CZ\_SOP\_D06\_07\_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm) Fraction > 0.063 mm determined by wet sieving method, other fractions determined from the fraction "< 0.063mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode. Fractions "Sand >63 µm", "Silt 2–63 µm" and "Clay <2 µm" evaluated from measured data.

***The end of result part of the attachment the certificate of analysis***


*Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1913154*
**RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS**

Sample label:	N00638791		
Lab. ID:	001		
Total weight of sample: [g]	10.57		
q < 0.002 mm [%]			
q 0.002–0.004 mm [%]			
q 0.004–0.008 mm [%]			
q 0.008–0.016 mm [%]			
q 0.016–0.032 mm [%]			
q 0.032–0.063 mm [%]			
q < 0.063 mm [%]	42.57		
q 0.063–0.125 mm [%]	8.33		
q 0.125–0.250 mm [%]	11.45		
q 0.250–0.500 mm [%]	6.24		
q 0.500–1.000 mm [%]	5.77		
q 1.000–2.000 mm [%]	5.68		
q 2.000–4.000 mm [%]	4.16		
q 4.000–8.000 mm [%]	5.39		
q 8.000–16.000 mm [%]	0.66		
q 16.00–31.50 mm [%]	9.74		
q 31.50–63.00 mm [%]	0.00		
q > 63.00 mm [%]	0.00		
Q < 0.002 mm [%]			
Q < 0.004 mm [%]			
Q < 0.008 mm [%]			
Q < 0.016 mm [%]			
Q < 0.032 mm [%]			
Q < 0.063 mm [%]	42.57		
Q < 0.125 mm [%]	50.90		
Q < 0.250 mm [%]	62.35		
Q < 0.500 mm [%]	68.59		
Q < 1.000 mm [%]	74.36		
Q < 2.000 mm [%]	80.04		
Q < 4.000 mm [%]	84.20		
Q < 8.000 mm [%]	89.59		
Q < 16.00 mm [%]	90.26		
Q < 31.50 mm [%]	100.00		
Q < 63.000 mm [%]	100.00		

q –fraction percentage part, Q – fraction cumulative part.

**Test method specification:** CZ\_SOP\_D06\_07\_120 Grain size analysis using the wet sieve analysis using laser diffraction (fraction from 2 µm to 63 mm). Fractions > 63 mm, 31.5–63 mm, 16–31.5 mm, 8–16 mm, 4–8 mm, 2–4 mm, 1–2 mm, 0.5–1 mm, 0.25–0.50 mm, 0.125–0.25 mm and 0.063–0.125 mm were determined by wet sieving method, other fractions were determined from the fraction "<0.063 mm" by laser particle size analyzer using liquid dispersion mode.

**Test specification, deviations, additions to or exclusions from the test specification:**



Attachment no. 1 to the certificate of analysis for work order PR1913154

## RESULTS OF GRAIN SIZE ANALYSIS

